



โครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้

# การสร้างลดลายในงานโภหะ



โดย กลุ่มวิชาการด้านช่างศลปไทย  
สัมนาช่างสืบหมู่ กรมศลปกร  
ประจำปี๒๕๖๓

## คำนำ

มนุษยชาติมีสัญชาติญาณนิยมความงามมาแต่กำเนิด ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงได้คิดประดิษฐ์ ประดอยความงาม เพื่อสนองความเป็นอยู่ให้กับตนเอง สังคม ศาสนา และสิ่งที่ตนเองและสังคมควรศรัทธา ช่างผู้สร้างได้สั่งสมประสบการณ์ผ่านการประดิษฐ์เป็นรูปร่างที่ละเอียด ดงาม ประณีต สวยงาม ได้รับการยกย่องจากสังคมมากเท่าใดจะแสดงความสามารถที่เกิดจากฝีมือ ความชำนาญ และความคิดของช่างผู้นั้น

การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยมีการทำสืบต่อ สร้างงานอย่างต่อเนื่องจากอดีตอันยาวนาน จนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมและวิถีการสร้างงาน เปลี่ยนไปตามยุ คสมัยแต่ยังคงความเชื่อ ความต้องการในสังคม และวัสดุที่พบใหม่เข้ามาแทนที่วัสดุเก่า

ในปัจจุบันการสร้างงานศิลป กรรมจะถูกคิดมูลค่าของงานศิลปะที่ผลิตออกมานำใช้ในเชิงพาณิชย์ทำให้รูปแบบการสร้างงานศิลปกรรมได้เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม ทำให้ความรู้ในการสร้างงานศิลปกรรมไทยนั้นการสอนระหว่างรุ่นสู่รุ่นขาดหายไป คนส่วนใหญ่คิดถึงแต่การผลิตในแบบอุตสาหกรรม โดยลืมคิดไปว่าการสร้างงานอุตสาหกรรมศิลปินนั้น ต้องมีต้นแบบที่เกิดจากฝีมือของช่างที่ดีก่อน จึงจะผลิตงานตามต้นแบบที่ดีได้

การสร้างต้นแบบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ การสร้างงานศิลปะ แบบหนึ่งของไทย กรรมศิลปกรเห็นถึงความสำคัญในการให้การศึกษางาน ศิลปกรรมจึงมอบหมายให้ กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปะไทย สำนักช่างศิลป์ จัดทำโครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมความรู้ด้านงานโลหะ ; การสร้าง漉ตลาดยในงาน โลหะ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปกรรมให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหากความรู้เบื้องต้นทางด้านงานโลหะ เพื่อนำไปขยายผลในการทำงานด้านงานช่าง โลหะประณีต ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อสังคมไทยต่อไป

อย่างไรก็ตามการทำหนังสือการสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม ความรู้ในเล่มนี้ หากมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ขอให้ท่านผู้รู้โปรดช่วยชี้แจงให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำมาปรับปรุง แก้ไขให้ดีต่อไป

เสกสรรค์ ญาณพิทักษ์  
( นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ )

# สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะ

- โลหะคืออะไร
- ความเป็นมาของงานโลหะ
- คุณสมบัติของโลหะ
- โลหะทองคำ
- โลหะเงิน
- โลหะทองคำขาว
- โลหะทองแดง
- อลูมิเนียม
- ทองเหลือง
- บรรอด

บทที่ ๒ จากอดีตสู่ปัจจุบันของงานช่างโลหะ

- งานสลักดุนโลหะ: นิยามและความหมาย
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสลักดุน
- การดูแลรักษาเครื่องมือ
- ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและการทำงาน

บทที่ ๓ การสร้าง漉ดลายในงานโลหะ

- การขึ้นรูปโลหะ
- ชั้นในงานโลหะ
- วิธีการเข้าชั้นและออกชั้น
- วิธีการสลัก-ดุน โลหะ

บทที่ ๔ กระบวนการสร้างชิ้นงานเพื่อจัดทำองค์ความรู้

- トイละโลหะ
- คนไทย
- เครื่องทรงพระ
- สรุปเปรียบเทียบขบวนการ

แผนผังขบวนการสร้างงานโลหะประณีต

บรรณาธิการ

## บรรณาธิการ

กรรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. โลหะรูปพรรณ ศ.๐๐๐๔ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภากาแฟพร้าว , ๒๕๑๖

กรมศิลปกร . ประณีตศิลป์ไทย . กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ . กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๗๗) นพวัฒน์ สมพัน . งานศิลปกรรมช่างโลหะ . กรุงเทพฯ : เอ.พี. กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ , ๒๕๔๔ วัชระ บันยรุจ្យนท์ . การชุบและเคลือบผิว . กรุงเทพฯ : สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ,

๒๕๔๑

วันชัย หวานิวติวงศ์ . งานช่างโลหะในกลุ่มงานช่างสิบหมู่ . กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบคำขอประเมินบุคคล,

จิรพันธ์ สมประสงค์ . ศิลปะประจำชาติ ศป. ๒๓๑ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอดีเยนสโตร์ พีนาลิน สาริยา . การออกแบบลวดลาย . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอดีเยนสโตร์ วรรณคณา เอี่ยมแก้ว . การถุ้นแลรักษาศิลป์โบราณวัตถุ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.

กรมศิลปกร , โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารวิชาการ . การสักดุนลายกนก หน้าพระ หน้านาง : กาญจนากิเมกิวิทยาลัย ช่างทองหลวง , ๒๕๔๑

เอกสารวิชาการ . วิธีการทำทับทิร : กาญจนากิเมกิวิทยาลัย ช่างทองหลวง , ๒๕๔๒

เอกสารวิชาการ . งานโลหะประณีต : กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปะไทย สำนักช่างสิบหมู่ , ๒๕๔๓

ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ , ๒๕๔๖.

### ข้อมูลสัมภាយณ์

นายธีรชัย จันทร์ยงค์ นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ

( หัวหน้ากลุ่มงานช่างโลหะและช่างศิรารณ์ )

นางอัจฉริยา บุญสุข นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ

นายสาขันต์ ยอดนวล นายช่างศิลปกรรม ชำนาญงาน

นายอภิสิทธิ์ จุลพรรณ์ นายช่างศิลปกรรม ชำนาญงาน

นายพิษณุ ไกรสาร นายช่างศิลปกรรม ชำนาญงาน

นางวรรรร ดวงแก้ว ช่างประณีตศิลป์ชั้น ๓

นายสมชาย ตติยวัฒนสิริ นายช่างประณีตศิลป์ ชั้นพิเศษเฉพาะตัว

( ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน )

นายมนตรี ชื่นช่วย นายช่างศิลปกรรม

( พนักงานราชการ )



## บทที่ ๑

### ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะ

**โลหะคืออะไร** จากหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ พิมพ์ครั้งที่ ๑

พุทธศักราช ๒๕๔๖ หน้า ๑๐๔๖ ได้ให้ความหมายไว้ว่า โลห - , โลหะ ( โลหะ - ) น. ธาตุที่ถูกจางแร่แล้วเช่น เหล็ก ทองแดง ทองคำ ; ( วิทยา ) ธาตุซึ่งมีสมบัติสำคัญ ก็อเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อน ได้ดี มีอีด หลอมเหลวสูง ขัดให้เป็นเงาได้ ตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงให้เป็นเส้นลวด ได้ เมื่อนำมาเคาะมีเสียงดังกังวาน เมื่อยื่น ในสภาพไออกอนจะเป็นไออกอนบาง โลหะเจือ น. โลหะที่เกิดจากการผสมโลหะต่างชนิดกัน เช่น นากระดอง กระดองน้ำ โลหะผสม ก็ว่า โลหะผสม น. โลหะเจือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายของคำว่าโลหะดังนี้

โลหะ คือ วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่มาก many นั่นคืออิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ได้เป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้มันมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น

- เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อน ได้ดีมาก
- ไม่ยอมให้แสงผ่าน
- ผิวของโลหะที่ขัดเรียบจะเป็นมันวาว
- โลหะมีความแข็งแรงพอสมควรและสามารถแปรรูปได้ จึงถูกใช้งานในด้านโครงสร้างอย่าง กว้างขวาง ได้แก่ เหล็ก ทอง เงิน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี proto อะลูมิเนียม แมกนีเซียม โลหะบางชนิดสามารถหลอมรวมกับโลหะชนิดอื่นหรือ อโลหะ ชนิดอื่น ได้ เช่น เหล็กกล้า มีส่วนผสมของ เหล็ก กับคาร์บอน ทองเหลือง มีส่วนผสมของสังกะสีกับทองแดง

ในทางวิทยาศาสตร์เราแบ่งวัตถุธาตุออกเป็นองค์ประกอบได้ ๒ ประเภทคือ

อินทรีย์วัตถุ หมายถึง วัตถุที่ได้จากสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

- อินทรีย์วัตถุที่ได้จากพืช เช่น ผักผืน ปอ ไม้ ฯลฯ
- อินทรีย์วัตถุที่ได้จากสัตว์ เช่นผ้าไหม กระดูก ฯ หนังสัตว์ ฯลฯ
- อินทรีย์วัตถุที่ได้จากการสั่งเคราะห์ เช่นพลาสติก หนังเทียม ฯลฯ

อินทรีย์วัตถุ หมายถึง วัตถุวัตถุที่ได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ หิน ดิน แร่ต่างๆ โลหะ ดินเหนียว แก้ว ปูนขาว ฯลฯ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ โลหะ กับ อโลหะ

**โลหะ ( metal )** คือ ของแข็งซึ่งประกอบจากอนุภาคผลึกซึ่งมีการเรียงตัวกันอย่างมีร ะเบียบ มีคุณสมบัติโดยทั่วไปของโลหะบริสุทธิ์ ดังนี้ มีค่าความหนาแน่นสูง มีจุดหลอมเหลวสูง เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี มักจะทำปฏิกิริยากับความเป็นกรด – ด่าง และเกลือ แต่มีความคงทนต่อแสงสว่าง ความร้อนได้ดีและยังสามารถทำให้เป็นโลหะผสมได้โดยการเติมธาตุอื่น ๆ ลงไป

**อลอหะ ( non - metal )** ที่สำคัญได้แก่ อิฐ หินเครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาชนะดินเผา ลูกปัดสี ๆ ฯลฯ โดยมีคุณสมบัติตรงข้ามกับโลหะ

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าโลหะนั้นมีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษเฉพาะของโลหะ โดยตรง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้และเข้าใจในคุณสมบัติของโลหะจึงนำเอาโลหะแต่ละชนิดมาประยุกต์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ประจำวันและยังนำมาประดับกายเพื่อความสวยงาม เช่น เครื่องประดับที่เป็นสำริด เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องทองเหลือง และทองแดง

### ความเป็นมาของงานโลหะ

ยังไม่มีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่ามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือมนุษย์ยุคก่อน พม โลหะได้อย่างไร แต่มีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์อาจค้นพบโลหะโดยการสังเกตจากธรรมชาติรอบกายด้วยความบังเอิญ จากการที่มนุษย์ได้ออกไปล่าสัตว์ และพักรแรม กลางป่า มนุษย์ในยุคก่อนใช้เครื่องมือเครื่องใช้อาذا และความต้องการที่ทำด้วยหิน ดินเผา กระดูก ไม้ เปลือกหอย เข้าสัตว์ วัสดุธรรมชาติต่างๆ มาเป็นเวลานานนับหมื่นปีก่อนที่จะรู้จักโลหะ โลหะชนิดแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักเป็นโลหะที่พบได้ในสภาพเป็นโลหะตามธรรมชาติ (native metal) ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ชนิด ที่สำคัญได้แก่ ทองคำ เงิน ทองแดง ฯลฯ การที่ชุมชนจะใช้โลหะชนิดใดบื้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนั้น ทองแดงเป็นโลหะที่พบมากและพบบ่อยในชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งทั่วโลก เนื่องจากทองแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ กระจายกระจายทั่วไปในแทนทุกภูมิภาค ในขณะที่ทองคำและเงิน เกิดขึ้นอย่างจำกัดในบางภูมิภาคเท่านั้น

หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มรู้จักใช้ทองแดงเมื่อประมาณ ๙,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ปี มาแล้วแหล่งโบราณคดียุคก่อนใหม่หลายแห่งในเอเชียตะวันออกกลาง เช่น ศูรี อะนาโตเลีย และเมโสโปเตเมีย พบเครื่องมือเล็กๆ และเครื่องประดับทำด้วยโลหะทองแดงที่พบตามธรรมชาติ โดยระยะแรกนักดูห้องแดงมาตีหรือกะเทาะหรือฝนจนมีรูปร่างที่ต้องการ ต่อมาก็นำเอาทองแดงมาเผาให้อ่อนตัวแล้วตีขึ้นรูปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ นับเป็นโลหะชนิดแรกที่มนุ ษ์นำมาใช้งาน นักโบราณคดีเรียกช่วงเวลาที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากโลหะทองแดงว่า ยุคทองแดง (Chalcolithic Age) ซึ่งปรากฏหลักฐานในแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในเอเชียตะวันออกกลางและยุโรป ซึ่งมีการค้นพบและใช้ทองแดงต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนับพันปี ก่อนที่จะรู้จักรูปแบบ ของทองแดงกับดีบุกที่เรียกว่า สำริด แต่ในประเทศ

ไทยไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและห้วงเวลาของการใช้ทองแดง พบแต่เพียงหลักฐานการใช้สำริดเมื่อประมาณ ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว

การค้นพบทองแดงธรรมชาติในยุคหิน คงเกิดจากเหตุบังเอิญ ทองแดงธรรมชาติก็ถูกน้ำพัดพามาจากดินกำเนิดตามแม่น้ำดำชาร์ หรืออาจพบทองแดงธรรมชาติปะปนอยู่กับแร่ทองแดงและก้อนหินตามแนวเชิงเขา ลักษณะและสีสันของทองแดงเป็นสีแดงแฉวัวสีดูดตาปะปนอยู่กับแร่ทองแดงที่มีสีสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทองแดงสัมผัสกับอากาศและสารประกอบต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม จะเกิดสนิมของทองแดงซึ่งมีสีต่างๆ เช่น สีแดง เขียว ฟ้า น้ำเงิน แตกต่างจากก้อนกรวด ก้อนหินทั่วๆ ไป จึง เป็นจุดดึงดูดความสนใจมนุษย์ นั้น ในระยะแรกคงเก็บมาใช้งานอย่างอื่น เช่น ทำเครื่องประดับ การขุดคันทางโบราณคดีในアナโตเลียพบจี้ทำด้วยแร่ทองแดงสีเขียว (มาลาไครต์) ในชั้นดินที่กำหนดอายุประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว และพบลูกปัดทำด้วยแร่ทองแดงสีเขียว (มาลาไครต์) และแร่ทองแดงสีน้ำเงิน (อะซูไรต์) จากแหล่งโบราณคดีในศรีลังกาที่กำหนดอายุ ๕,๗๕๐ – ๕,๒๕๐ ปีมาแล้ว

ภายหลังจึงค้นพบว่า เมื่อนำทองแดงธรรมชาติตามทุบ หรือฝน หรือภูมิอากาศจะได้โลหะที่มีความมันวาว สามารถตีให้แบน แผ่เป็นแผ่น ทำเป็นรูปร่างที่ไม่ซับซ้อนได้ แต่มีข้อจำกัดที่ทองแดงธรรมชาติที่ผ่านการตีจะแข็งและเบากว่าทองแดงธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านการตี จึงไม่สามารถตีเป็นวัตถุที่มีรูปทรงสามมิติที่ต้องการได้ วัตถุที่ทำด้วยทองแดงในยุคแรกๆ ที่พบในแอฟริกาตะวันออกกลาง จึงเป็นลูกปัด เข็มหมุด อุปกรณ์ปลายแหลมคล้ายเข็มขนาดใหญ่

ต่อมามนุษย์ พบร่วมกับเมื่อเผาทองแดงที่ผ่านการตีขึ้นรูปแล้ว และ ให้ร้อนประมาณ ๔๕๐ องศาเซลเซียส แล้วทิ้งให้เย็นตัวอย่างช้าๆ จะช่วยให้ทองแดงนั้นอ่อนตัว และประมาณข้อลงบนสามารถตีให้แบน หรือรีดได้โดยไม่แตกหัก จึงมีการทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีรูปทรงซับซ้อนขึ้นได้ แต่เนื่องจากทองแดงธรรมชาติพบน้อยมากไม่เพียงพอต่อการใช้งานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระบวนการผลิตค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านและใช้เวลา งานในการผลิต โดยจะต้องนำทองแดงมาตีขึ้นรูปขณะเย็นหรือร้อน ทองแดงจึงมีใช้เฉพาะชนชั้นปกครองหรือผู้มีอำนาจในแต่ละชนชั้น ในระยะต่อมา มีการค้นพบวิธีแยกทองแดงออกจากแร่ทองแดง โดยใช้ความร้อนสูงซึ่งเรียกว่าวิชิตลุง (smelting) เนื่องจากในแหล่งที่มีทองแดงธรรมชาติ จะ พบร่วงทองแดงปะปนอยู่ด้วยสมอ มนุษย์ยุคทองแดงคงพบเห็นคุณค่ายกับแร่ทองแดงที่มีลักษณะเป็น ก้อนหินสีแบลกฯ แล้วระหว่างที่ค้นหาทองแดงธรรมชาติและ คงเก็บมาสะสมไว้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร คาดว่าในระยะต่อมา คงค้นพบโดยบังเอิญว่า เมื่อนำแร่ทองแดงเหล่านี้มาวางรอบกองไฟ หรือเผาด้วยความร้อนสูงจะได้โลหะหลอมเหลว ที่เมื่อยืนตัวแล้วจะกลายเป็นโลหะทองแดงเหมือนทองแดงธรรมชาติ ที่สามารถขึ้นรูปโดยการตีทำเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องประดับ นักโบราณคดีบุดพบตะกรัน หรือชี้แร่ ที่เกิดจากการถลุงทองแดงจากแหล่งโบราณคดีในอาณาจักรเลีย ซึ่งกำหนดอายุประมาณ ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว

ทองแดงบริสุทธิ์ เป็นโลหะที่อ่อนจึงมีข้อจำกัดในการใช้งาน ไม่สามารถใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการความแข็ง และความคม ได้ นอกจากนี้ยังไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เกิดสนิมได้ง่าย ต่อมามีการค้นพบโลหะที่แข็งขึ้น และทนทานต่อสภาพแวดล้อม ได้ดีขึ้น หลักฐานจากโบราณคดีหลายแห่งในเอเชีย ตะวันออกกลางที่กำหนดอายุประมาณ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ ปี มาแล้วพบวัตถุที่ทำจากทองแดง ที่มีอาร์เซนิค ประปอนอยู่เล็กน้อย ไม่เกิน ๒ % จากการศึกษาอย่างละเอียดักวิจัยหลายคนมีความเห็นตรงกันว่า น่าจะเป็น การนำแร่ทองแดงที่มีอาร์เซนิคผสมอยู่มาเผาให้หลอมเหลว โดยไม่ได้แยกอาเซนิคออก ทำให้ได้โลหะผสมของทองแดงกับอาร์เซนิค เรียกว่า ทองแดงอาร์เซนิค (arsenical copper) จัดเป็นโลหะผสมตามธรรมชาติ ยังมิใช่โลหะผสมที่แท้จริง โลหะดังกล่าวมีสีทองสว่างงานและแข็ง สามารถใช้ทำอาวุธและเครื่องใช้ที่ทนทาน ได้ดีกว่าทองแดง โลหะที่ผลิตจากแร่ทองแดงที่มีอาร์เซนิคผสมอยู่จึงเป็นที่นิยมมากในยุคหนึ่น โดยที่ช่างโลหะเหล่านั้นคงยังไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงว่าอาร์เซนิคเป็นต้นเหตุให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว แต่คงเข้าใจว่า หากต้องการ โลหะที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ต้องเลือกแร่ทองแดงชนิดนี้

โลหะผสมตามธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งคือ ทองเหลือง (brass) ซึ่งเป็นโลหะผสมของทองแดงกับสังกะสี มีสีคล้ายทอง เนื้องจากบางภูมิภาค แร่ทองแดงชัลไฟฟ์ เกิดขึ้นร่วมกับเหล็กชัลไฟฟ์ ตะกั่วชัลไฟฟ์ และสังกะสีชัลไฟฟ์ ผลการวิเคราะห์โลหะผสมของทองแดงที่ขุดค้นพบในชั้นดินที่กำหนดอายุ ๔,๐๐๐ – ๔,๒๐๐ ปีมาแล้ว พบร่องรอยของทองแดงที่มีสังกะสีประปอนอยู่ มากล่อลอมกับแร่ดีบุก ในขณะเดียวกันก็พบสำริดที่มีนิกเกิลผสมอยู่ด้วย เล็กน้อย แสดงว่ามีการใช้แร่ทองแดงที่มีสังกะสีผสมอยู่ มากล่อลอมกับแร่ดีบุก ในสมัยหลังๆ มีการใช้แร่นิดนี้ในการผลิตโลหะผสมสีขาวที่เรียกว่า ทองเหลืองสีขาว ลักษณะคล้ายทองเหลืองที่มีสังกะสีปริมาณสูง มีความแข็งแกร่ง และสามารถดึงหรือรีดได้ โลหะชนิดนี้ จีน ผลิตเป็นสินค้าออกส่งไปขายยุโรปเพื่อทำ ช้อน ส้อม มีด และอุปกรณ์บนโต๊ะ อาหาร จนกระทั่งเมื่อ ๙๐๐ ปีมาแล้ว ช่างโลหะชาวจีน สามารถผลิตทองเหลือง ที่เกิดจากการผสมทองแดงกับสังกะสี ในอัตราส่วนคงที่ ๑๐-๔๐% เป็นโลหะผสมของทองแดงกับสังกะสีแท้จริง แสดงว่าช่างโลหะเพิ่งค้นพบวิธีแยกสังกะสีออกจากแร่สังกะสีแล้วนำมาใช้ในลักษณะ สังกะสีบริสุทธิ์หรือนำมาผสมกับทองแดง การขุดค้นทางโบราณคดี แสดงหลักฐานการใช้สังกะสีมากน้ำ เช่น การใช้เงินตราที่ทำจากสังกะสีในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.๑๓๖๘ – ๑๖๔๔) ก้อนโลหะสังกะสีจึงเป็นสินค้าออกของจีนที่ส่งไปขายในยุโรปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ – ๑๖

## คุณสมบัติของโลหะ

จากที่ได้กล่าวไว้ แล้ว ในหัวข้อที่ผ่านมา โลหะคือธาตุที่ได้จากการถลุงแร่ ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ เป็นตัวนำไฟฟ้า และความร้อนที่ดี มีจุดหลอมเหลวสูง เมื่อขัดผิวจะเป็นเงา ตีแผ่หรือดึงเป็นคลื่นได้ และเค้าจะมีเสียงดังกังวาน โลหะส่วนมากจะอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งในอุณหภูมิ ธรรมชาติ (ยกเว้น proto) เมื่อโลหะได้รับความร้อนถึงจุด หลอมเหลว จะกลายเป็นของเหลวและถ้าร้อนถึงจุดเดียวจะระเหย กลาย เป็นไอ

โลหะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นมีมากหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติและ ลักษณะ ที่แตกต่างกันออกไป ประโยชน์ที่จะได้จากโลหะเหล่านี้ ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย นอกจากนั้นภายใน หลังจากโลหะ ก็มีการนำเอาโลหะต่างชนิดมาผสมกัน เพื่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษนี้ ออกจากในระบบแรกๆ นั้นใช้โลหะเนื้อบริสุทธิ์ โดยไม่ผ่านการคัดแยกเอาสิ่งเจือปนออก มนุษย์จะเอาแร่บริสุทธิ์ ดังกล่าวมาทุบให้ เป็นรูปร่างของที่เรียกว่า แร่ เป็นวิธีที่ง่าย มาเป็นอาวุธ เครื่องใช้ต่างๆ ต่อมานุษย์เริ่มเรียนรู้การทำ โลหะให้เป็นรูปร่างต่างๆ โดยทุบโลหะขณะที่โลหะยังร้อน แต่ ความรู้ในการทำโลหะเป็นรูปทรงต่างๆ มี จำกัด และผลจากการใช้งานนั้น โลหะแตกหัก ชำรุดง่าย ต่อมานุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะนำ โลหะต่างชนิด กันมาร่วมหรือผสมกันทำให้เกิดความแข็ง และความหนึบยิ่งขึ้น จนนั้นจึงทำให้เกิดโลหะ ๒ ลักษณะ คือ

### ๑. โลหะแท้ (บริสุทธิ์) ที่เกิดจากธรรมชาติ

#### ๒. โลหะผสม

##### ๑. โลหะแท้ (บริสุทธิ์) ที่เกิดจากธรรมชาติ

โลหะแท้ที่เกิดธรรมชาตินั้น มีจำนวนแตกต่างกันตามลักษณะธรรมีวิทยามีหลายประเภท เช่น เกิด จากแมกโน เกิดจากน้ำร้อน เกิดจากการสะสม เกิดจากน้ำใต้ดิน เกิดจากแหล่งแร่จากการพุพัง แหล่งแร่ เหล่านี้จะเกิดแหกหรือแตกผลักอยู่ในหินชนิดต่างๆ เช่น หินอ่อนนี หินชั้น หินดินดาน หินปูน โลหะที่ เกิดจากธรรมชาติเหล่านี้ได้นำมาใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย ขตามแต่ความต้องการที่จะใช้ แต่ในที่นี่เรา จะมาจัดกลุ่มของประโยชน์ และที่มาของโลหะที่เรานิยมนำมาใช้ในงานโลหะรูปพรรณ ได้แก่

###### ๑.๑ โลหะทองคำ

###### ๑.๒ โลหะเงิน

###### ๑.๓ โลหะทองคำขาว

###### ๑.๔ โลหะทองแดง

###### ๑.๕ ดีบุกและกุ่มผสมดีบุก

###### ๑.๖ อลูมิเนียม



ก้อนแร่ทองคำ

๑.๑. โลหะทองคำ มีชื่อกายา อังกฤษ ว่า : gold เป็นธาตุเคมี ที่มีหมายเลขอะตอม 79 และ สัญลักษณ์คือ Au ( มาจากภาษาละติน ว่า aurum ) ทองคำเป็นธาตุโลหะทรายซิชัน สีเหลืองทอง มัน วาวเนื้ออ่อนนุ่ม สามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี สามารถทำเป็นโลหะผสมได้หลาย ชนิด เช่น ทองแดงหรือเงิน

#### การเกิดของแร่ทองคำ

สรุปจากเอกสารของกรมทรัพยากรัฐวิถี ได้มีการแบ่งการเกิดของแร่ทองคำออกเป็น 2 แบบ ตาม ลักษณะที่พบในธรรมชาติได้ดังนี้

- แบบปฐมภูมิ คือกระบวนการทางธรณีวิทยา มีการผสมทางธรรมชาติจากน้ำแร่ร้อน ผสมผสานกับ สารละลายพอก ซึ่กิ้ก้า ทำให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินต่างๆ เช่น หินอัคนี หินชั้น และ หินแปร มีการพนการฝังตัวของแร่ทองคำในหิน หรือสายแร่ที่แทรกอยู่ในหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมอง ไม่เห็นด้วยตาเปล่า
- แบบทุติยภูมิหรือล้านแร่ คือการที่หินที่มีแร่ทองคำแบบปฐมภูมิได้มีการสึกกร่อน และถูกนำพัดพา ไปสะสมตัวในที่แห่งใหม่ เช่น ตามชิงเขา ลำหัวย หรือในตะกอนกรวดทรายในลำน้ำ



### คุณสมบัติของทองคำ

มีความแ华วาวอยู่เสมอ ทองคำไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนดังนั้น เมื่อสัมผัสกับอากาศสีของทองจะไม่หมองและไม่เกิดสนิม มีความอ่อนตัว ทองคำเป็นโลหะที่มีความอ่อนตัวมากที่สุด เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ทองคำเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่สามารถนำไฟฟ้า สะท้อนความร้อนได้ดี ทองคำมีจุดหลอมเหลว 1,064 และจุดเดือด 2,970 องศาเซลเซียส เป็นโลหะที่มีค่าที่มีความ延展性 (Ductility) และความสามารถในการขึ้นรูป (Malleability) คือจะยืดขยาย (Extend) เมื่อถูกดึง หรือ รีดในทุกทิศทาง โดยไม่เกิดการปริแตก ได้สูงสุด ทองคำบริสุทธิ์ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงทนต่อการผุกร่อน และไม่เกิดสนิม เมื่อสัมผัสอากาศ แต่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิด เช่น คลอริน ฟลูออริน หรือน้ำประสาททอง

ทองคำได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในการเครื่องประดับทองคำ เพราะเป็นโลหะมีค่าชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการซึ่งทำให้ทองคำโดดเด่น และเป็นที่ต้องการเหนือบรรดาโลหะมีค่าทุกชนิดในโลก คือ

- งดงามมั่นวาว (lustre)** สีสันที่สวยงามตามธรรมชาติผสมกับความมั่นวาวก่อให้เกิดความงามอันเป็นอมตะ ทองคำสามารถเปลี่ยนสภาพได้โดยการนำทองคำไปผสมกับโลหะมีค่าอื่นๆ ช่วยเพิ่มความคงทนให้แก่ทองคำได้อีกด้วยหนึ่ง
- คงทน (durable)** ทองคำไม่ขึ้นสนิม ไม่หมอง และไม่ผุกร่อน แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตาม
- หายาก (rarity)** ทองเป็นแร่ที่หายาก กว่าจะได้ทองคำมาหนึ่งออนซ์ (31.167 gram) ต้องถูกอกก้อนแร่ที่มีทองคำอยู่เป็นจำนวนหลายตัน และต้องขุดเหมืองลึกลงไปหลายสิบเมตร จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง เป็นเหตุให้ทองคำมีราคาแพงตามดัชนูนในการผลิต
- นำกลับไปใช้ได้ (reuseable)** ทองคำเหมาะสมที่สุดต่อการนำมาทำเป็นเครื่องประดับ เพราะมีความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำมาทำขึ้นรูปได้ง่าย อีกทั้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยการทำให้บริสุทธิ์ (purified) ด้วยการหลอมได้อีกด้วยนับครั้งไม่ถ้วน



แร่เงินที่ยังเป็นผลึกคริสตัลอยู่

๑.๒. โลหะเงิน มีชื่อภาษา อังกฤษ ว่า : Silver เป็นธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 47 และ สัญลักษณ์คือ Ag ( เป็นตัวย่อมาจากคำในภาษาละตินว่า Argentum ) เงินเป็นโลหะทرانซิชัน สีขาวเงิน มี สมบัติการนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีมาก ในธรรมชาติอาจ อยู่รวมในแร่อื่นๆ หรืออยู่อิสระ ทั่วไป แต่ มักจะมีปริมาณไม่มากนัก โดยเฉพาะเงินมักจะอยู่ในอ กอซิไดซ์โซนของแหล่งแร่ ใหญ่ๆ มักจะเกิดอยู่ ๓ แบบ คือ



๑. เกิดในลักษณะบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ

๒. รวมกันกับชัลไฟด์ และรวมกับโคงอลต์ และนิกเกิล

๓. รวมอยู่กับยูเรนินั่น

เงินบริสุทธินั่นเป็นสีขาว มีลักษณะอ่อนมาก นำไปใช้

ประโยชน์หลายอย่างในสมัยโบราณนำมาผสมกับทองแดงเพื่อให้

แข็ง โดยมีส่วนผสมของเงิน ๕๗.๕% ทองแดง ๗.๕% เราเรียกเงินผสมนี้ ว่า เงินสเตอร์ลิง ใช้ทำ เหรียญภาษาปั้น สำหรับใช้สอยของประเทศต่างๆ ในด้านศิลปกรรม และอุตสาหกรรม นั่นใช้ทำเครื่องใช้ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น ขัน ทึบบุหรี่ พานต่างๆ มีด ช้อนส้อม ส่วนทาง ด้าน อุตสาหกรรม ทางเคมี นั่น ใช้ทำน้ำยาเคลือบฟิล์มถ่ายรูป น้ำยาถ่ายรูป กระดาษอัดรูป ทำเบริง ตลอดจนการทำ อุตสาหกรรมไฟฟ้า เพราะเงินเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด

แหล่งกำเนิดในประเทศไทยพบปนอยู่กับแร่ตะกั่ว ที่จังหวัดกาญจนบุรี และในแหล่งแร่ตะกั่วเกือบทุกแห่ง

๑.๓. โลหะ ทองคำขาว มีชื่อภาษาอังกฤษว่า white gold เกิดเป็นเกล็ดเล็กกระჯักระจาดเป็นการเกิดในแบบ Magmatic Process โดยอยู่ในกลุ่มหินพาก Basic Rocks หรือ Ultrabasic Rocks เมื่อหินนี้ถูกพัดพาไปโดย Erosion แล้วทองคำขาวจะถูกพัดพาไปรวมกันอยู่ตามลำห้วย ลักษณะ ทองคำขาว จะถูกว่าทองคำบริสุทธิ์ เนื่องจากมีส่วนผสมของคำเจือโลหะอื่น เช่น เงิน และ แพลเดเดียม หรือ นิกเกิล สีปกติของทองคำขาวมีสีเทาอ่อน

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

ทองคำขาว คือ วัสดุผสม ของของ ทองคำและ โลหะขาวอื่นๆ เช่น เงิน แพลเดเดียม หรือ นิกเกิล สีปกติของทองคำขาวมีสีเทาอ่อนโดยปกติอัญมณีที่ทำจากทองคำขาว นิยมเคลือบด้วย โรเดียม หรือ แพลตินัมเพื่อเพิ่มความงาม ทองคำขาวไม่ใช่แพลตินัม โดยปกติจะเคลือบแพลตินัมไม่เกิน ๑ ใน ๓



ก้อนแร่ดีบุก

๑.๔. โลหะดีบุก (ชื่อ มากากาญา กรีก Karsiterous) หมายถึง Tin stone หรือหินแร่ดีบุก เกิดในสายแร่ ควอตซ์ในหินแกรนิต หรือเป็นมาไทท์ สีมีตั้งแต่เทาอ่อนจนถึงดำ แดงแก่ จนเขียว รูปร่างเป็นผลึกเนื้อแน่น เป็นก้อนค่อนข้างแข็ง

ประโยชน์ นำมาใช้ผสมกับโลหะอื่นๆ ทำให้เกิดเป็นโลหะชนิดอื่นๆ ใช้ชุน ใช้เคลือบโลหะอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น ชุนแผ่นเหล็กบางๆ ทำกระป๋องบรรจุอาหารใช้ เคลือบวัสดุมุงหลังคา เคลือบถังน้ำมันและถังอื่นอีกมาก ปัจจุบันนี้นำมาหล่อแล้วก็เป็นครื่องใช้สอย ถ้วยชาม จาน เชิงเทียน สำหรับประเทศไทยพบกระจักระจาดทั่วทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางบางแห่ง มีมากที่

จังหวัดภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี อุทัยธานี ตาก กาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน คุณสมบัติทางฟิสิกส์ แรดิบุก รูปคลื่นระบบเตคตระโภโนล เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสั้น ๆ ปลายเป็นรูปปีระมิดห้างเดียวหรือทึ่งสองห้าง มักพบเป็นรูปคลื่นแฟดแบบข้อศอก ความแข็ง 6-7 ถ.พ. 6.8 – 7.1 มีความไวต่อการดึงด้วยเพชร มีหลายสี เช่น สีขาว สีน้ำเงิน เงียว เหลือง แดง น้ำเงิน น้ำตาล ดำ ม่วง และ สีดอกจำปา เป็นต้น เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี คงจะเอื้อมีสีขาว

คุณสมบัติทางเคมี สารเคมี  $\text{SnO}_2$  มี Sn 78.6 % O 21.4 % อาจมีชาตุเหล็ก โคลัมเบียม และ แทนตาลัม ปนอยู่บ้างเล็กน้อย

ลักษณะเด่น และวิธีการตรวจ สังเกตรูปคลิก ความแข็ง ถ.พ. ความหวานด้วยเพชร ไม่ละลายในกรด เมื่อนำไปใส่ภาชนะสังกะสี แล้วเทกรดเกลือลงไป จะเห็นมีโลหะสีเทาด้าน ๆ ทึบอยู่รอบเม็ดแร่คิบก



តីកម្មណៈរៅ


แร่ดินบุกสีดำ คล้ายกับแร่ อิลเมโนอิด (Ilmenite) หัวมาลีนสีดำ (Tourmaline) รูไทท์ (Rutile) และแร่ wolframite (Wolframite) แต่แร่ทั้ง 4 ชนิด ติดแม่เหล็กส่วนดินบุกไม่ติดแม่เหล็ก

แร่ดีบุก สีแดง คล้ายกับแร่โกเมน (**garnets**) แต่แร่โกเมนมักกลมมนกว่าและติดแม่เหล็ก

แร่ดีบุกสีเหลือง คล้ายกับแร่โมนาไซต์ (**monazite**) และ (**xenotime**) แต่ดีบุกมักมีขนาดเม็ดใหญ่กว่าและแร่โมนาไซต์ และ ซิโนไทด์ จะติดแม่เหล็กไฟฟ้า

แร่ดีบุกนำผึ้ง คล้ายแร่สังกะสี (Zinc Blend : **sphalerite**) แต่แร่ดีบุกแข็งกว่าและไม่ละลายในกรด แร่ดีบุกสีใส และสีส้มแดง คล้ายกับพลอยเพทาย หรือแร่เซอร์โคน (**Zircon**) ยากต่อการจำแนก ออกจากแร่ดีบุกแต่แร่เพทาย (**Zircon**) จะเบากว่าและไม่นำไฟฟ้า

การกำเนิด พบรในสายแร่อุณหภูมิสูงในหินแกรนิต ในหินเปกมาไทต์ ในแหล่งล่างด้านแร่ (Eluvium) มักเกิดร่วมกับแร่ชนิดอื่นๆ เช่น แร่ทังสเตน(Tungsten)

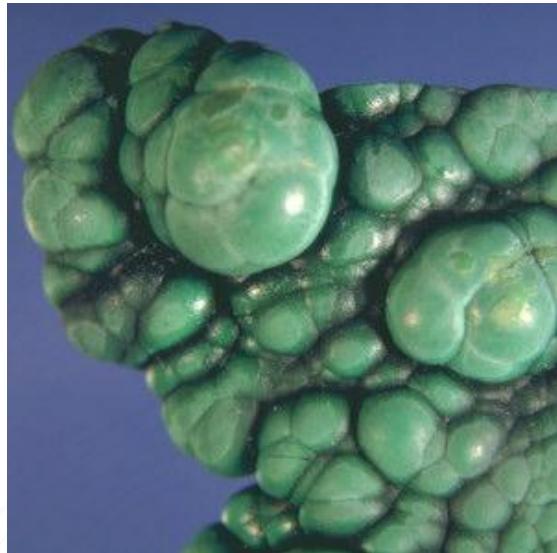

แร่ทองแดง มาลาไคต์

๑.๕. โลหะทองแดง (Copper) มีสัญลักษณ์ทางเคมี Cu มีเลขเชิงอะตอม ที่ 29 มีค่าจุดหลอมเหลว 1,083 องศาเซลเซียส มีความสามารถที่จะถูกดึงเป็นเส้นได้ มีค่าความสามารถในการ捺ไฟฟ้า และความร้อนสูง โดยสภาวะปกติทองแดงสามารถทนต่อการเกิดสนิมได้ดี


แร่ทองแดงที่พบตามธรรมชาติมีมากหลายชนิด ซึ่งที่มีความสำคัญในการผลิตโลหะทองแดง ส่วนมากจะเป็นแร่ประเภทชัลไฟต์ มีสองชนิดคือ แร่ทองแดง คัลโคไซต์ (chalcocite) ( $Cu_2S$ ) มี Cu ประมาณ 79.8% และแร่ทองแดงคัลโคไฟไรต์ (chalcopyrite) ( $CuFeS_2$ ) มี Cu ประมาณ 34.5% นอกจากแร่ชัลไฟต์แล้วยังมีแร่ทองแดงออกไซต์ ( $Cu_2O$ ) แต่ปริมาณที่พบมีน้อย แร่ทองแดงอิกชนิดหนึ่งที่เป็นแร่ทองแดงคาร์บอนेट  $CuCO_3(OH_2)$  เรียกว่า Malachite มีสีเขียวสวยงามมาก สำหรับประเทศไทย นั้นแร่ทองแดงพบที่จังหวัดเลย หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน เพชรบูรณ์ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และกาญจนบุรี

#### สมบัติและประโยชน์ของทองแดง

- โลหะทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ 99.95% ขึ้นไป จะมีประสิทธิภาพในการ捺ไฟฟ้าได้มาก จึงถูกนำมาใช้มากในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้โลหะทองแดงทำท่อในอุปกรณ์ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ
- ใช้ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ และดวงตราต่างๆ

- ใช้เป็นส่วนประกอบในโลหะหลาภูนิค เช่น

- โลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิล มีความหนึบยว ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี โดยเฉพาะในน้ำทะเลจีใช้ทำท่อในระบบกลั่น อุปกรณ์ภายในเรือ

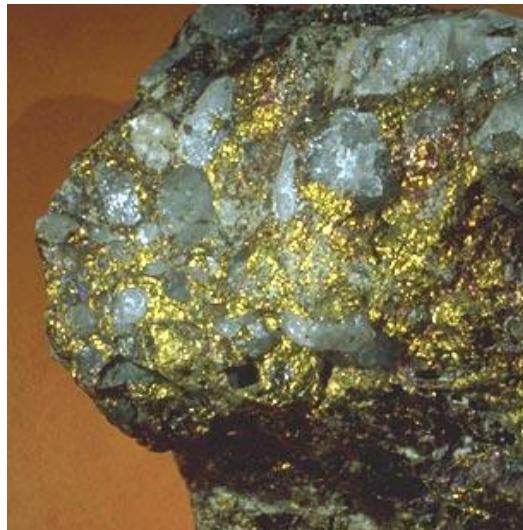

แร่ทองแดงคากาโกร์ต

ทองแดง มีมากหลาภูนิค สีเหลืองคล้ายทองเหลืองแก่ (คากาโกร์ต) เป็นแร่ทองแดงปนเหล็ก ปนกำมะถัน สีทองเหลืองแก่เกือบดำ แต่สำหรับประเทศไทยมักจะเป็นสีสนิมเสมอ สีเขียวปนน้ำเงิน เขียวปนม่วง ลักษณะแร่ เป็นลูกกลมเกาะกันคล้ายพวงองุ่นประกอบด้วย คอปเปอร์ ๕๗.๓ % สีเขียวสด ๐๖.๓ - ๔ มักจะพบในสายของแร่ควอตซ์ และหินข้าวๆ ควอตซ์พากไ/do/orit ซึ่งเป็นหินอ่อนนี่ แร่ทองแดงนี้มีหลาภูนิค เช่น คากาโกร์ต คากาโกร์ต อะซูโรร์ต ซึ่งอะซูโรร์ตนี้ เราพบมากในเขตจังหวัด (ปัจจุบันคือ อำเภอสีคิว) จังหวัดนครราชสีมาอุตรดิตถ์ น่าน ลำปาง ตาก ทองแดง นำมาใช้ในงานโลหะรูปพรรณ โดยการนำมาถลุงแล้วรีดเป็นแผ่นบางๆ มีความหนาตามที่ต้องการ หรือชักเป็นเส้น ลวดลายๆ ขนาดด้วยกัน ทางด้านอุตสาหกรรมนำไปทำสายไฟฟ้า เพราะเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าที่ดีรองจากเงิน นำไปผสมกับดีบุก หรือสังกะสีและตะกั่วที่เป็นทองเหลือง ที่มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน

๑.๖. อลูมิเนียม เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่นำมาใช้งานอุตสาหกรรม คุณสมบัติของอลูมิเนียม เป็นตัวนำความร้อนที่ดี จึงนิยมนำมาทำเครื่องครัว เช่น ภาชนะหุงต้ม กระทะ น้ำจารกน้ำแข็งใช้ทำสายไฟฟ้าแรงสูง เพราะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี มีความหนึบยว ไม่ยืด ทนความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา ตีแผ่หรือดึงเป็นเส้นได้ เช่น แผ่นอลูมิเนียมเคลือบสีแล้วนำมาแกะลายเป็น หรือ แร่สีน้ำเงิน ปืนป้ายชื่อ ปืนหรือตัดเป็น

รูปร่างต่างๆ ได้ แต่ไม่สะดวกในการนำมาทำเป็นโลหะรูปพรรณ แต่นำมาใช้ในงานตกแต่งบางสิ่งบางอย่าง เช่น หล่อเป็นลวดลายต่างๆ

## ๒. โลหะผสม

โลหะผสมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เพราะโลหะแท้ ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เราต้องการใช้งานเลย ดังนั้นมุนย์จึงได้หาทางผสมโลหะ เพื่อจะได้โลหะที่แข็งแรงและทนทาน ไม่ขึ้นสนิม หรือผุพังง่าย โลหะผสมจึงมีประ โยชน์มากกว่าโลหะบริสุทธิ์ เพราะโลหะผสม ส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่า สวยงามกว่า ทนทานแข็งแรงกว่า นำมาผสมกันเรียกว่า โลหะผสม แม้เหล็กกล้าเองก็ถือว่าเป็นโลหะผสม ของเหล็ก กับธาตุคาร์บอน หรืออื่นๆ เช่น ผสมนิกเกิล โครเมี่ยม ใช้ทำเหล็กกล้าไม่ขึ้นสนิม

โลหะผสม หมายถึง สารซึ่งมีคุณสมบัติของโลหะ เกือบทุกประการ สารนี้จึงประกอบตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป หรือโลหะกับโลหะซึ่งจะสามารถจะถลายเข้าออกันได้เมื่อในภาวะของ เหลวหรือของแข็ง เช่น ตะกั่ว กับ ทองคำ นิล ภูเขา ฯลฯ การที่โลหะผสมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ด้วยกัน อย่างไร ก็ต้องมีการผสมที่ดี จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ไม่เหมือนกับโลหะบริสุทธิ์ เพราะมีกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมาก จะต้องศึกษา กันในรายละเอียดกันไปอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ

โลหะผสม ในงานโลหะรูปพรรณนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ชนิด เท่าที่ปรากฏนั้น ได้แก่ ทองเหลืองและ บรรอนช์ สำหรับบรรอนชันน์ มีนานาแปร ถือกันว่าเป็นยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เดียว เพราะมีบทบาท ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นมาก และสามารถจำแนกโลหะผสมที่สำคัญ ๆ ๒ ลักษณะ คือ

**๒.๑. โลหะผสม ทองเหลือง** นั้นเกิดขึ้นจากการ ผสม ทองแดง กับ โลหะสังกะสี และดีบุก หรือตะกั่วอีกเล็กน้อย จะได้ทองเหลือง ถ้าต้องการทองเหลืองที่เหมาะสมต่อการหล่อ ต้องผสมมีสังกะสี ประมาณ ๔๕% ถ้าต้องการความอ่อนปานกลางทนต่อการ ตี รัง ก็จะใช้ส่วนผสมของสังกะสีประมาณ ๓๐% หรือ Cu<sub>70</sub> + Zn<sub>30</sub> ทองเหลืองนั้นหมายความว่า สำหรับทำเครื่องเสียงต่างๆ ที่เรา เรียกว่า (Brass) หรือ (Tombak) เช่นแตรวง บางทีก็นำไปปูชนนิกเกิลหรือเงิน ทองเหลืองมีคุณลักษณะคล้ายกับทองแดงแต่มี ความแข็งกว่า ยืดได้น้อยกว่าทองแดง นำมาทำงานโลหะรูปพรรณ ได้พอก กับทองแดง

**๒.๒. โลหะผสม บรรอนช์** เป็นโลหะผสมระหว่าง แร่ทองแดง กับดีบุก เราเรียกว่า ทองลงหิน หรือทองม้าล้อ ส่วนผสมนั้นไม่คงที่ ในสมัยก่อนนิยมชื่อมาจากรากในภาษาไทย คือ ทองลงหิน หรือห้องม้าล้อ สำหรับน้ำมันที่ทำเครื่องลงหินนี้มีอยู่หลายแบบ กอกน้อยที่เรียกว่า บ้านบูรอนช์ นั้นนำมาหล่อเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องดี ให้เสียงกังวานสดใสมากเช่น ฉาน ฉิ่ง โใหม่ ช่อง ฯลฯ นำมาหล่อเครื่องรูปพรรณบางประเภท เช่น ช้อนส้อม กำไล ขันน้ำ พานรอง นำมางลงยาสี เพิ่มสวยงามพอสมควรเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ เพราะราคาค่าวัสดุที่ทำไม่สูงนัก



## บทที่ ๒

### จากอดีตสู่ปัจจุบันของงานช่างโลหะ



ประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการค้นพบว่ามนุษย์สมัยหินอยู่อาศัย และสัญจรไปมาระหว่างจังหวัด ประจำบ้านซึ่งเป็นเส้นทางเดินผ่านจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้สมัยหิน ตลอดจนโครงกระดูกของมนุษย์สมัยนั้น ที่ได้ขุดพบเป็นหลักฐานในบริเวณดังกล่าว ประมาณ 2,000 ปีเศษที่แล้วมา คือราว พ.ศ. 350 แหลมทองเริ่มพื้นฟู มีแคว้นทวารวดีเกิดขึ้น โดยมีอาณาเขตทางเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ทางใต้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีราชาаницีตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ในสมัยนั้นเครื่องมือเครื่องใช้โดยมากยังคงเป็นศิลปะต่างชนิด แต่ถึงกระนั้น โลหะก็ได้มีใช้มากขึ้นส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องประดับ และเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะ ตลอดจนพระพุทธรูปปางต่างๆ ก็ทำขึ้นด้วยโลหะ เช่น กัน

ราว พ.ศ. 1200 ความเจริญเกิดขึ้นทางอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่ไซบานถึงหมู่เกาะอินโดนีเซีย สมัยศรีวิชัย งานโลหะเจริญขึ้นมาก มีทองคำส้มฤทธิ์ เหล็ก ในรูปของประติมากรรมและเครื่องประดับต่างๆ ฝีมือในการประดิษฐ์ค่อนข้างประณีต ความเจริญของสมัยนี้มีอยู่จนถึง พ.ศ. 1800 ในระหว่าง พ.ศ. 1500 ถึง พ.ศ. 1800 ขอมีอำนาจแผ่เข้ามาจนถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีราชธานีของอุปราชตั้งอยู่ที่ลพบุรี ร่องรอยการใช้โลหะปราภกอยู่มาก จะเห็นได้ว่ามีการทำเหมวนในรูปต่างๆ เช่น เหมวนตราเหมวนที่มีหัวเหมวนเป็นคล้ายเหมวนที่มีหัวเหมวนเป็นรูปสัตว์ และกำไลข้อมือซึ่งทำด้วยเครื่องสำริด นอกจากนี้ยังได้พบวัตถุที่หล่อด้วยทอง เงิน และทองแดง ซึ่งทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆ จากหลักฐานที่พบ

แสดงว่า ศูนย์กลางแห่งความเจริญอยู่ที่เชียงแสนค่า อันเป็นถิ่นที่เจริญไปด้วยทองคำ ช่างโลหะสมัยเชียง  
แสนได้สร้างพระพุธรูปด้วยฝีมือประณีต อย่างมากmany

จนถึงสมัยสุโขทัย อันเป็นสมัยที่ไทยเริ่มมีอิสระภาพ มีอาณาเขตเป็นของตนเอง เริ่มต้นราช พ .ศ.  
1700 เศษความเจริญก้าวหน้าในด้านโลหะไม่ปรากฏให้เห็นมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เล็กๆ  
น้อยๆ ถ้าไม่มี การสร้างพระพุธรูป ความเจริญก้าวหน้าในเรื่องโลหะยังไ นมีปรากฏ พระพุธรูปที่สร้าง  
ขึ้นสมัยนี้ มีลักษณะ งดงามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุธรูป ปางมารวิชัย ซึ่งได้สร้างขึ้นด้วยความ  
ประณีตของคนสมัยนั้น



ต่อมา เมื่อสุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลง เป็นเหตุให้กรุงศรีอยุธยาฟื้นฟู จนถึงได้เป็นราชธานีในที่สุด  
กรุงศรีอยุธยาได้ก่อตัวเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น  
แหล่งคิดต่อซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าของบรรดาพ่อค้าที่เดินทางมาจากดินแดนซึ่งห่างไกล ทั้งจากซีก  
โลกตะวันออก และซีกโลกตะวันตก ความมั่นคงสมบูรณ์ในด้านโลหะมีหลักฐานปราศจากอุบัติเหตุ เช่น  
การบุคคลเครื่องทองในกรุงพระปรงค์วัดราชบูรณะ หรือจากจดหมายเหตุของจีน ซึ่งเรียนเรียงขึ้นในปี พ .ศ.  
2320 กล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาว่า “ พระที่นั่งเขียนภาพลายทอง หลังคามุนงกระเบื้องทองเหลือง ตำแหน่งมุน  
กระเบื้องตะกั่ว เคยเอาตะกั่วหุ้มอิฐ ลูกกรงเวลา ทองเหลืองหุ้มไม้ พระราชนั้น ไว้พระเกศาฯวاسุวนมกุฎทำ  
ด้วยทองคำประดับเพชรพลอย รูปคล้ายหนวากยอดแหลมที่นายทหารจีนสวมเมื่อเวลาอกรับ มีสำนักทอง  
ไม้หอน ใจช้าง กระวน พริกไทย ทองคำ หินสีต่างๆ ทองคำก้อน ทองคำราย พลอยหินต่างๆ และตะกั่วทึ่ง ”



ล่วงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย บ้านเมืองไม่เป็นปกติสุข คนไทยต้องทำสงครามกับพม่าเรื่อยมาจนกระทั้งเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ทำให้งานโลหะของไทยเริ่มเลื่อมลง แต่ก็เพียงไม่นานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ พระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรี ทางฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเมืองหลวง ช่วงระยะเวลา 15 ปี แห่งการครองราชย์ของพระองค์ บ้านเมืองอยู่ในสภาพะสังคมมาโดยตลอด

จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรวิวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเพทมหานคร ในปัจจุบันขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2325 นับจากนั้นเป็นต้นมาราชอาณาจักรสยามก็เป็นศูนย์กลางความเจริญจนถึงทุกวันนี้

งานโลหะที่มีความเจริญขึ้นอย่างมากมายในสมัยรัชกาลที่ ๑ – ๔ จะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสมัยหนึ่งถึงกับกล่าวชมว่า ช่างเงินช่างทองของไทยมีฝีมือทางศิลปะและเป็นอาชีพของชาวสยามเลยที่เดียว ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงตั้งโรงงานช่างทองขึ้นในวังกรมหลวงสรรพาสตร์ ถนนตะนาว และได้รวบรวมช่างที่มีความชำนาญ ทางด้านเครื่องทองและเครื่องเงินขึ้น ซึ่งพระองค์ได้สั่งจ้างช่างชาวเยอรมันมาเป็นผู้สอน การฝังเพชร และพลอย แบบต่างๆ ชาวเยอรมันผู้นี้ชื่อ “มิสเตอร์ แกรล์” ได้นำเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัย มาสอนคนไทยให้รู้หลักการปฏิบัติในหลักวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบและการทำเครื่องประดับ เช่น สอนการแกะโลหะด้วยเครื่องมือ การลงยาสี เป็นต้น



จะเห็นได้ว่า การวิวัฒนาการของงานโลหะนั้นมีการพัฒนาเรื่อยมา งานโลหะในยุคปัจจุบันนี้ได้ถูกรวบรวมและก่อตั้งให้ เป็นหน่วยงานหนึ่งชื่อ ขึ้นตรงกับงานช่างโลหะและช่างศิรารณ์ กลุ่มประณีตศิลป์และการช่างไทย สังกัดสำนักช่างสินหมู่ มีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานโลหะ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือการสร้างงานประเภทประณีตศิลป์ต่างๆ ให้คงสภาพดังเดิม เมื่อเกิดชำรุดเสียหายหรือสร้างขึ้นใหม่ เป็นศิลป์ในสมัยปัจจุบันก็ว่าได้ เพื่อสืบทอดและพัฒนางาน โลหะ ในอดีตสู่ปัจจุบันให้คงรุ่นใหม่ได้ศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนาในอนาคตต่อไป




ลักษณะการทำงานของงานช่างโลหะในปัจจุบัน เมื่อทราบว่าจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานโลหะ จำเป็นจะต้องมีการออกแบบและค้นคว้าหาข้อมูลในงานนั้น ๆ อย่างถี่ถ้วนเสียก่อน เพื่อที่จะได้ม้าชี๊ง

รูปแบบที่สมบูรณ์ แล้วจึงเลือกวัสดุที่นำมาใช้ในงานให้สัมพันธ์กับการออกแบบ และความเป็นไปได้ใน การนำชิ้นงานนั้นมาขึ้นตามแบบ มิใช่ว่าแบบออกแบบสามารถทำได้

เมื่อได้แบบที่สมบูรณ์แล้ว จึงประชุมปรึกษากับช่างในกลุ่มงานโลหะ ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ว่าลักษณะงานนั้นต้องอาศัยความประณีตมากน้อยเพียงใด ความยากง่ายหรือซับซ้อน ในงานที่จะปฏิบัติ บางอย่างของชิ้นงานจนต้องขึ้นรูป หรือสลัก-คุณ ให้เกิดลวดลายอันสวยงาม แต่ในบางกรณีอาจจะต้อง ใช้เทคนิคหรือเครื่องทุนแรง ทางด้านอุตสาหกรรมเข้ามาช่วย เพราะงานชิ้นนั้นๆ จะต้องทำเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วจึงประเมินการในการจัดทำเพื่อเบิกวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานชิ้นนั้น

ผลงานโลหะในปัจจุบัน ได้จัดทำไปแล้วเป็นจำนวนมาก เช่น สร้างผัตรทองคำ และพานพุ่มดอกไม้ เงินดอกไม้ทอง เป็น องในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ สร้างพระ กีริยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างตราครุฑ์ของมหาชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างพระศรีรัตนคีรีภรณ์มงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า งานช่างโลหะประดิษฐ์ แม้จะเป็นหน่วยงานที่ไม่ใหญ่ มีช่างทำงานเพียงไม่กี่คน แต่ก็ สามารถทำงานชิ้นสำคัญ ๆ ของชาติได้ ซึ่งงานในลักษณะเช่นนี้นับวันจะหาช่างที่มีความชำนาญน้อยเต็มที่ แต่ก็เป็นแค่เพียงหวังไว้ว่าในอนาคตคงจะมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เล็งเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ของชาติกลับมา ให้การสนับสนุน และพัฒนา ตลอดจนผลิตช่าง ขึ้นมา\_rับใช้สังคม ได้ทันท่วงที

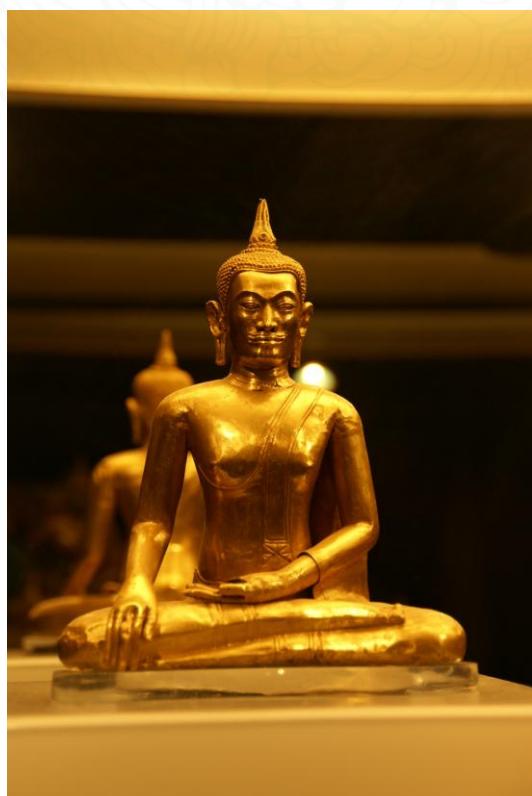

## งานสลัก - ดุนโลหะ

งานสลักดุนเดิมเรียกว่างานบุคุณ เพราะจะใช้โลหะเป็นแผ่นบางๆ แล้วไปหุ้มนวัสดุที่มีรูปทรงแล้ว กดล่างคือหุ้มข้างนอกวัตถุเดิมเพื่อให้เกิดความพิเศษ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การบูทางคำบนขันเงิน พาน เงินหรือพระพุทธชูป เป็นต้น และปัจจุบัน ไม่ก่อขึ้นนิยม เพราะความบางของเนื้อโลหะจะชำรุดหรือฉีกขาดได้ ง่ายกว่าโลหะที่มีความหนามากกว่า ขณะนี้ช่างบุคุณปัจจุบันจึงพัฒนาเทคนิคจากงานบุคุณมาเป็นการสลักดุน ซึ่งสามารถใช้สิ่วสลักตอกลงไปบนแผ่นโลหะและดุนขึ้นให้สูงหรือสร้างสรรค์งาน ได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนื้อโลหะจะฉีกขาดหรือชำรุดได้ง่าย

### นิยามความหมายของงานสลักดุน

จากหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้อธิบายความของคำ สลัก – ดุน ไว้ดังนี้

**สลัก** ( สะหลัก ) ก. ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพ ด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น เช่น สลักไม้ สลักลูกนิมิต หรือใช้สิ่งอื่นบุด จีด ให้เป็นตัวหนังสือเป็นต้น เช่น สลักชื่อบนหีบบุหรี่.  
**ดุน** ก. รุน, ทำให้เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ ด้วยแรงดัน; ทำให้ลวดลายบางอย่างนูนขึ้น เช่น ดุนลาย.

ว. เรียกลวดลายที่มีลักษณะเช่นนั้นว่า ลายดุน.

**ช่างสลักดุน** ช่างฝีมือประเทหนิ่งทำงานสลักดุน โลหะแผ่นเรียบให้ส่วนพื้นลึกต่ำลง หรือดุน ส่วนลวดลายให้ฐานสูงขึ้น โดยทั่วไปใช้แผ่นโลหะเงิน ทอง ทองแดง ฯลฯ ดังตัวอย่างเครื่องทองที่พบใน กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

( จากพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับบัณฑิตยสถาน อักษร ก – ช. พ.ศ. ๒๕๓๘ )

**การสลัก** หมายถึงทำให้เป็นลวดลายหรือตัวหนังสือด้วยเครื่องมือ โดยการใช้สิ่วหรือเครื่องมือสลัก ตอกด้วยค้อนลงไปบนแผ่นโลหะให้เป็นร่องลึกเพื่อให้เห็นลวดลายหรือภาพชัดเจน โดยไม่ต้อง ให้เนื้อของ โลหะนั้นๆ หลุด หรือสึกออกไป

**การดุน** หมายถึงการทำให้โลหะต่าง ๆ ให้เป็นร่องนูน ให้สูงขึ้น คล้ายๆ กรรมวิธีการปั๊มหรือดุน ลาย

**งานสลัก – ดุน** จัดเป็นกรรมวิธีพิเศษที่ต้องอาศัยความชำนาญ ความสามารถเฉพาะต้องใช้เทคนิค ของช่างแต่ละคน และต้องทุ่มเทการปฏิบัติงาน ทั้งแรงกายและแรงใจอย่างจริงจัง เพื่อ เกิดความงาม มีคุณค่า และเกิดการยอมรับในฝีมือ เพราะการทำงานกับโลหะ นั้นจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย และแก้ไขยาก

ในสมัยโบราณ ราชสำนักให้ความสำคัญกับงานช่างแบบนี้ไม่น้อยไปกว่าช่างแบบอื่นๆ งานช่างบุ – คุณ หรือช่างสลัก - คุณ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นสิ่งที่สูงค่ายิ่ง โดยเฉพาะเครื่องราชปอ ก โภค เครื่องทอง เครื่องประดับต่างๆ และเครื่องประดับพระราชนิยม ของพระมหากษัตริย์มานาน ดังจะเห็นได้จากศิลปวัตถุอันล้ำค่ายิ่งที่พบภายในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางส่วนมีผลงานศิลปกรรมที่แสดงความเป็นอัจฉริยะความสามารถในการทำงานของช่างที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชสำนักอย่างหาที่เปรียบมิได้ บ่งบอกถึงความนิยมและโปรดให้ช่างได้สร้างผลงานที่เป็นมงคลไว้ให้ชั่นชุมชนทุกวันนี้



วัสดุที่นิยมนำมาใช้ในงานสลัก - คุณได้แก่ ทองคำ เงิน ทองแดง ส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานสลัก คุณประกอบด้วย แผ่นโลหะที่จะนำมาสลักคุณ แผ่นชั้นแก้วใช้รองรับชิ้นงานโลหะ ขณะที่สลัก - คุณจะช่วยให้ไม่เสียรูปทรง เครื่องมือสลัก - คุณ ประกอบด้วย ค้อน และสีวัสดุคุณ ขนาดต่างๆ กรณีจะต้องเจาะ ตะเกียง เปาแล่นหรือตะเกียงฟูแบบใช้แก๊ส คีบจับร้อน ปากกาจับร้อน แปรงทองเหลือง การ สีตก ขาด หรือสีสักด้ กรณีกรัดโลหะ ตะไบ และแท่งเหล็กหรือไม้ ไว้ทับชิ้นงานกับชั้นแก้ว เป็นต้น

### วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสลัก – คุณโลหะ

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทำงานสลัก – คุณ นับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง รองจากทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะการที่จะ ตอก- คุณลายให้ได้ความสวยงามนั้น นอกจากต้องอาศัยประสบการณ์แล้ว ยังต้องขึ้น อุปกรณ์ที่พร้อม มีสภาพดี และสมบูรณ์ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มทำการตอก คุณลายใหม่ๆ อาจพบปัญหาในการเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่พร้อมแล้ว อาจทำให้เกิดความท้อในการฝึกฝน จึงหมวดฯ โอกาสที่

จะสร้างความชำนาญได้ จนนักการที่จะเรียนรู้จักเครื่องมือ และรักษาเครื่องมือนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ในที่นี้จะขอแบ่งเครื่องมือตามลักษณะการปฏิบัติงานสลัก – คุณ นั้นออกเป็น ๗ ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ

๑. เครื่องมือสำหรับ วัด ปีด และเปลี่ยนแบบงาน
๒. ค้อนชนิดต่างๆ และเหล็กสำหรับเคาะขึ้นรูป
๓. เครื่องมือสำหรับตัด โลหะ
๔. เครื่องมือสำหรับให้ความร้อน
๕. เครื่องมือสำหรับขัดตกแต่งผิวและทำความสะอาด
๖. เครื่องมือสำหรับสลักคุณ
๗. ชั้นรองสลัก



๑. เครื่องมือสำหรับวัดปีดและเปลี่ยนแบบงาน



๑.๑ เหล็กขีด ปลายแหลมทำด้วยเหล็กกล้า สำหรับทำเครื่องมือใช้เขียนเส้นบนโลหะโดย มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ด้านทำด้วยไม้

๑.๒ เหล็กน้ำศุนย์ ทำจากเหล็กกล้าสำหรับทำเครื่องมือเครื่องใช้ทำเครื่องหมายหรือให้เกิดรอยลงบนโลหะหรือเปิดศูนย์กลางเวลาใช้วิงเวียน

๑.๓ ไม้บรรทัด ทำจากเหล็กกล้าที่ชุบเงิน มีหน่วยวัดเป็นนิ้ว ในหนึ่งนิ้วแบ่งเป็น ๙, ๑๖, ๓๒ และ ๖๔ ส่วน ใช้สำหรับงานทั่วไปควรใช้ชนิดที่มีขนาด ๑๖ นิ้ว

๑.๔ ชากรเหล็ก ใช้เขียนเส้นและตัดให้ได้จาก มีชนิดต่างกันโดยทั่วไปมีขนาด ๑๒ นิ้วพระามีหัวที่ปรับทำมุมต่างๆ ได้ตลอดจนใช้เขียนเส้นบนห้องท่อทดสอบมุมต่างๆ ชากรเหล็กขนาด ๒๔ นิ้ว ใช้กับงานขนาดใหญ่หรือจากใช้ทดสอบมุมฉากได้

๑.๕ วงเวียน ใช้ทำงานกลม ส่วนโถงหรือแบ่งส่วนต่างๆ ให้มีขนาดต่างกัน เช่น ๖ นิ้วจะสามารถทำงานกลมได้ ๑๒ นิ้ว

๑.๖ เขากาวาย ใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลม มีลักษณะแบบเดียวกับวงเวียนซึ่งใช้ในการเขียนและทดสอบ

## ๒. ค้อนชนิดต่าง ๆ และเหล็กสำหรับเคาะขึ้นรูป



๒.๑ ค้อนเหล็กและค้อนอ่อน เป็นเครื่องมือที่ใช้มากกับงานโลหะ เช่น ใช้ตีโลหะหรือเครื่องมืออื่น หรือใช้ในการขึ้นรูป

๒.๒ ค้อนหัวกลม เป็นค้อนที่ใช้ทั่วๆ ไป ทำงานเหล็กกล้าสำหรับทำเครื่องมือข้างหนึ่งเป็นรูปทรงกลม และอีกข้างหนึ่งมีหน้าเรียบ โถงเล็กน้อย ใช้ตีเหล็ก สะกัด หรือเคาะ โลหะ มีขนาด แตกต่างกัน ตั้งแต่ ๙ – ๑๖ ออนซ์ ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้มากที่สุด

๒.๓ ค้อนย้ำ มีด้านหนึ่งตัดปลายแหลม ใช้สำหรับหมุด ขนาดที่ใช้มากที่สุดคือ ตั้งแต่ ๔ ถึง ๑๒ ออนซ์

๒.๔ ค้อนพิเศษสำหรับลอบดอย ใช้สำหรับลอบดอยมีลักษณะคล้ายค้อนขี้นรูป แต่มีหน้าตัดที่มีมันเงามากกว่า ใช้สำหรับขัดพื้นโลหะให้มีเงามันและเรียบทำรูปร่างต่างๆ กัน มักใช้กับทั้งพิเศษหรือหั่นสำหรับเคาะ โลหะ

๒.๕ ค้อนพิเศษสำหรับขี้นรูป มีรูปร่างต่างกัน ค้อนขี้นรูปมีหน้าค้อนค่อนข้างโถงกลม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยค้อนบนโลหะขณะที่ใช้

๒.๖ ค้อนสำหรับทำรอย เหมือนค้อนลบรอยแต่มีหัวที่เล็กกว่า ใช้สำหรับทำรอยบนโลหะ

๒.๗ ค้อนพิเศษ สำหรับเครื่องมือทำลวดลาย ใช้กับเครื่องมือสำหรับทำลวดลายต่างๆ

๒.๘ ค้อนอ่อน ใช้สำหรับขี้นรูปตัด พับ งอ โลหะทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ตะกั่ว เป็นรูปร่างต่างๆ กัน หรือทำด้วยขาสัตว์เรียกว่าค้อนขาควาย บางชนิดมีแผ่นหนังปิดรอบอาจทำจากหนังหรือพลาสติกกีได้



๒.๕ ปากaganโลหะ ใช้สำหรับยึดงานหรือเครื่องมือให้งานสะดวกยิ่งขึ้น มีขนาดต่างกันเวลาใช้ควรใช้แผ่นทองแดงครอบปากเสียเพื่อป้องกันการเกิดรอย

๒.๖ ปากจับงาน ใช้สำหรับยึดของหลายๆ สิ่งเข้าด้วยกัน เช่น แบบตัว C แบบสปริง

๒.๗ กุญแจเลื่อน เป็นเครื่องมือที่ใช้มาก มีขนาด ๖ นิว - ๑๒ นิว เป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

๒.๘ คีม ใช้สำหรับ ตัด บิด จับ ขึ้นรูปงาน มีขนาดและชนิดต่างกัน เช่น แบบตัดด้านข้างใช้ทั้งขับยึดชิ้นงานและตัด มีขนาด ๖ นิว - ๙ นิว เป็นขนาดที่ใช้มาก และแบบหัวกลมแหลม แบบหัวแบน

๒.๙ แบบสำหรับอโลหะ ใช่องอโลหะเส้นโดยประกอบด้วยแท่งโลหะหรือไม้ มีสลักโลหะสำหรับใช่องอโลหะ ให้เป็นรูปร่างต่างๆ กัน

๒.๑๐ คีมสำหรับจับงาน ใช้จับงานร้อนๆ หรืองานที่อยู่ในน้ำกรด น้ำยาเคมี มีรูปร่างต่างกัน

๒.๑๑ ทั้งแพริด เป็นเหล็กมีน้ำหนักมาก ใช้สำหรับรองรับอโลหะเพื่อจะตีแผ่ หรือรีดอโลหะให้ยืดและเรียบ


๒.๑๒ เหล็กแบบชนิดต่างๆ จะมีรูปแบบที่เข้ากับลักษณะต่างๆ กันจะมีหลายลักษณะ เช่นรูปโค้ง รูปกลม รูปสามเหลี่ยม รูปกรวย ฯลฯ



๒.๑๗ หลุมไม้แบบ จะมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง บุดเป็นหลุมโถงเหมือนรูปกระทะมีขนาดต่างๆ กันทั้งเล็กและใหญ่ ก้นหลุมมีทั้งตื้นและลึก ขึ้นอยู่กับการใช้สอย มีหน้าที่ใช้สำหรับเคาะขึ้นโครง ขึ้นแรกของการขึ้นรูปให้เป็นทรงโถงของงานโลหะรูปพรรณ



๑. เครื่องมือสำหรับตัดโลหะ

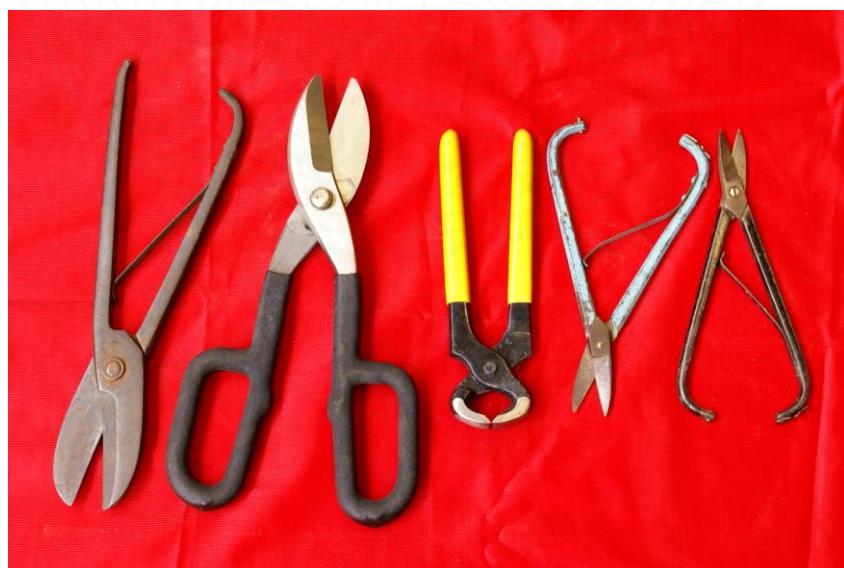


๓.๑ ใบเลื่อยตัดโลหะ ลักษณะคล้ายเลื่อยฉลุไม้ แต่มีพื้นกว้าง เป็นใบเดือนได้มีหัวคม

๓.๒ เลือยตัดโลหะ โครงตัวเลื่อนปรับความยาวของใบเลือยได้ มีมือจับแบบปืนพกใบเลือยขนาด ๙ นิ้ว - ๑๐ นิ้ว และพัน ๑๙ - ๓๒ ซี' ใน ๑ นิ้ว ใบเลือยทำด้วยเหล็กกล้าปอกติดกะว้าง ๑/๑๐ นิ้ว และหนา ๐.๒๕ นิ้ว เวลาใส่ใบเลือยก็ต้องใช้ฟันชี้ออกจากคัม

๓.๓ เลือยข่างทอง ใช้ฉนวนโลหะแผ่นบางๆ มีขนาดต่างกันตั้งแต่ ๒.๕ นิ้ว ถึง ๑๒ นิ้ว และมีขนาดต่างกันจากละเอียดจนถึงหยาบมาก (เบอร์ ๘/๐ ถึงเบอร์ ๑๔)

๓.๔ เหล็กสักดิ์ ทำจากเหล็กกล้ามีรูปทรงและขนาดต่างกันตามงานที่จะทำ

๓.๕ กรรไกร ใช้ตัดโลหะแผ่นที่เป็นเส้นตรงและส่วนโค้ง มีขนาดต่างกัน ชนิดที่ใช้มากคือ ขนาด ๘ นิ้ว ถึง ๑๒ นิ้ว นอกจากการกรรไกรแล้วยังมีเครื่องตัดโลหะที่ติดกับโต๊ะทำงานซึ่งมีขนาดต่างกันด้วย

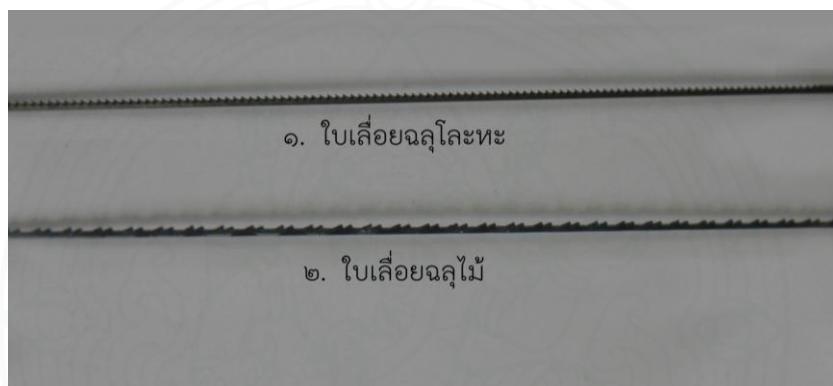

#### ๔. เครื่องมือสำหรับให้ความร้อน



#### ๔.๑ ชุดตะเกียงเปาแฉ่น ประกอบด้วย

๑. ตัวปืนลมเรียกว่า “ตะพาบ”

๒. ตะเกียงสำหรับใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงออกเทน ๕๐

๓. สายยาง

๔. หัวแร้งสำหรับให้ความร้อนมีคุณสมบัติให้ความร้อนโดยไม่มีขนาดใหญ่มากนัก  
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๕ นิ้ว

#### ๔.๒ ชุดก้าชให้ความร้อน ประกอบด้วย

๑. ถังก้าช (ใช้ก้าชทุกต้ม)

๒. ชุดหัวเป่าสำหรับให้ความร้อนพร้อมสายยาง

ใช้สำหรับให้ความร้อนโดยที่มีขนาด ๕ นิ้ว ขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ นิ้ว

๔.๓ ชุดเตาเผา ใช้ให้ความร้อนโดยที่มีขนาดใหญ่มากใช้วิธีการสูญไฟแล้วเผาแบบโบราณ



๔.๔ แผ่นกระดาษทอนไฟ อาจทำด้วยแกลบอัด กระดาษอัดเหล็ก แท่งถ่าน หรือเป็นอิฐเผาได้ใช้รองรับโดยในขณะที่กำลังให้ความร้อน



๔.๕ คิมจับร้อน และปากกาจับร้อน จะมีหลายขนาด และมีความยาวมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน

#### ๕. เครื่องมือสำหรับขัดตกแต่งผิวและทำความสะอาด

๕.๑ ตะไบขนาดต่างๆ ใช้สำหรับตะไบเก็บผิวสูตรให้เรียบไม่มีรอยบุบของค้อน



๕.๒ กระดาษทรายหยาบและละเอียด ใช้ขัดผิวสูตรเข้าอีกครั้งเพื่อลบรอยตะไบ



๕.๓ ยادิน เป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับขัดผิวโลหะ ให้เป็นมันเงา โดยใช้พัชุบยาดินแล้วนำมาขัดผิวรูปพรรณ

๕.๔ กรดกำมะถันเจือจาง ใช้ทำความสะอาดครุภัณฑ์ด้านในและด้านนอก

๕.๕ ประท่องเหลือง ใช้ประท่องรูปพรรณตามชอก geleik ที่อุปกรณ์อื่นเข้าไปทำความสะอาดไม่ได้

## ๖. เครื่องมือสำหรับสลัก - ดูน

สำหรับการทำงานสลัก — คุณ ผู้เป็นช่างมีความจำเป็นต้องเลือกใช้สิ่ง สลักลายเส้นให้เหมาะสมกับตัวลายและขั้นตอนการดูนูน โดยเลือกใช้สิ่งอีกชุดหนึ่ง ก cioè สิ่งดูนจะมีปากหนาและมน ซึ่งเป็นคนละชุด กับสิ่งสลักลายเดินเส้น และหลังจากดูนูนแล้วก็ต้องตกแต่งพื้นผิว และใช้เครื่องมือดูนอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นผิวของตัวลายหรือภาพที่จะสลัก — คุณ

สิ่งลักษณะที่สำคัญและจำเป็นมีอยู่ ๑๕ ตัว ซึ่งมีลักษณะของปากสิ่งที่แตกต่างกันตามหน้าที่ซึ่งพอยจะจำแนกลักษณะได้ดังนี้

๑. สิ่วปากโถ้ง มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กกลาง ใหญ่
  ๒. สิ่วปากตรง มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กกลาง ใหญ่
  ๓. สิ่วปากกลม มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กกลาง ใหญ่
  ๔. สิ่วปากสี่เหลี่ยมผืนผ้า และหน้าเรียบ มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กกลาง ใหญ่
  ๕. สิ่วปากหัวหมอก มี ๓ ขนาด คือ เล็ก กกลาง ใหญ่
  ๖. สิ่วปากแผลมเล็ก ๑ ตัว



### ๖.๑. สิ่วสลัก

มีลักษณะเป็น แท่ง ทำด้วยเหล็กสปริง กลมหรือเหลี่ยมความยาวประมาณ 3-4 นิ้ว ส่วนปลายแบบเป็น เส้นตรง เส้นโค้ง หรือวง กลม อาจใช้ตัดผู้มาควบคุม หรือทำเข็มนาองเพื่อให้ได้ขนาดต่างๆ ตามต้อง การ ใช้ในการเดินเส้นตามแบบลาย



### ๖.๒. สิ่วคุณ

มีลักษณะเป็น แท่งทำด้วยเหล็กสปริง กลมหรือเหลี่ยมความยาวประมาณ 3-4 นิ้ว ส่วนปลายของสิ่วมีลักษณะ โค้งมน ใช้ในการคุณลายจากด้านใน เพื่อให้เกิดความมูนของตัวลาย



### ๖.๓. สิ่วเก็บสัน หรือสิ่วคุณตัวลาย

มีลักษณะเป็นสิ่วหน้าตัดผิวนี้ บวม มีทั้งหน้าลี่เหลี่ยม วง กลม และครึ่งวงกลมขนาดต่างๆ ใช้ในการตอกแต่งสันลายให้ลวดลายมีความคมชัด



๖.๔. สิ่วขี้มีลักษณะหน้าสิ่วเป็นลายตารางข้าวหลาม ตัด มีทั้งหน้าลื่นและมีร่อง กลม และครึ่งวงกลมขนาดต่างๆ ใช้ในการขี้มีลักษณะส่วนที่ไม่ใช่ด้ามาย เพื่อแยกส่วนเป็นพื้นกับด้ามาย ให้มีความคมชัดขึ้น




๖.๕. เหล็กเจาะทรงกลม ( ตุ๊ดตู่ ) มีลักษณะเป็นเหล็กทรงกลม กลวงตรงปลายเป็นรูวงกลม สำหรับใช้เจาะรูบนชิ้นงาน มีหลายขนาด

### ๗. ชันรองสลัก

เป็นยางไม้ชนิดหนึ่ง นำมาเคลี่ยวผสานกับน้ำมันมะพร้าว ดินสอทอง เคลี่ยวด้วยไฟอ่อนให้เข้ากัน อัตราส่วนขึ้นอยู่กับความต้องการของช่างแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้



๗.๑. ชันนิ่ม คือชันที่ผสมให้มีความอ่อนตัว เพราะมีส่วนผสมของน้ำมันมากกว่าชันสลัก ใช้เพื่อรองรับในชั้นตอนการดูดดาย

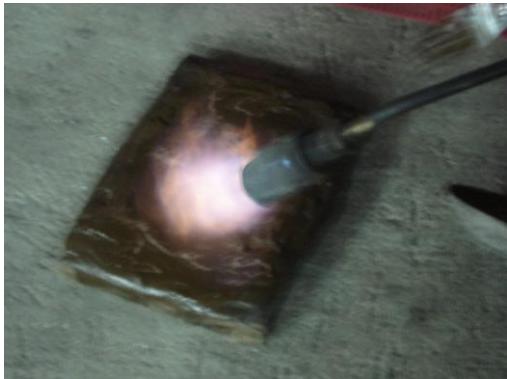

๓.๒. ชันสลัก กือชันที่ผสมให้มีลักษณะแข็ง เวลาใช้งานต้องใช้ความร้อนละลาย และนำชิ้นงานมาผนึกหรือกรอกลงไปในตัวงาน ใช้ในการรองรับตัวลาย ใน การสลักลาย เพื่อให้ลวดลายไม่เสียรูปทรง

### การดูแลรักษาเครื่องมือ

เครื่องมือต่างๆ ในการทำงานโลหะรูปพรรณดังกล่าวนั้น เป็นพึงเครื่อง มีส่วนอยู่ที่พอจะหาได้ภายในโรงงาน ส่วนที่เป็นเครื่องมือหนักน้ำน้ำยังมีอีกมาก แต่หมายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องขัดเส้นลวด เครื่องรีดแผ่นโลหะ เครื่องขัดโลหะฯลฯ ซึ่งในที่นี้จะไม่กล่าวถึง

เครื่องมือต่างๆ นั้นต้องระวังรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อญญในสภาพดี ก็จะให้ถูกที่ และควรมีตู้เข้า存放เครื่องมือให้เรียบร้อย เครื่องมือทุกชนิดต้องระวังอย่าให้หล่น เพราะอาจทำให้หักบิน ได้ง่ายที่สุด การใช้เครื่องให้ความร้อน ช่างต้องเป็นผู้เตรียมและระวังในการใช้ให้มาก เตาไฟ ถ่านนำไปใช้แล้วต้องรอให้เย็นจึงเก็บเข้าที่ มิฉะนั้นจะเกิดอัคคีภัย ในโรงงานความมีคีบเหล็กสำหรับไว้จับแผ่นโลหะเผาไฟ แซ่น น้ำกรด ต้องมีผู้ชำนาญ การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ฝึกและตัวของช่างเอง

### ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและการทำงาน

ในการปฏิบัติงานในโรงงาน ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือตลอดจนอุบัติเหตุเป็นเรื่องสำคัญ อันดับแรก การรักษาความปลอดภัย กือ การปฏิบัติตามกฎการใช้เครื่องมือการทำงาน ต้องทำตามขั้นตอน ใช้ความคิด มีความรับผิดชอบไม่ประมาท งานโลหะรูปพรรณนั้นต้องใช้ค้อนเหล็กที่มีน้ำหนักมาก ต้องมีการใช้กรดกัด และใช้ไฟให้ความร้อน โลหะแผ่นเวลาตัด จะมีความคม ควรป้องกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

๑. เวลาปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้รัดกุม

๒. ต้องระลึกเสมอ การใช้เครื่องมืออาจเกิดอันตรายได้

๓. ศึกษาให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ หน้าที่และประโยชน์ใช้สอยของเครื่องมือให้แม่นยำ

๔. อายจับโลหะที่ยังร้อน หรือขณะนำไป เช่น นำกรดด้วยมือเปล่า

๕. เมื่อเวลาตัดแผ่นโลหะ อย่าเอามือปิดหรือลูบ ควรใช้ตะไบแต่งขอบให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วปัดด้วยประงให้หมดคงจะไป

๖. การจับแผ่นโลหะและเครื่องมี อย่างๆ ต้องจับให้มั่นคง อย่าจับแบบหลวมๆ จะทำให้เกิดอันตรายได้

๗. อย่าทำงานในที่ ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ

๘. ขณะทำงานต้องนึกถึงเพื่อนข้างเคียงเสมอ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

๙. เมื่องานจะหมดเวลาเรียนต้องเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนวัสดุให้เรียบร้อย

๑๐. เมื่อทำงานสำเร็จรูปเสร็จแล้ว ต้องทำความสะอาดเครื่องมือ สำรวจดูความบกพร่องเพื่อซ่อมแซมแก้ไข แล้วเก็บตามที่ให้เรียบร้อย

บทที่ ๓

## การสร้างลวดลายในงานโลหะ

ลวดลายที่มีนุ่ยบ์ประดิษฐ์คิดขึ้นนานั้น นับเป็นความคิดของนุ่ยบ์ ที่ແแปลໄວ້ຕໍ່ຍົກປັດພຸດນຽມອັນປະນິດ ลงາມ ລະເອີຍຄອ່ອນ ບ່ານອກລົງປະສົບກາຮົນ ສິ່ງແວດລ້ອມອັນກ່ອໄຫ້ເກີດເອກລັກຍົນຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນ ເຊື້ອໝາດີຂອງນຸ່ມ ກຄລີໃນແຕ່ລະສັກມ ແລະເປັນສື່ອທີ່ສາມາຮັດສຶກຍາລົງໝົວິຕ ວັດນັ້ນປະປັບປຸງປະເພີ້ນ ໃນເສີງປະວັດສາສຕ່ຣີໄດ້ທາງໜຶ່ງ ຄົງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນເຮື່ອງຂນບໜຣມນີ້ຢູ່ມປະເພີ້ນ ແລະຄຸນລັກຍົນຂອງລວດລາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຊ່ວງເວລາ ຍຸກສົມມັຍແລະສົມມັນຍົມກີ່ຕາມ ຕ້າລວດລາຍເອງກີ່ສາມາຮັດປ່ານອກລົງວິວິດໝົວິຕ ຜູ່ມໜຸ່ນນັ້ນໆ ໄດ້

## ความหมายของลวดลาย

ลวดลาย หมายถึง การกำหนดองค์ประกอบให้เกิดเป็นภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้าง ผลงานมาจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อประโภชช์สอย ความงาม รู้จักวางแผน กำหนดครูปร่าง รูปทรง สี ให้มี ความแปลกใหม่ เหมาะสมกับชิ้นงานนั้น ๆ

ถ้าเป็นความหมายของการออกแบบลาย หมายถึง การกำหนดความนึกคิด ( Idea ) ด้วยจุด เส้น รูปร่าง และสี เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานประเภทต่าง ๆ

การออกแบบลวดลายที่พับเห็นโดยทั่วไป ตั้งแต่อีกด้านล่างนี้แบ่งออกเป็นประเภทของลวดลายตามลักษณะ ได้ดังนี้

- ประเภทคลาดล้ายตามลักษณะรูปแบบการจัดวาง
  - ประเภทคลาดล้ายตามลักษณะรูปแบบพื้นที่
  - ประเภทคลาดล้ายตามลักษณะรูปแบบแนวความคิดการสร้างงาน

- ประเภทคลาดล้ายตามลักษณะรูปแบบงานที่นำไปใช้

การสร้าง漉คลายในงานโลหะประภัตินี้ คือเป็น漉คลายบนภาษานะ จุดเป็นการเขียน漉คลาย ลงบนงาน ๓ มิติ สามารถมองเห็นได้รอบด้าน แต่ถูกจำกัดด้วยขนาดรูปทรงของภาชนะ กรรมวิธีการสร้างงานให้เกิด漉คลายบนภาษานะจึงมีความแตกต่างกันไป เช่น 漉คลายบนเครื่องปั้นดินเผา ไม่ สำริด ทองเหลือง เงิน ซึ่งจะมีการสร้างลายที่มีกรรมวิธีแตกต่างกันออกไป แต่แบบหนึ่ง ลายจะมาจากที่เดียวกัน คือ ลายไทย

## ที่มาของศิลปะลายไทย

ความเป็นมาของศิลปะไทยหรือลวดลายไทย นั้นมีบ่อกि�ດมาจากอารยธรรมชาติมาดัดแปลง ไม่ได้เป็นงานที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติโดยตรง และด้วยการที่ช่างคิดดัดแปลงลวดลายจากธรรมชาตินั้น ทำให้ศิลปะไทยหรือลวดลายไทยเป็นศิลปะแบบอุดมคติการดัดแปลงจากธรรมชาตินี้ช่างจะเลือกใช้จากสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเป็นส่วนใหญ่ เช่น ดอกบัวต่าง ๆ ดอกมะลิ ดอกชัยพฤกษ์ ดอกจำดาวุณ ดอกจอก ในเทศ รวงข้าว เปลาไฟ รังผึ้ง ฟันปลา ฯลฯ

กนก มีรูปลักษณะเป็นกอก กาน กิ่ง ก้านใบ จักเป็นศิลปะชั้นสูงในสมัยก่อนนั้นถ้าเมื่อไม่ถึงขนาดขั้นครู แล้วหากที่จะผูกตัวกันให้มีความสวยงามได้ เพราะกนกนั้นจะงามต้องเป็นตัวลาย กับช่องไฟหรือพื้นให้พอดีกันหรือพูดง่าย ๆ ว่า กนกจะงามนั้นต้องดูตัวและพื้นว่างงานหรือไม่

ส่วนลายนั้นจะต่างกับกนก คือ ลายจะหมายถึง ลวดลายดอกไม้ หรือ ลายเครื่องเดา มีรูปร่างเป็นดอกไม้ ใบไม้ หรือถูกดัดแปลงเป็นตัวเทศ ในเทศ นำมาเข้าทรงสมมุติเป็นรูปดอก ใน ลายเพดาน ลายผนัง ลายฐานปัทม์ ฯลฯ

## ลวดลายที่นำมาใช้ในการสร้างสถาปัตยกรรม

ลายและลวดลายที่นำมาใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมนี้ จะบีนอยู่กับลักษณะงานที่ใช้ เช่น รูปทรงของวัตถุเป็นรูปทรงอย่างใด ใช้งานอะไร หรือสำหรับบุคคลว่าเป็นบุคคลใดมีความสำคัญอย่างไร เช่นถ้าเป็นของใช้ ก็อาจใช้ลักษณะเป็นลายดอกไม้ ในเทศ รูปเทพนม หรือรูปสัตว์ในวรรณคดีเป็นต้น ถ้าเป็นของที่ระลึกอาจใช้ลักษณะ สำคัญของตัวบุคคล เช่น เกิดปีกุล อาจใช้รูปหมู ประกอบกับลวดลายในเทศ เป็นต้น หรืออาจเป็นภาพเล่าเรื่องราวธรรมชาติที่ช่างประทับใจได้ไม่จำกัด แต่เท่าที่พบลักษณะลวดลายที่นำมาใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมนั้นมักจะประกอบไปด้วย ลายกระจังต่าง ๆ เช่น กระจังตาอ้อย กระจังเจิม กระจังใบเทศ กระจังปฏิญาณ ( กระจังหู ) กระจังรวน

กลุ่มลายบัว ลายไทยแต่โบราณนั้นนิยมเอารูปทรงของดอกบัวมาสร้างสรรค์เป็นตัวลาย เนื่องจากเหตุผลที่ว่า ดอกบัวนั้นมีลักษณะเด่นรอบนอกที่โอนอ่อนลงมา นำมาประดิษฐ์ใช้กับงานชนิดต่าง ๆ ตามรูปร่างรูปทรง และ เรียกชื่อตามรูปทรงและลวดลายประดิษฐ์นั้น ๆ เช่น ตาอ้อย โดยการการตัดตอนข้าวของดอกบัวออกเหลือเพิ่มเติมทรงดอกบัวเฉพาะตอนข้าวของดอกให้วิจิตรขึ้น เรียกชื่อใหม่ว่าทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น ลายในกลุ่มลายบัวที่นิมน้ำมาใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมได้แก่ ลายบัวหงาย-บัวคว่ำ บัวปากฐานหรือบัวกลุ่ม บัวปากพลิ้ง บัว รวน บัวปากพาน บัวกานขันนุนกีบซ้อน บัวลูกเกี้ยว บัวหลัง

สิงห์ บัวแวง บัวฟันยักษ์ ลายหน้ากระดานประจำมณฑป ลายหน้ากระดานประจำมณฑปถูกฝังก้านปู ลายเกลียวแกน กลายใบเทพ ลายเกลียวมังกรคามแก้ว ลายก้านต่ออดอกก้านปู ก้านต่อใบเทพ ก้านต่อพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ฯลฯ นอกจัดลายที่กล่าวมานี้ขึ้นมีการสดใส่ใส่ลายเป็นรูปต่าง ๆ เช่นรูปเทพ รูปเทพนม รูปสัตว์จำพวกกระปี่ ยักษ์ สัตว์หินพาณต์จำพวกจตุบาท ทวินบาท ชลบาทและสัตว์ในเทพนิยายประกอบอีกด้วย



### การขึ้นรูปโลหะ

นับจากอดีตการสร้างงานโลหะรูปพรรณจะทำขึ้นจากวัสดุที่มีค่า เช่น ทองคำ เงิน ซึ่งล้วนแต่เป็นวัสดุที่มีค่า ขบวนการขึ้นตอนการสร้างที่ใช้เวลานาน คนสามัญทั่วไปไม่อาจนำมาใช้งานได้ เพราะเป็นของหายาก และมีราคาแพง ดังนั้นช่างที่สร้างงานโลหะรูปพรรณจึงต้องมี ความชำนาญในการทำ แต่ปัจจุบันงานโลหะรูปพรรณได้วิวัฒนาการจากการวัสดุที่มีค่า เป็นวัสดุที่หาได้่ายขึ้น แต่กระบวนการขึ้นตอนการทำก็ยังมีความยุ่งยากและใช้เวลาในการทำ จนทำให้ผู้มีความชำนาญนั้นลดน้อยลง จาก ข้อมูลของช่างที่ทำงานของกรมศิลปากรทางด้านงานโลหะจึงพัฒนารูปกรรมวิธีการสร้างงานขึ้นรูปโลหะ ดังนี้



## วิธีการขึ้นรูปโลหะ กรรมวิธีการขึ้นรูปงานโลหะแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้

การหล่อ ต้องทำหุ่นก่อนแล้วถอดพิมพ์ เทเนื้อโลหะที่หลอมละลายลงพิมพ์ แม่พิมพ์จะบังคับให้เป็นรูปที่ต้องการ เช่น การหล่อพระพุทธรูป

การทุบ ใช้ค้อนขนาดต่างๆ ทุบแห่งโลหะที่หลอมแล้วให้เป็นรูปที่ต้องการ เช่น เหรียญ ขัน ดาดงที่ขึ้นรูปเป็นส่วนๆ แล้วนำมาประกอบกันอีกที เช่น พาน คนโภ ฯลฯ

การตัดต่อ รีดโลหะให้เป็นแผ่นบาง ตัดเป็นชิ้นแล้วบัดกรีต่อเป็นรูปที่ต้องการ เช่น กล่อง หีบกรอบรูป

การسان รีดโลหะเป็นแผ่นบางแล้วตัดเป็นเส้นแบบตอกไม้ไผ่ นำมาسانเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ตดับ จอก กระบุง เสื่อ

การนู นำโลหะมาดีให้บาง ตัดให้ได้ขนาดแล้วนำไปหุ้มกับหุ่นที่อาจเป็นโลหะอื่นหรือไม่ เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ ตัวสัตว์จำลอง หรืออื่นๆ

การกลึง คือการนำโลหะมาเหลื่อนอาเนื้อหรือผิวออก โดยการใช้ใบมีดกลึงตามลักษณะงานซึ่งจะมีแกนเหล็กและปากกาจับยึดไว้ตรงกับกลางตรงหัวและท้ายโดยหมุนไปรอบๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการกลึงโลหะแบบทรงกระบอก ทรงกลม และทรงกรวย

การขักลวด นำโลหะมาดีเป็นเส้นยาว รีดให้เป็นเส้นลวดขนาดที่ต้องการ ตัดเป็นท่อนแล้วทำเป็นห่วงร้อยต่อกันเป็นเส้นเป็นสายด้วยวิธีต่างๆ กันตามลวดลายที่ต้องการ เช่น พวงสร้อยต่างๆ

การเกี่ยวโยง วิธีนี้แยกออกได้อีกหลายชนิด เช่น ชนิดใชห่วงเกี่ยวระหว่างโลหะต่อโลหะ ชนิดพับเม้มด้านต่อด้าน หรือใชหมุดเป็นตัวช่วยในการพับเม้มระหว่างโลหะต่อโลหะ เป็นต้น

การปั๊มขึ้นรูป วิธีนี้ใชเพร่หอยกันการผลิตจำนวนมาก โดยมีแม่พิมพ์รับและตัวแม่พิมพ์กด วิธีทำก็ใส่แผ่นโลหะเข้าไปตรงกลางระหว่างแม่พิมพ์รับกับแม่พิมพ์กด และปั๊มให้เกิดเป็นรูปปุ่นหรือลวดลายปุ่นขึ้น

การติดกาว เป็นวิธีการตัดต่อขึ้นรูปอย่างง่ายเนื่องจากในปัจจุบันมีการสำหรับใช้ติดเหล็กโดยเฉพาะ จึงทำให้สะดวกที่จะนำกาวติดเหล็กมาใช้สำหรับการติดต่อขึ้นรูปโลหะ

ต่อมาเมื่อถังคมเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้นวิธีการขึ้นรูปโลหะรูปพรรณส่วนใหญ่นักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพราะประหยัดเวลา และแรงงาน รวมทั้งยังได้ประหยัดค่าใช้จ่ายของชิ้นงานนั้นอีกด้วย แต่ไม่ได้ถ่ายทอดหรือรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของงานช่างฝีมือ หรืองานประณีต ศิลป์แต่อย่างใด คงมีอีกวิธีหนึ่งที่ยังรักษาคุณค่าดังกล่าวไว้ คือการขึ้นรูปพรรณแบบวิธีขึ้นรูปด้วยค้อนที่

ต้องอาศัยมือเป็นหลัก ซึ่งเป็นวิธีที่บรรพบุรุษถ่ายทอดสืบต่อสู่ก่อน輩มาและวิธีนี้ ที่ยังรักษาคุณค่าทางงานประณีตศิลป์อยู่จนถึงปัจจุบัน

ช่างที่จะฝึกหัดเป็นช่างชั้นรูปโภคภาระตัวยศ้อน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ควรศึกษาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของโภคแต่ละชนิด เพื่อที่จะทราบว่าโภคชนิดหรือประเภทไหนเหมาะสมกับงานในลักษณะใดบ้าง
๒. ควรศึกษาหลักการเขียนแบบ เพื่อที่จะได้อ่านแบบและคำนวนขนาด น้ำหนัก วัสดุต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานรวมถึงการวางแผน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
๓. ควรศึกษาหลักของเรขาคณิต เพราะงานชั้นรูปตัวยศ้อนนั้น จำเป็นจะต้องใช้รูปทรงของเรขาคณิตเป็นหลักสำคัญและเป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลม หรือรูปกรวยเป็นต้น
๔. ศึกษาให้รู้จักวิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
๕. จะต้องมีความขยัน และอดทน ไม่ท้อแท้ทั้งยัง
๖. รู้จักเป็นคนสังเกต และมีความคิดสร้างสรรค์
๗. มีความรอบคอบ และเป็นคนใจเย็น

### วิธีการแพร่ริดโภค

หลังจากการหลอมโภคแล้ว ทำการสะอัดในกรดครั้งแรก แล้วก็นำโภคขึ้นจากกรดล้างด้วยน้ำธรรมชาติ แล้วนำไปเช็คให้แห้งต่อไปนำนำไปแพร่ริด

๑. การแพร่ริดครั้งแรกนี้ให้ใช้ก้อนหน้ากากางตีตบให้ทั่วผิวของโภคทุกๆ ด้านเพื่อให้โภคที่ได้รับการขยายตัวจากหลอมจะได้หดตัวกลับทำให้โภค มีลักษณะเนื้อแน่นและอ่อนคลายเป็นประกายน์ในการแพร่ริดครั้งต่อไป
๒. หลังจากการตีตบ ครั้งแรกได้สิ้นสุดลงแล้วให้นำโภคไปให้ความร้อนเผาไฟจนถึงจุดอ่อนตัวของโภค ที่เรียกว่า "โภคสุก" เมื่อเห็นว่าโภคได้รับความร้อน ถึงจุดอ่อนดีแล้วให้นำโภคออกจากกรดให้ความร้อนวางไว้บนเกียงเย็นหรือเย็นแล้วนำไปใส่กรด กำหนดถังเจือจางเพื่อไปทำความสะอาดและปฏิบัติต่อ ก่อนที่จะแผ่เมื่อนครั้งแรกการแผ่ครั้งต่อไปสังเกตเนื้อโภคจากการแผ่ตีครั้งแรกว่า มีหน้าเรียวมากน้อยเพียงใด การแพร่ริดครั้งแรกๆ ไม่ควรใช้แรงมากเกินไป เพราะอาจทำให้โภคเกิดการแตกได้
๓. การแผ่ทุกครั้งโภคจะต้องได้รับการผ่านความร้อน หรือ เผาถึงจุดอ่อนตัวมาแล้ว และจะต้องใช้ก้อนหน้าปูนตีหัวท้ายและด้านข้างเสียก่อน
๔. การแผ่ย้อมชิ้นอยู่กับรูปพรรณ ที่จะแผ่ ให้มีความหนาบางและกว้างยาวมากน้อยแค่ไหน ให้มีลักษณะอย่างไรนั้น เราต้องทราบเข่นเดียวกัน การหลอมที่เราจะเทลงในร่างเทตนิดใด เพื่อประโยชน์กับการแผ่ย้อมชิ้นอยู่กับรูปพรรณทั้งสิ้น

๕. ขณะที่กำลังแฝด ถ้าหากว่าโลหะมีรอยแตก หรือนิเกิลขาดก็ควรหยุดแฝดไม่มากจนเกินไปก็อาจจะแก้ไขได้ โดยนำไปทำให้เกิดการขยายใหม่หรือถึงจุดอ่อนด้านน่องแล้วก็ใช้หน้าปูนติดบอกริ้งหลังจากนั้นก็ใช้ค้อนหน้าหวีต่อไป ถ้าหากรอยแตกไม่หายก็ให้นำมาบักกริโดยให้ความร้อนและใช้น้ำประสาลงท้องที่ต้มสุกแล้วทาตรงรอยแตก โดยให้ความร้อนต่อไปจนพิงจุดหลอมละลายของโลหะ ก็ทำให้รอยแตกเป็นเนื้อดีกว่านั้น แล้วจึงนำมาแพรีดต่อไป

๖. เมื่อทำการแพรีดจนโลหะมีความหนานางกว้างขวาง ได้ความต้องการและนำไปให้ความร้อน เช่นเดียวกับครั้งก่อนๆ จะนำลงทำการสะอาดในกรดหรือไม่ก็ต้องสังเกตดูว่าสีของโลหะ ที่ผิวน้ำที่ความสะอาดมากน้อยเพียงใด แล้วต่อไปใช้ค้อนหน้าปูนทำให้รอยหน้าหมุดนั้น เมื่อทำการปูนได้ลักษณะเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปให้ความร้อนพอควรจึงนำไปแข็งน้ำกรดพอประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาทีเพื่อทำความสะอาดผิวของโลหะจะได้เป็นการสะดาวกแก่การทำรูปพรรณต่างๆ ต่อไป

## ขั้นตอนในการขึ้นรูปโลหะรูปพรรณ

เมื่อได้นีโอโลหะหรือแผ่นโลหะที่ทำการแพรีดตามขนาดที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ นำมาขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามแบบที่กำหนดไว้



๑. ควรจะมีการวางแผนการปฏิบัติงานในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะเป็นและเหมาะสมกับงาน
๒. งานขึ้นรูปนี้จะมีวิธีการและขั้นตอนคล้าย กับการแพรีด แต่การขึ้นรูปนี้จะต้องทำเนื้อโลหะหรือแผ่นโลหะนั้นให้เป็นรูปทรงตามแบบ ที่สำคัญที่สุดควรจะให้ความร้อนชิ้นงานบ่อยๆ เพื่อมิให้เกิดการนิเกิลได้ง่าย ในขณะที่กำลังขึ้นรูป (การให้ความร้อนจะเป็นลักษณะเดียวกับการแพรีด)
๓. เครื่องมือที่ใช้เป็นหลักคือ ค้อนขึ้นรูป อันได้แก่ ค้อนหัวมน ค้อนหน้าราม และที่สำคัญที่สุดคือ ค้อนขา (ทำด้วยขาคาย) จะมีคุณสมบัติเมื่อเคาะ

ขึ้นรูปแล้วโลหะจะไม่เป็นรอยชำ และไม่ต้องการที่จะให้โลหะยืดตัวมาก ค้อนอีกอย่างหนึ่งคือค้อนตะกั่ว ใช้สำหรับตีโลหะให้รัดตัวเข้าหากัน ไม่ทำให้โลหะนิเกิลขาดง่าย ที่สำคัญคือ ค้อนขึ้นรูปแต่ละชนิดจะต้องมีหัวค้อนเป็นมันเงา ประโยชน์นี้ก็คือจะทำให้เนื้อโลหะเรียบผิวตึงง่ายแก่การเก็บผิวรูปพรรณโดยใช้ตะไบและกระดาษทราย ซึ่งจะไม่มีรอยค้อนทำให้ผิวรุขระมากนัก

๔. การขึ้นรูปด้วยค้อนนั้นควรนำแผ่นโลหะที่เฝริด ได้ตามขนาดแล้วมาวัดและใช้วงเวียนหาจุดศูนย์กลาง แล้วปีกวงกลมโดยรอบตามเส้นผ่าศูนย์กลางของแบบที่กำหนดไว้
๕. ตัดโลหะส่วนที่ไม่ต้องการออกตามรอยวงเวียนด้วยกรร ไกรตัดโลหะ
๖. เคาะໄล์ให้ทั่วทั้งแผ่นจนรอบโดยใช้ค้อนหัวมน และไม่แบบที่เป็นรูปครึ่งวงกลม แล้วนำไปให้ความร้อน
๗. เคาะໄล์อีกรั้งให้ได้รูปทรงโดยใช้ค้อนขึ้นรูปที่เหมาะสมกับงาน ที่สำคัญจะต้องใช้วงเวียนจับเส้นโดยรอบตามแบบเสมอเพื่อเป็นแนวไม่ให้โลหะเสียรูปทรง และบิดเบี้ยว แล้วนำไปให้ความร้อน
๘. ทำตามขั้นตอนในข้อที่ ๓ จนได้โลหะรูปพรรณตามแบบที่กำหนด
๙. เก็บผิวรูปพรรณที่ได้รูปทรงแล้วด้วยค้อนเก็บผิวให้เรียบตึง
๑๐. เก็บผิวให้เรียบอีกรั้งด้วยตะไบละเอียด และกระดาษทรายตามลำดับ
๑๑. นำไปให้ความร้อนจนรูปพรรณสุกดีแล้ว นำไปเช่นน้ำกรดกำมะถันเจือจากประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที
๑๒. นำโลหะรูปพรรณจากน้ำกรดกำมะถันเจือจาก มาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วแปรรูปทำความสะอาดด้วยแปรรูปทองเหลือง เพื่อนำความสะอาดในหรือซอกที่ล้างไม่สะอาดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด อีกรั้ง เช็ดด้วยผ้าให้แห้งเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนในการขึ้นรูปพรรณโลหะด้วยค้อน พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป คือขั้นตอนการเย็บลวดลาย และแกะสลักลวดลายต่อไป



## ขั้นในงานโลหะ

จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวไว้ว่า ชั้น น. ยางไม้สำหรับยาเรือเป็นต้น. ชั้นพอน น. ชั้นชนิดหนึ่ง มีสีเหลืองนวล สำหรับใช้พอนเรือ เป็นต้น, ลาพอนก็ว่า

ชั้น เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการรองรับวัสดุที่จะนำมาทำการสลัก - คุณโลหะ ชั้นที่ใช้รองรับการสลัก - คุณโลหะนี้ ปัจจุบันนิยมใช้มี ๒ ชนิด ประกอบด้วย ชั้นแก้ว และชั้นเพชร

ชั้นแก้ว ประกอบด้วย นำ้มันมะพร้าว ย่างสน ดินสอพองเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มช่างทางเมืองหลวง หรือภาคกลางเป็นการรับสืบทอดกันมาจากการจีนกว้างตู้ง

ชั้นเพชร ประกอบด้วย ผงชัน กับนำ้มันพีช ( ปัจจุบันใช้น้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันปีโโล ) นิยมใช้กันในกลุ่มช่างทางภาคใต้

นอกจากชั้นทั้งสองชนิดนี้แล้วเรายังสามารถใช้ครั้งได้อีก แต่คุณสมบัติของครั้ง คือ ติดไฟง่ายจึงไม่เหมาะสมกับงานชิ้นใหญ่

**การเตรียมชั้น การเคลี่ยวชั้น ชั้นที่ใช้ในการทำงานสลักคุณมีอยู่ ๒ ประเภท แบ่งตามลักษณะการใช้งาน คือ ชั้นที่ใช้ในการสลักลายเส้นขี้พื้น กับ ชั้นที่ใช้ในการสลักคุณ**

๑. การเคลี่ยวชั้นเพื่อใช้ในการสลักลายเดินเส้น / ขี้พื้น เพื่อใช้งานลงยาดมและงานสลักลายเบา จะทำการเคลี่ยวชั้นค่อนข้างแข็งแต่มีความยืดหยุ่นในตัว ตลอดจนความเหนียวเพื่อใช้ในการยึดเกาะแผ่นโลหะได้ดี

๒. การเคลี่ยวชั้นเพื่อใช้ในงานสลัก-คุณ ลักษณะของชั้นจะอ่อนกว่าชั้นสลัก โดยมีขั้นตอนดังนี้ วัสดุ ที่เตรียมคือ ผงชัน นำ้มันพีช เตาแก๊ส กระทะ ไม้พาย กระบวนการใส่ชั้น

#### ส่วนผสมของชั้น

- ผงชัน ที่ใช้ในการยาเรือ
- นำ้มันพีช ( นำ้มันมะพร้าว )
- วัสดุเพิ่มน้ำ ( ผงอิฐต่ำละเอียด ดินสอพอง ทรายละเอียด ..... )

การทำชั้นอ่อนหรือชั้นสำหรับสลัก - คุณ ใช้อัตราส่วน ๑ : ๕ คือ นำ้มันพีช ๑ ส่วน ชั้น ๕ ส่วน และการทำชั้นแข็งหรือชั้นที่ใช้สลักเดินเส้น ให้น้ำชั้นอ่อนมาผสมวัสดุเพิ่มน้ำ ( แล้วแต่สูตรของช่างแต่ละคน ) ในอัตราส่วน ๑ : ๕ คือ นำ้มันอ่อน ๑ ส่วน ผสมผงอิฐ ๕ ส่วน



### วิธีการผสมชัน

นำน้ำมันพืชใส่กระทะพอประมาณเพื่อป้องกันไม่ให้ผงชันไหม้ ติดกระทะ เดิมผงชันใส่ในกระทะตามความต้องการในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งานคุกค่าให้ผงชันผสมกับน้ำ มันเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้ความร้อนอ่อนๆ ใช้มือพายคนสักครู่จนได้ความเหนียว นำชันที่ได้ไปหยดลงในน้ำปล่อยให้เย็น แล้วบีบดู หรือใช้เล็บจิกดู ถ้าชันที่ได้มีความแข็งมากเกินไปให้ผสมน้ำมันพืช เดิมลงไปทีละน้อย แล้วทดสอบดู ถ้าชันที่ได้อ่อนเกินไปให้ผสมผงชัน ติมไปทีละน้อย จนกว่าจะได้ชันที่มีความเหนียวที่เหมาะสมกับความต้องการ แล้วจึงนำชันมาเทใส่กระยะ ไม่ที่เตรียมไว้ เพื่อนำไปใช้สัก — ดูนต่อไป

### วิธีการเข้าชันและออกชัน

\* การเข้าชัน คือ การนำแผ่นชิ้นงาน ( ในที่นี้คือทองแดง ) ที่ล้างทำความสะอาด โดยการแช่น้ำ กรด กำมะถัน ( กรดซัมฟูริก ) เจือจางในน้ำสะอาดในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๔ ส่วน สักครู่ แล้วนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยเบรงทองเหลือง แล้วจึง ล้างน้ำสะอาดอีกครึ่ง เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด ท่าน้ำมัน มะพร้าวให้ทั่วชิ้นงานทางด้านที่จะประกนติดกับชัน ( ด้านหลัง ) ชันที่ใช้จะต้องนำมาให้ความร้อนจนหน้าชันอ่อนเย็น แล้วจึงนำชิ้นงานมาวางแบบทับบนแผ่นชัน นำวัสดุที่มีน้ำหนักมากวางทับ เพื่อต้องการให้ชิ้นงานติดแน่นกับแผ่นชัน ปล่อยไว้จนเย็น

\*\* การออกชัน คือ การนำชิ้นงาน ที่ทำการสัก — ดูน เสร็จในแต่ละขั้นตอนนำมารันไฟให้ชิ้นงานร้อน และหน้าชันละลาย เพื่อนำเอาชิ้นงานออก โดยใช้คีมจับชิ้นงานมาวางบนตะแกรงเหล็ก แล้วเพิ่มไฟให้แรงขึ้นเพื่อเผาเศษชันที่ติดชิ้นงานอยู่จนใหม่เป็นปีกถ้า จนหมดทั้งชิ้นงาน ปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวลง ใช้คีมจับชิ้นงานไปเช่นน้ำกรดกำมะถัน ( กรดซัมฟูริก ) เจือจาง ๑ : ๔ สักครู่ แล้วนำมาล้างด้วยน้ำสะอาด ขัดด้วยเบรงทองเหลือง และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครึ่ง เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

## การສลัก - ດຸນໂລທະ

ຂໍ້ຕອນການ ສລັກ-ດຸນ ໂດຍທ່ວ່າໄປມີ ๖ ຂໍ້ຕອນດັ່ງນີ້

### ๑. ກາຮອກແບບລວດລາຍ

#### ๒. ກາຮເຕີຍມີຂັ້ນ ( ຂັ້ນນີ້ ๒ ຂັ້ນ ຄືອໜັນເງິ່ນ ແລະ ຂັ້ນນິ່ນ )

#### ๓. ກາຮສລັກລາຍເຕີນເສັ້ນ

#### ๔. ກາຮສລັກດຸນນູ້ນ

#### ៥. ກາຮຢໍາລາຍເສັ້ນ ແລະ ກາຮຕກແຕ່ງພິວຫຳ້າ

- ສລັກດຸນຢໍາລາຍ

- ສລັກດຸນຢໍາລາຍເສັ້ນ

- ສລັກດຸນຢໍາລາຍເສັ້ນຮອຍເຄີມ

- ສລັກຢໍາລາຍໃຫ້ນູນບື້ນ

- ສລັກຢໍາລາຍເຮືບຫຼືອລູນປາດຢໍາລາຍ

- ສລັກດຸນຢໍາຮ່ວງເສັ້ນ

#### ๖. ສລັກດຸນລູບຕກແຕ່ງພິວ

## ວິທີກາຮສລັກ-ດຸນຈານໂລທະ

ກາຮສລັກ – ດຸນ ລວດລາຍນຈານໂລທະນີ້ນຈຳແນກໄດ້ເປັນສອງລັກຍະນະ ຈານດ້ວຍກັນ ຄືອ ກາຮສລັກ – ດຸນ ລວດລາຍລົງໄປບັນຕົວໜຶ່ງຈານຫຼືວ່າການພານຕ່າງໆ ໂດຍຕຽບ ເຊັ່ນ ລວດລາຍນພານຕ່າງໆ ຖ້າ ຫຼືວ່າ ອີເຕີ ຫຼືໂຕກຄລມ ຂັ້ນນໍ້າ ກະໂຄນ ຄນໂທ ທີ່ນ ກລ່ອງຕ່າງໆ ທີ່ມີຮູບປາງສາມມືຕີ ຄືອມີຄວາມກວ້າງ ຄວາມຍາວ ຄວາມສູງ ເປັນຈານລອ ຍຕ້ວ ກັບລວດລາຍປະດັບໜຶ່ງຈານ ມາຍຄື່ງ ກາຮສລັກ - ດຸນ ບນວັສດຸແຜ່ນເຮືບແລ້ວຈຶ່ງນໍາໄປປະກອບເປັນທຽງ ຫຼືວ່າ ປະດັບຕກແຕ່ງເປັນສ່ວນປະກອບກັບຈານອື່ນ ເຊັ່ນ ລວດລາຍນມຕາລປັດຍົກ ນັຕຣໂລທະ ເປັນຕົ້ນ ຜົ່ງທຶນສອງ ອ່າງນີ້ຈະມີກຣມວິທີກາຮສ້າງທີ່ຕ່າງກັນຕຽບກ່າວກັບກ່າວກັບອື່ນ ສ່ວນກາຮສ້າງລວດລາຍ ( ສລັກ – ດຸນ ) ຈະ ແມ່ນກັນ ຜົ່ງມີກະບວນກາຮສ້າງ ແລະ ຂໍ້ຕອນປົກົບຕີ ພອທິຈະສຽບໄດ້ດັ່ງນີ້

ໜັງຈາກໄດ້ອົກແບບລວດລາຍດຸນເຮືບຫຼືອຍແລ້ວກື່ນໍາແນບໄປທາບແລະ ວັດບນແຜ່ນໂລທະ ແລະ ຕັດແບ່ງມາ ຕາມໝາດຂອງແນບ ຕ່ອຈາກນີ້ ກີ່ເຕີຍວັສດຸອຸປະກຣົດຕ່າງໆ ຮວມທີ່ງເຄື່ອງມືອື່ນ ນໃນການທຳມະນຸດ ສລັກດຸນ ທຳມະນຸດ ເກື່ອງຫຼັກ ເຖິງໃນການ ( ກາຮສ້າງຈານໃນຕົວໜຶ່ງຈານ ) ຫຼືວ່າກະບະ ຕິດໂລທະ ຕິດແບບລາຍດ້ວຍກາ ເມື່ອກາວແໜ່ງກີ່ລົງມືອສລັກລາຍເສັ້ນ ແລະ ມືອສລັກລາຍເສັ້ນແຕ່ງ ກີ່ໃຊ້ຄວາມຮືອນເພາແຜ່ນໂລທະອອກຈາກຫັນ ( \*\* ກາຮອກຫັນ ) ຕ່ອຈາກນີ້ກື່ນໍາແຜ່ນໂລທະໄປລ້າງ ທຳມະນຸດ ດ້ວຍນໍ້າກຣດ ເລື່ອຈາງ ແລະ ດ້ວຍນໍ້າຮຽມມາ ແລ້ວ ນຳມາເຊື້ອດ້ວຍຜໍາສະາດໃຫ້ແໜ່ງ ຕ່ອຈາກນີ້ກື່ນໍາໄປເພື່ອ ທັນ ( \* ກາຮເຫັນຫັນ ) ໃໝ່ເອີກຮັ້ງໂດຍກາຣພລິ ກົດ້ານຕຽບ ຊ້າມກັບກາຮສລັກຮັ້ງແຮກ ແລ້ວລົງມືອດຸນນູ້ນາມຮ່ອງລາຍເສັ້ນຈົນທີ່ວ່າທີ່ງຕ້າລາຍ ເພື່ອກາຈາກແຜ່ນຫັນ ( \*\* ກາຮອກ

ชั้น ) ทำเหมือนครั้งแรกทุกขั้นตอน ต่อจากนั้นก็นำมาเคาะเก็บพื้นให้เรียบร้อยด้วย ศิ่วและก้อนเก็บรูปและนำไปเข้าชั้น (\*การเข้าชั้น) อีกครั้งโดยการผลิกด้านที่ดู นูนขึ้นด้านบนแล้วใช้ศิ่วขี้าสันและลูบลายตกแต่งตัวลายและผิวของตัวลายให้เรียบร้อยถ้าลายที่คุณนูนรูป โครงสร้างยังไม่ดีหรือซังไม่ถูกต้องตามลักษณะของรูปแบบ ก็ให้ทำการลับไปกลับมา ตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จนกว่าได้ลายที่ ดีพร้อมตามรูปแบบที่ต้องการ จึงทำการม้วนวิธีการออกชั้น (\*\*การออกชั้น) ตามขั้นตอนเหมือนตอนแรก และนำมาเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งแล้วจึงนำมาเคาะเก็บพื้นผิวให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการคุณนูน



## บทที่ ๔

### กระบวนการสร้างขึ้นงานเพื่อจัดทำองค์ความรู้

การสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม ความรู้ด้านงานโลหะ การสร้าง漉คลายในงานโลหะชิ้นนี้ได้จัดสร้าง漉คลายบนงานโลหะในรูปแบบของโต๊ะ ( โตกกลม ) กนโตก ( หม้อน้ำ ) และเครื่องทรงพระ ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้จะมีกรรมวิธีการ สถาปัตยกรรม – ดุน漉คลายที่เหมือน จะต่างกันในส่วนของการขึ้นรูปทรงของชิ้นงาน ซึ่งพอจำแนกได้ดังนี้



**โต๊ะ ( โตกกลม )** โต๊ะ หรือ โตกทรงกลมนี้ เป็นภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพื้นดินสำหรับวางหรือใส่สิ่งของ ประกอบด้วยถ้าด ( ส่วนบน ) สถาปัตย – ดุนเป็นลายกลืนกัน ขาดกษณะคู่ แบบเดียวกับขาสิงห์ สถาปัตย – ดุน漉คลายดอกพุดตาน และฐานรองรับ สถาปัตย – ดุน漉คลายกระจังดาอ้ออยและลายประจำยามบนโลหะทองแดง ชุบทอง ปากคาดบนกว้าง ๑๙ เซนติเมตร มีความสูง ๑๒ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

วัตถุประสงค์การใช้ “แต่เดิมเข้าใจกันว่าใช้เป็นถ้วยหน้าเพื่อรองรับน้ำล้างหน้า ของเชื้อพระวงศ์ หรือเจ้านายชั้นสูง โดยจะวางไว้บนโต๊ะเคียงคู่กับคันฉ่อง ” โดยตกแต่ง漉คลายด้วยกรรมวิธีการรมทอง

จากหนังสือ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๕๒ "ได้ให้ความหมายของคำว่า โต๊ะ กับ โตก ดังนี้"

โต๊ะ ๑ น. สิ่งที่ทำด้วยไม้เป็นต้น พื้นราบ เป็นรูปร่างต่าง ๆ มีขาสามหรือห้าขา เป็นที่เขียนหนังสือ ตั้ง เครื่องบูชา หรือวางสิ่งของต่าง ๆ เรียกชื่อต่าง ๆ ตามวัสดุที่ทำ เช่น โต๊ะหิน โต๊ะมุก ตามรูปร่าง เช่น โต๊ะ กลม โต๊ะสี่เหลี่ยม ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ เช่น โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะกินข้าว, ลักษณะนามว่า ตัว .....

โต๊ะ ๒ น. ภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพื้นด้านสามหรือสี่ส่วน สำหรับวางหรือใส่สิ่งของ มักทำด้วยโลหะ เช่น เงิน ทองคำ ทองเหลือง, โตก ที่ว่า, ลักษณะนามว่า ใบ หรือ ลูก.

โตก ( ถิน – พายบ ) น. ภาชนะทำด้วยไม้กลึง ไม่ไฟเผา ห่วย หรืออย่างเครื่องเบิน ส่วนบน ลักษณะคล้ายภาชนะส่วนล่างเป็นตืนลักษณะเป็นวงแหวนมีขนาดเล็กกว่าภาชนะส่วนบน โดยมีชื่อไม้ลูกมะหวด ประมาณ ๖ ชี๊ปกที่ตืน叫做ไว้ ใช้สำหรับใส่อาหารเป็นต้น , ขันโตก หรือ สะโตก ที่ว่า, ลักษณะนามว่า ใบ หรือ ลูก ; ภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพื้นด้านสามหรือสี่ส่วน สำหรับวางหรือใส่สิ่งของ มักทำด้วยโลหะ เช่น เงิน ทองคำ ทองเหลือง, โต๊ะกีว่า, ลักษณะนามว่า ใบ หรือ ลูก.

และจากหนังสือพจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวนেื่อง โดยศาสตราจารย์โฉม ภัลยาณมิตร กล่าวไว้ว่า “ โตก ” คาดไม่ต่อขาสูง มีชื่อญี่ปุ่น ประเภท

๑. คาดไม้เท้ากลึงเป็นลูกมะหวด เป็นของภาคเหนือ เรียกว่า สะโตก
๒. คาดโลหะทองเหลือง ต่อขาสามขาเป็นรูปเท้าช้าง เป็นของภาคกลาง เรียกโตกเท้าช้าง
๓. คาดโลหะทองเหลือง ต่อขาสามขาเป็นรูปเท้าสิงห์ เป็นของภาคกลาง เรียก โตกเท้าสิงห์
๔. คาดโลหะต่อขาเป็นเชิงบัวคำแบบเชิงพาน เป็นของภาคกลาง



คนโท หรือหม้อน้ำมนต์ เป็นลักษณะพิเศษของหม้อน้ำประเพกต่าง ๆ ที่มีอยา ใช้สำหรับบรรจุน้ำ คนโทนี้เป็นคนโททรงสูงฝายยอดลีชั้น ลายกลีบบัวกว่าซ่อนกัน และตัวคนโททรงกลม สลัก- คุน เป็นลายกลีบขันนุนซ่อนกัน โดยรอบสอดไส้ลายใบเทศ บริเวณส่วนที่บริเวณคอ และฐานของคนโท สลัก – คุน เป็นรูปบัวกว่า บนโลหะทองแดง ชุบทอง ปากกว้าง ๙.๒ เซนติเมตร มีความสูงรวมฝ่า ๒๒ เซนติเมตร ตัวคนโทกว้าง ๑๓ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๘.๕ เซนติเมตร

จากหนังสือ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า  
คนโท (คน-) น. กุณโท, หม้อน้ำรูปทรงต่าง ๆ คอยา




เครื่องทรงพระ หรือพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงกษัตริย์หรือพระจักรพรรดิ มีความเชื่อตามคติ เทวราชากอง  
ศาสนานาราหมณ์ เป็นการยกพระมหากษัตริย์ไว้เทียนเท่าเทพเจ้า ต่อมามีเมื่อพุทธศาสนาได้เข้ามาเป็นความเชื่อ<sup>๑</sup>  
หลัก คตินี้ได้เปลี่ยนเป็น พุทธราชา แทนความเชื่อเดิม พระพุทธรูปทรงเครื่องจึงเป็นสัญลักษณ์ การรวมกัน  
ของพระมหากษัตริย์กับพระพุทธเจ้าในนั้นเอง

การสร้างเครื่องทรงพระขึ้นนี้ เป็นการจำลองและประยุกต์มาจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีลักษณะของ  
เครื่องทรงถ้วรุ่น ซึ่งมีรายละเอียดของเครื่องทรงดังนี้<sup>๒</sup>

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. พระมหา מגุฏิ               | ๒. พระกรรเจียก ( جونหู )    |
| ๓. อุณาโลม                    | ๔. ฉลองพระศอ ( กรองศอ )     |
| ๕. อินทรชู                    | ๖. กนกปักไหล'               |
| ๗. ตาบหน้า ( ทับทรง )         | ๘. ตาบหลัง                  |
| ๙. ตาบข้างหรือตาบทิศและสังวาล | ๑๐. รัดพระองค์              |
| ๑๑. พาหุรัด ( กำไลต้นแขน )    | ๑๒. ทองพระกร ( กำไลข้อมือ ) |
| ๑๓. พระสำมรงค์                | ๑๔. ครอบพระชงม์ ( สนับขา )  |
| ๑๕. ทองพระบาท ( กำไลข้อเท้า ) | ๑๖. มงคลฝ่าพระบาท           |

การสร้างดั้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม ความรู้ด้านงานโลหะ การสร้างลวดลายใน  
งานโลหะทั้ง ๓ ชิ้นนี้ได้จัดสร้างลวดลายบนงานโลหะด้วยวิธีการสลัก – คุน ซึ่งมีกรรมวิธี สรุปได้ดังนี้<sup>๓</sup>

## ผังสรุปขั้นตอนการสร้างงานโลหะประณีต

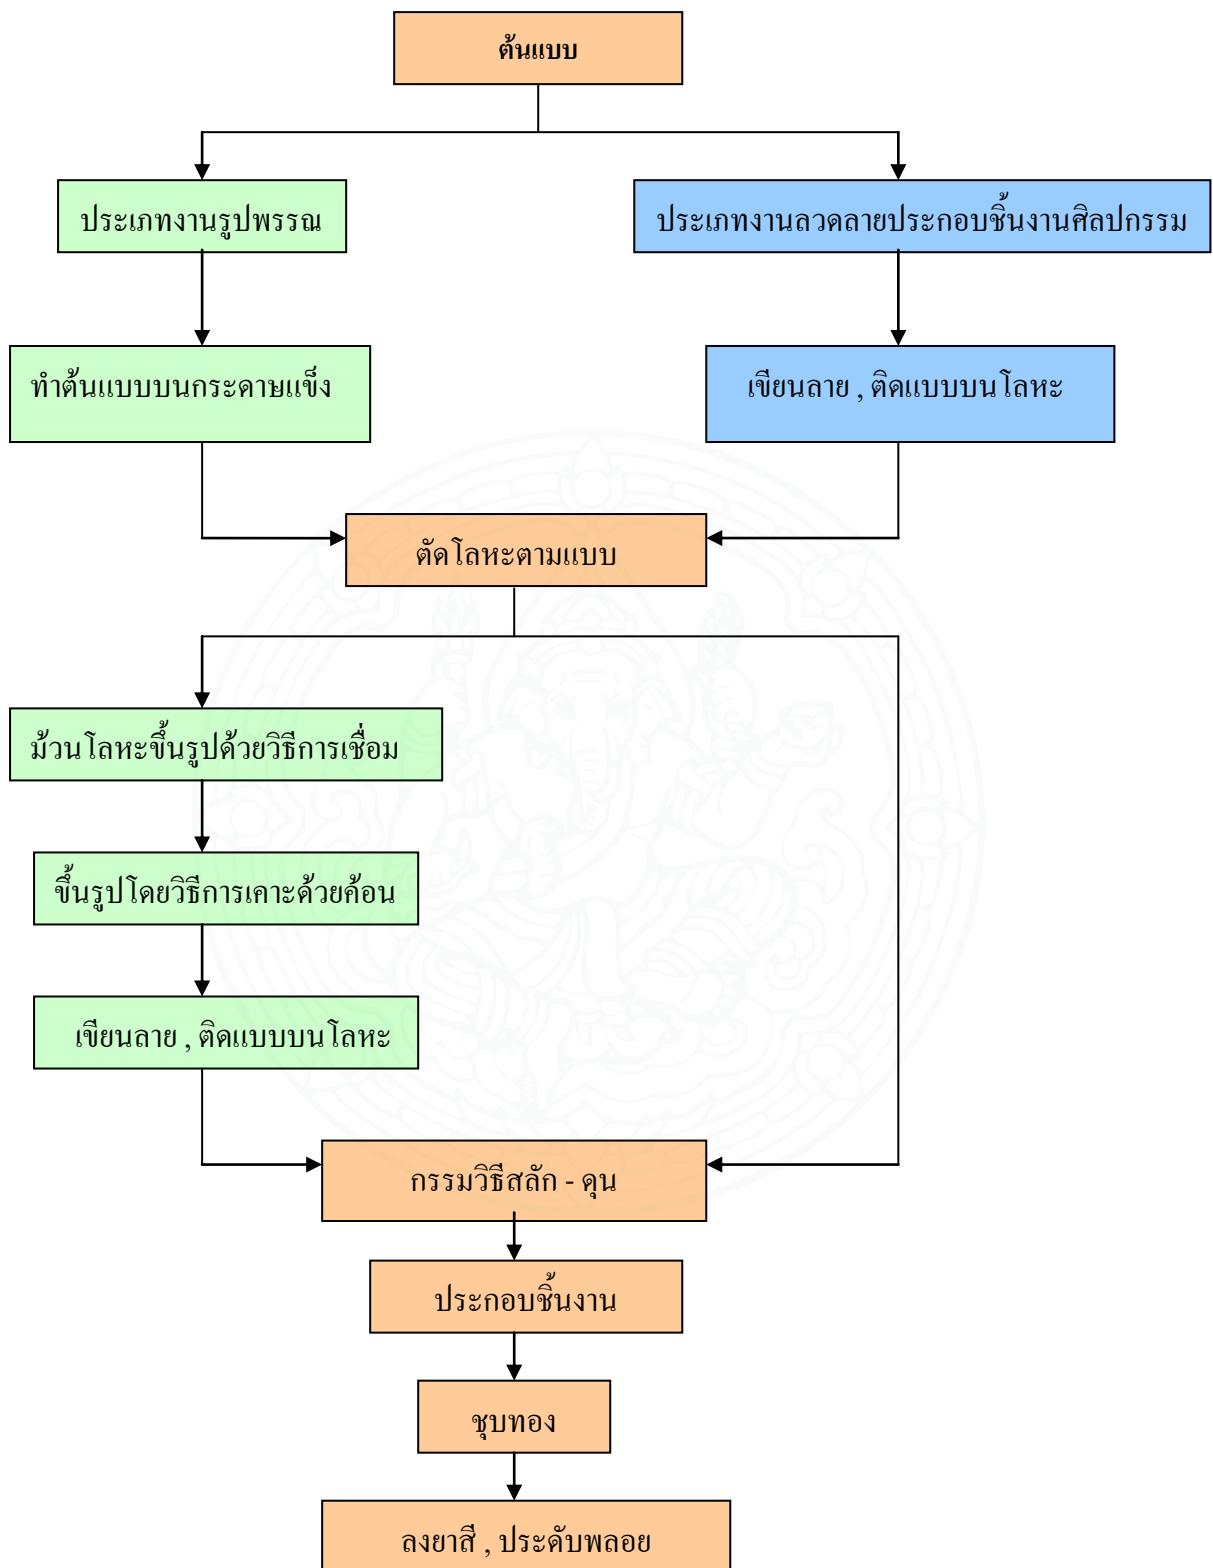



ต้นแบบโใตะหรือโตกโลหะ ในที่นี้ขอแบ่งออกเป็นสามส่วน กีอ ส่วนตัวหรือคาด (อยู่บนสุด) ส่วนขา และส่วนฐานตามลำดับ



วัดและตัดกระดาษเป็นต้นแบบของส่วนตัวหรือคาดและฐาน โใตะทำการต่อกระดาษ เป็นวงกลม จะได้ความกว้างของส่วนตัวหรือคาด และฐานตามแบบที่กำหนด แล้วจึง นำแบบกระดาษมาวัดและตัดบนแผ่นโลหะ ส่วนคาด และฐาน



งานโลหะที่ตัดส่วนคาด และ ส่วนฐานเป็นชิ้นแล้วนำมาต่อชานกันเป็นวงกลม เชื่อมรอยต่อแล้ว  
ใช้ก้อนเบา cavity ให้รอยต่อเรียบเสมอกับเป็นชิ้นเดียวกับเนื้อโลหะ



ทำการขัดแต่งขอบชิ้นงานด้วยตะไบหางหนูให้เสมอ กันและทำการเคาะไถพื้นให้เรียบ  
ด้วยก้อนเบา cavity



นำแผ่นโลหะมาวัดขนาด โดยใช้วงเวียนเหล็กปิดเพื่อวัดให้เป็นรูปวงกลม ให้ได้ขนาดตามเส้นขอบของส่วนฐาน ตัดแผ่นโลหะ ให้เป็นรูปวงกลม ( เพื่อขอนเล็กน้อย ) นำมาวางประกับกัน โดยใช้ลวดยึดตรึงประกบองฐานไว้ เพื่อทำการเชื่อมชิ้นตัวติดกันขอบ โดยนำมาทาน้ำประสานทองและใช้ไฟเผาให้น้ำประสานทองเชื่อมโลหะเป็นชิ้นเดียวกัน



นำชิ้นงาน เช่น น้ำกรดกำมะถัน เจือจากสักครุ่ แล้วจึงทำการวัดขนาดชิ้นงานด้วยแบร์งทองเหลืองและล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด



ชิ้นงานที่ทำการเชื่อมเสร็จแล้ว



การขึ้นรูปด้วยค้อน ใช้ค้อนค่อนอย ๆ เคาะเก็บพื้นที่ของภาชนะให้เรียบเทาโดยเนินทางส่วนที่ทำการเชื่อมให้เรียบเป็นเนื้อเดียวกันกับชิ้นงาน



นำชิ้นงานมาทำการขึ้นรูปโดยการใช้ค้อนขึ้นรูปเคาะขึ้นรูปบนหลุม ไม่ที่ใช้เป็นแบบโดย  
ไล่จากส่วนล่างของภาชนะให้ได้ความโค้งของรูปทรงที่ต้องการ แล้วจึงเคาะไล่พายขึ้นไป  
ส่วนบนได้รูปทรงตามแบบทั้งส่วนพานและฐานของชิ้นงาน



ชิ้นงานที่ผ่านการเคาะขึ้นรูปในขั้นต้น



นำสิ่วเคาะให้เกิดสันเป็นความคมชัดของขอบเส้นปากภาชนะตามแบบเก็บงานให้เรียบร้อย



ขั้นงานที่ทำการเคาะขึ้นรูปเรียบร้อย



นำชิ้นงานมาทำการเข้าชันสลัก และทำการแบ่งตัวลาย โดยใช้วงเวียนป้ายเหล็ก  
แบ่งส่วนตัวลายเป็น ๑๒ ช่องแล้วจึงร่างเขียนลาย



ใช้สิ่วสลักเดินเส้นเบา ให้ทั่วตัวลายที่เจียนร่างไว้โดยเลือกหน้าสิ่วให้พอดีเหมาะสมกับลาย เช่นเส้นตรงใช้สิ่วหน้าตรงเส้นที่มีความโค้งใช้สิ่วหน้าโค้งหรือสิ่วเด็บมือ เมื่อทำการเดินเส้นเบาเสร็จแล้วทำการออกชัน และทำความสะอาด




นำสิ่วปลายแหลมมนมาทำการตอกดุนให้โลหะยุบตัวเป็นลายจากด้านใน ในทุกตัวลายจะเกิดระยะเมื่อมองจากอีกด้านหนึ่ง



เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นตัวลายนูนออกแบบการดูนทางด้านใน



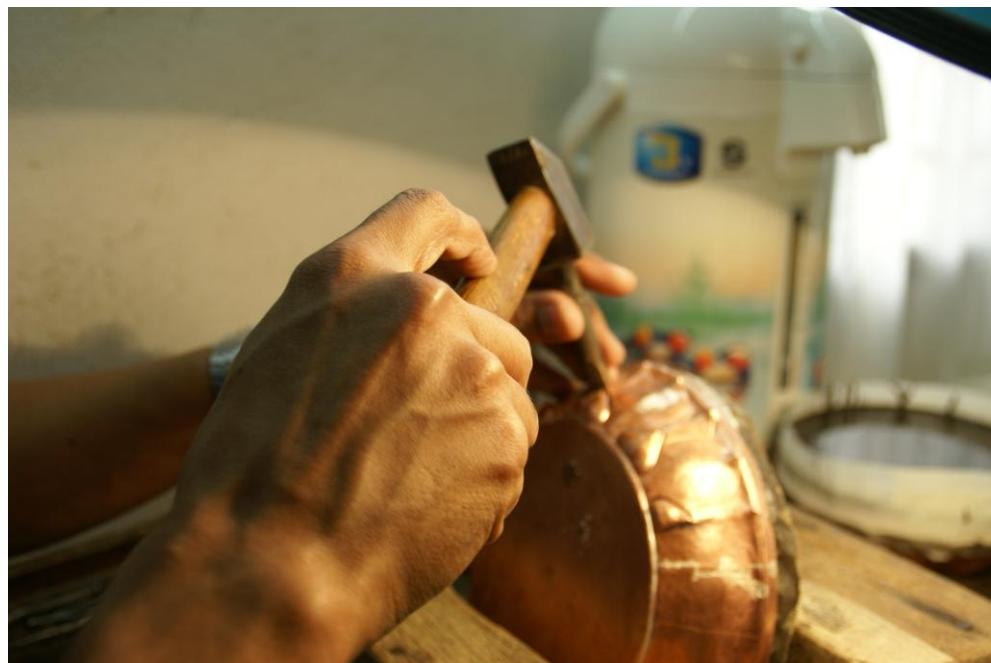

ทำการเข้าชันอีกครั้ง นำสิ่วสลักมาทำการสลักเหยียบลายเพื่อเป็นการแบ่งระยะของตัวลาย  
ให้มีมิติที่ชัดเจน



การแบ่งระยะของตัวลายกับพื้นทำให้เกิดตัวลายที่ชัดเจน



ทำการเจียนไส้ลายเป็นลายดอกพุดตานและลายใบเทศ ทำการสลักเดินเส้นเบา  
ให้เกิดลวดลาย เพื่อแบ่งลายของไส้ลายให้สมบูรณ์ตามแบบ



ทำการสลักลวดลายดอกพุดตานและลายใบเทศเก็บลายละเอียดและเหยียบพื้นลาย  
จนเสร็จสมบูรณ์



ลายที่ทำการสลัก – ดุนลายบัวกลีบขันนุนที่สมบูรณ์



ในส่วนของขาโต๊ะนั้น ซึ่งเป็นรูปโถ้งแบบขาลิงหันนี้ มีกรรมวิธีการทำแบบเดียวกับการขึ้นรูปส่วนคาดคือเริ่ม โดยการทำด้านแบบกระดายมาวางบนแผ่นโลหะ ทึ้งซ้าย - ขวา นำมาทາบและตัดแผ่นโลหะเป็นชิ้นงานนำชิ้นงานมาคาดในแบบหลุม ไม่ให้โกลงตัวพอประมาณทึ้ง

สองชิ้น นำหั้งสองชิ้นไปเชื่อมติดกัน ทำความสะอาด แล้วนำมาเคาะขึ้นรูปให้ได้ตามแบบที่กำหนด



ทำการเข้าชัน เงียนลายเส้น แล้วทำการสลักย้ำพื้นลาย



ชิ้นขาตีตะที่ทำการสลักลายแล้ว



ส่วนของฐาน โต๊ะที่ทำการสลัก – ดุนเสริจแล้ว นำมานำลุกออกโดยวัดออกจากขอบ  
ประมาณ ๑.๕ เซนติเมตรให้เกิดวงตรงกลาง ตามแบบ



นำส่วนต่าง ๆ ที่สลัก – ดุนเสริจแล้วมาประกบกัน ต่อเชื่อมกันเป็น โต๊ะตามแบบ




เมื่อเชื่อมเรียบร้อยแฉ้ว





ชิ้นงานเมื่อผ่ายกระบวนการชุบสีทองเหลือง

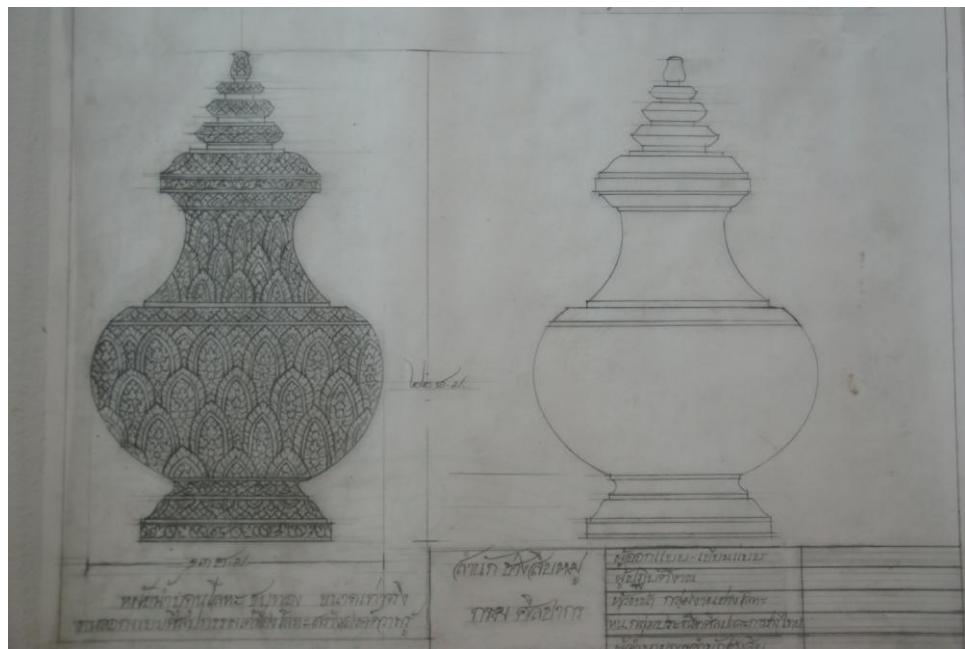

ต้นแบบคนโทหรือหม้อน้ำมนต์ ซึ่งมีกรรมวิธีการขึ้นรูปแยกเป็น ๙ ชิ้น ด้วยกันเมื่อนำแต่ละชิ้นมาประกอบกันจะได้ส่วนฐานของคนโท ตัวคนโท ส่วนคอกคนโทและส่วนฝ่าคนโท ซึ่งจะมีวิธีการทำที่เหมือนกัน จึงขอยกส่วนตัวคนโทมาแสดงการทำ



ตัดกระดาษเป็นต้นแบบ โดยแบ่งเป็นสองส่วนเพื่อสะดวกในการเคาะขึ้นรูปนำมาทำบนโลหะและทำการตัดโลหะตามแบบ



ดัดโลหะมาต่อชานเป็นวงกลม เชื่อมรอยต่อและเคาะเก็บรอยการเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกัน กับเนื้อโลหะ นำแผ่นโลหะทรงกลมมาทำการต่อเชื่อมเป็นก้นของคนโถ ทำการเคาะเก็บ รอยการเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกัน



เริ่มทำการเคาะขึ้นรูปบนแบบหลุมไม้เพื่อค่อย ๆ เคาะจนโลหะยึดตัวเป็นทรง โค้งคล้ายถ้วย ทำเหมือนกันทั้งสองชิ้น จะได้รูปทรงตามแบบ



การเคาะขึ้นรูปบนแบบหลุม ไม่นี้จะเคาะจากด้านในจนได้รูปทรงตามแบบจะเห็นถึงการขยายตัวของโลหะเมื่อยิ่งเคาะ ໄล่ให้โถงมากขึ้น โลหะจะบางลงจึงช่างที่ทำด้วยความชำนาญ จะรักษาความหนาบางของเนื้อโลหะให้เท่าเสมอ กัน



เมื่อเคาะໄล่ด้านในจนได้ทรงตามแบบแล้วก็กลับมาเคาะจากด้านนอกเพื่อคุณทรงให้ได้ทรงโถ้งกลมตามแบบ



เมื่อเคาะทรงได้ที่แล้วจะมีลักษณะตามภาพ



นำวงเวียนปลายแหลมมาวัดและขีดรัศมีวงกลม กำหนดขนาดความสูงของเต่าละชิ้น  
ทำการตัดขอบทั้ง ๒ ชิ้น และนำมาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันและทำการเจาะเปิดส่วนบน



เมื่อทำการประกอบกันแล้วจึงนำมาเชื่อมรอยต่อด้วยตะกั่วบักกรีทั้งใบให้สนิทเพาด้วยความร้อน



หลังจากเชื่อมเสร็จแล้ว นำไปเผากรดกำมะถันเจือจาง ขัดด้วยแปรงทองเหลือง  
และถางน้ำทำความสะอาด



ทำการรอมวิธีการขึ้นหุ่น กับ ส่วนฐาน ส่วนคอ ส่วน ฝาด้วยกรรมวิธีเดียวกันแล้ว  
นำมาประกอบเพื่อตรวจคุณภาพร่าง รูปทรง เพื่อทำการปรับแก้ในส่วนของการขึ้นรูป



นำชิ้นงานมาพัดเทปภาวน้ำเพื่อทำการเข้าชัน เพื่อเตรียมทำการสลักลวดลายต่อไป



นำชิ้นงานที่เข้าชันแล้วมาทำการวัดและแบ่งช่องเป็น ๖ ช่องและ ๑๒ ช่อง  
เพื่อกำหนดลายและเปลี่ยนลาย



นำสิ่วมาสลักลายเบาเดินเส้นแบ่งลายหั้งหมด ทำกระบวนการออกแบบออกชัน และวิจัยทำการตอก  
คุณในตัวลายจากค้านในในส่วนที่ต้องการให้เกิดมิติตัวลายมูนออกมานะ



เมื่อทำการรرمวิธีตอกดุนลายเสรีจแล้ว จะเห็นการแบ่งตัวลายชัดเจนเมื่อมองจากด้านนอก



ทำการเขียนไส้ลายตามแบบ เพื่อกำหนดพื้นที่ของตัวไส้ลาย



ทำการรมวิชีสลักเดินเส้นเบาในส่วนไส้ลายตามที่เขียนไว้ จะเห็นลายละเอียดของไส้ลายที่สมบูรณ์ขึ้น



การสลักแบบเหมือนพื้นลายเป็นสลักวิชีหนึ่งที่ทำให้ดอกลายมูนเด่นชัดขึ้นมา

ในส่วนของฐานคนโภ คอกคนโภและฝาคนโภนั้นมีกรรมวิธีการทำเหมือนกันกับตัวคนโภ คือการทำตื้นแบบกระดาษมาวางบนแผ่นโลหะ นำมาทำตามและตัดแผ่นโลหะเป็นชิ้นงานนำชิ้นงานมาเคาะในแบบหลุ่มไม่ทุกชิ้นให้ได้ทรงตามลักษณะชิ้นงาน นำมาเขียนลายและสลัก – ดูลายตามแบบ และเมื่อทำทุกส่วนเรียบร้อยแล้วจึงนำมาทำการต่อตามแบบและเชื่อมติดกัน ทำความสะอาด



ลายส่วนฐาน



ลายส่วนคอ



ลายส่วนฝาชินที่ ๑



ลายส่วนฝาชินที่ ๒



ลายส่วนฝาชินที่ ๓



ลายส่วนฝาชินที่ ๓และ๔



เมื่อนำชิ้นส่วนฝามาประกอบกัน



ลายส่วนตัว



นำแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นคนໂທตามแบบ



หลังจากนำคนโทไปชุบสีทอง

## เครื่องทรงพระฯ ถูรร้อน

### ความเป็นมาเกี่ยวกับเครื่องทรงพระฯ

การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องประภูมิขึ้นเป็นครั้งแรกในศิลปะอินเดีย ราชวงศ์ศตวรรษที่ ๑๔ ด้วยการเติมเครื่องทรงของกษัตริย์บางชิ้นให้กับพระพุทธรูป ตามคติพุทธศาสนาท่านที่ถือว่า พระพุทธเจ้าทรงอยู่ในสภาวะเหนือนอนนุழຍ์ และทรงเป็นจกราทิน จากคติและรูปแบบดังกล่าว ได้แพร่หลายไปยังดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ไปยังดินแดนพม่า เข้าสู่ดินแดนภาคเหนือของไทย ที่อาณาจักรล้านนา และระยะที่ ๒ ผ่านไปทางอาณาจักรเบนร สู่ดินแดนประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคติและรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องอยุธยา แบ่งออกได้เป็น ๓ สมัย คือ

๑. สมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงนี้เขียนว่าการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง อาจแบ่งออกได้ ๒ ระดับ คือ ในระดับพระมหาภัตติฯ ได้รับอิทธิพลมาจากคติเทวราชของเมรโอดิตร ที่ถ่ายทอดมาสู่ราชสำนักไทย จากการที่สมเด็จพระรามาธิบดีโปรดให้บุนหหลวงพะจั่วไปตีเขมรและภาคต้อนผู้คนรวมทั้งชาวฝีมือมาขังกรุงศรีอยุธยาทางหนึ่งและอิกทางหนึ่งในระดับสามัญชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางไสยาสาร์แฟงอยู่ในความเชื่อทางพุทธศาสนา ประปนคติความเชื่อที่คล้ายคลึงกันจากทางเหนือ ก่อให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องขึ้นรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ประภูมิในสมัยนี้เป็นการรับรูปแบบเครื่องทรงมาจากศิลปะเบนร

๒. สมัยอยุธยาตอนกลาง ลักษณะ หรือพุทธราชาเริ่มเสื่อมลง คตินิยมการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องในช่วงนี้ ในระดับพระมหาภัตติฯ เป็นการจำลองรูปพระมหาภัตติฯ ตามคติธรรมราชา ซึ่งได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์ ว่าพระมหาภัตติฯ ที่ประพุตติธรรมจะได้รับการยกย่องเป็นจกราทิน มีฐานะเท่ากับพระพุทธเจ้า ในระดับประชาชนความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ เมตไตรยและพระยาคมภูดี มีความสำคัญอยู่ทั่วไป ในสมัยนี้นิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องกันอย่างแพร่หลายมาก เครื่องทรงจะมีวิพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น

๓. สมัยอยุธยาตอนปลาย คติความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ยังคงมีการผสมผสานกันระหว่างลักษณะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงพยากรณ์ที่จะฟื้นฟูขึ้นใหม่ เพื่อแสดงฐานะของกษัตริย์ให้สูงส่งยิ่งขึ้น ประกอบกับความเชื่อในไสยาสาร์และความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ ซึ่งยังคงมีบทบาทอยู่ในความคิดของบรรดาประชาชนทั่วไป รูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยนี้จะส่วนใหญ่เป็นรูปแบบแบบกษัตริย์ จนคุณเมืองเป็นรูปคลองพระองค์ของพระมหาภัตติฯ อย่างชัดเจน

กล่าวไได้ว่า การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา เกิดจากการผสมผสานกันของความเชื่อในคติเทวราชที่ได้รับมาจากเบนรของพระมหาภัตติฯ ประกอบกับความเชื่อในเรื่องไสยาสาร์ ตำแหน่งพุบดี และความเชื่อในความสำคัญของพระศรีอาริย์ของสามัญชนนั่นเอง

## วิธีการจัดสร้างเครื่องทรงพระฯ ถูรร้อน

### การจัดสร้างเครื่องทรงพระฯ ถูรร้อน

เครื่องทรงพระฯ ถูรร้อน ชุดนี้สร้างขึ้นเป็นต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมด้านงานโลหะ เดิมกลุ่มงานช่างโลหะ กลุ่มประณีตศิลป์และการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้จัดทำเครื่องทรงจักรพรรดิสำหรับองค์ พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ก.ป.ร. ตามคำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๑๖๓ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อมอบให้กับสมาคมสโนรพนักงานการบินไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีโครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมด้านงานโลหะ ทางสำนักช่างสิบหมู่จึงใช้แบบจากองค์เดิมแต่ได้ดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับองค์พระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ลักษณะของเครื่องทรงฯ ชุดถูรร้อน (คิมหันต์) ประกอบด้วย ๒๐ ชิ้น ส่วนดังนี้

๑. พระมงกุฎทองแดงลงยา
๒. อุณาโลม
๓. พระกรเรจิก (ซ้ายและขวา)
๔. ฉลองพระศอทับพระอังสา(กรองศอ)
๕. กนกปักไหล' (ซ้ายและขวา)
๖. ตาบหน้า (ทับทรง)
๗. ตาบหลัง
๘. ตาบข้างและสังวาล
๙. รัศพะรองค์
๑๐. พาหุรัค (ซ้ายและขวา)
๑๑. ข้อพระกร (ซ้ายและขวา)
๑๒. ข้อพระบาท(ซ้ายและขวา)
๑๓. สนับเข่า (ซ้ายและขวา)



## ขั้นตอนการสร้างเครื่องทรงฯ ชุดฤทธิ์อ่อน

### ๑. ออกแบบลวดลายเครื่องทรงฯ



ขั้นตอนการออกแบบนั้นสำคัญไม่แพ้กับขั้นตอนอื่นๆ เครื่องทรงจะมีลวดลายที่งดงามเพียงใดนั้นขึ้นอยู่ กับการออกแบบ การเขียนลายเพื่องานโลหะนั้นแตกต่างจากการออกแบบทั่วๆ ไปในการออกแบบนั้นต้อง คำนึงถึงระยะ หรือมิติของชิ้นงานอย่างน้อย ๓ ระยะ ส่วนใหญ่ๆ งานโลหะจะมีระยะ หรือมิติไม่เกิน ๕ ระยะ หาก เป็นภาชนะหรือลวดลายภาชนะอาจมีได้หลายระยะกว่านี้

### ๑.๓ แบบพระมงกุฎทองแดงลงยา

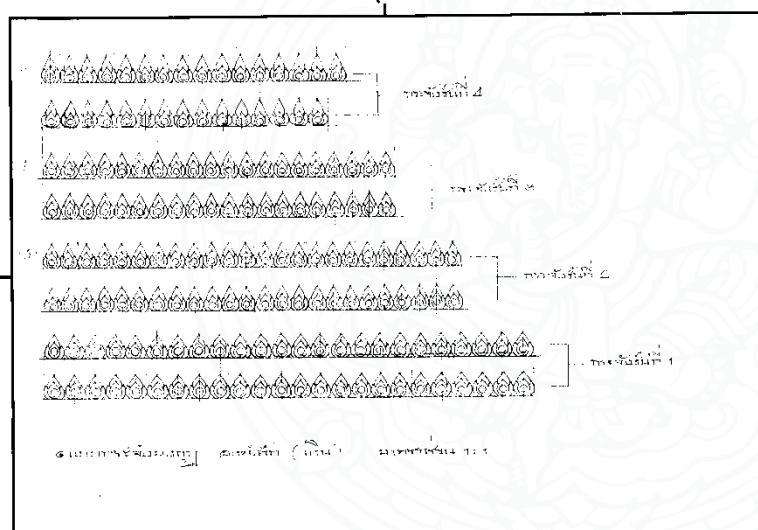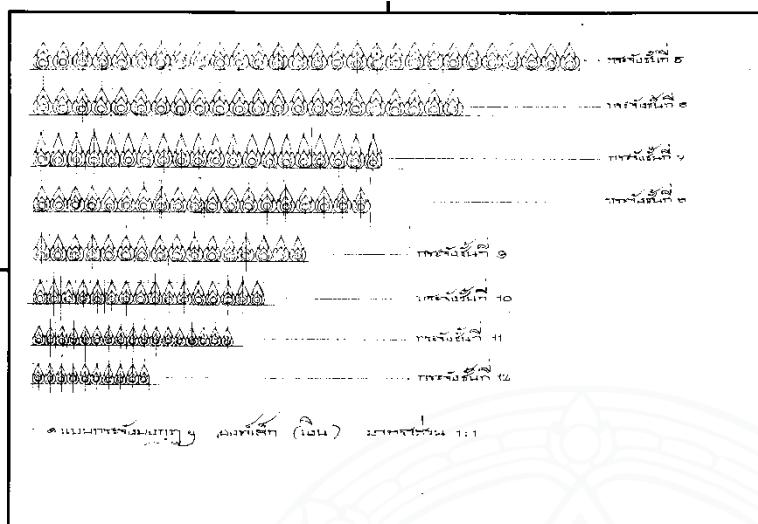

### ๑.๔ แบบอุณาโลม




๑.๓ แบบพระกรรเจียก (ซ้ายและขวา)



พระกรรเจียก  
ประกอบด้วยกระหนก  
ลายใบเทศ และกุณฑล  
(ต่างหู)


๑.๔ แบบฉล่องพระศอทับพระอังสา(กรองศอ)

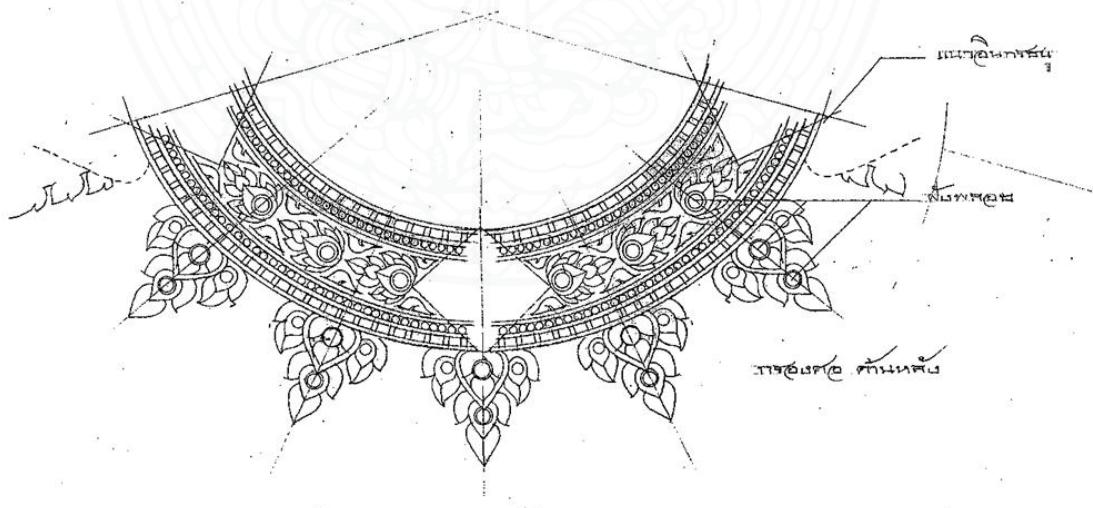

ฉล่องพระศอทับพระอังสา ประกอบด้วยชั้นบนเป็นลายบัวฟันยักษ์ เส้นลวด ไข่ปลา


รักรือลายใบเทศ และกระจังใบเทศ ตามลำดับ

๑.๖ แบบกนกปักไหล (ซ้ายและขวา)

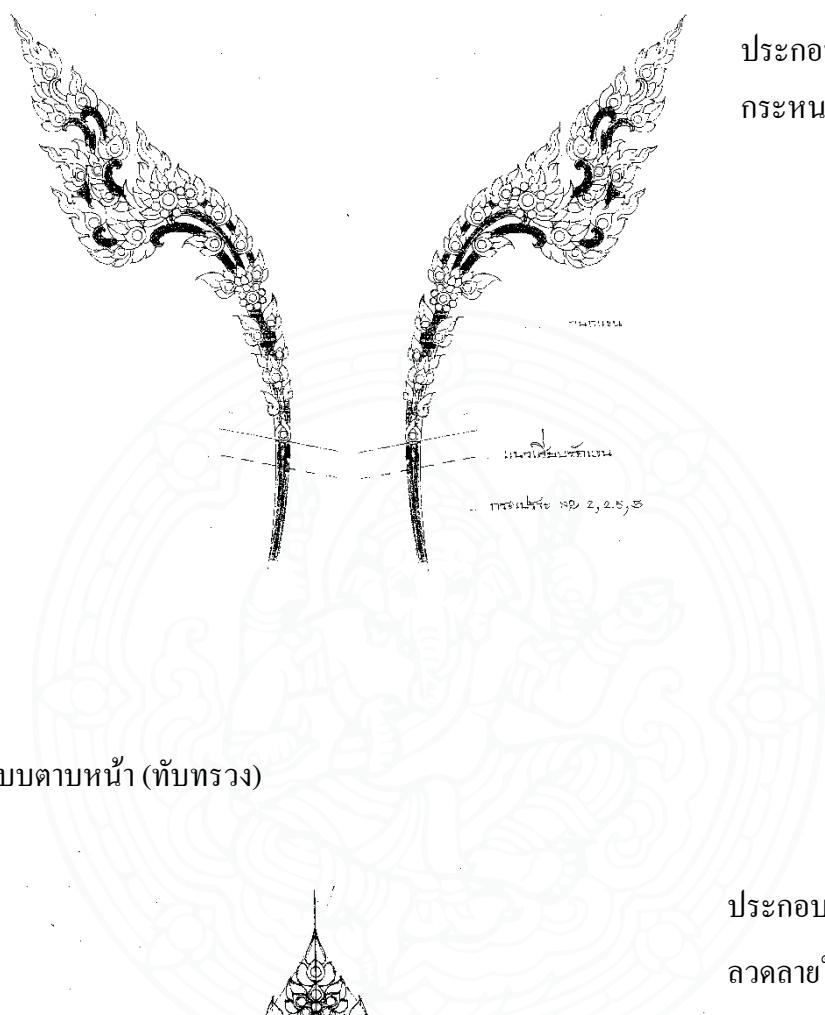


ประกอบด้วย  
กระหนกลายใบเกศ

๑.๗ แบบตาบหน้า (ทับท่วง)

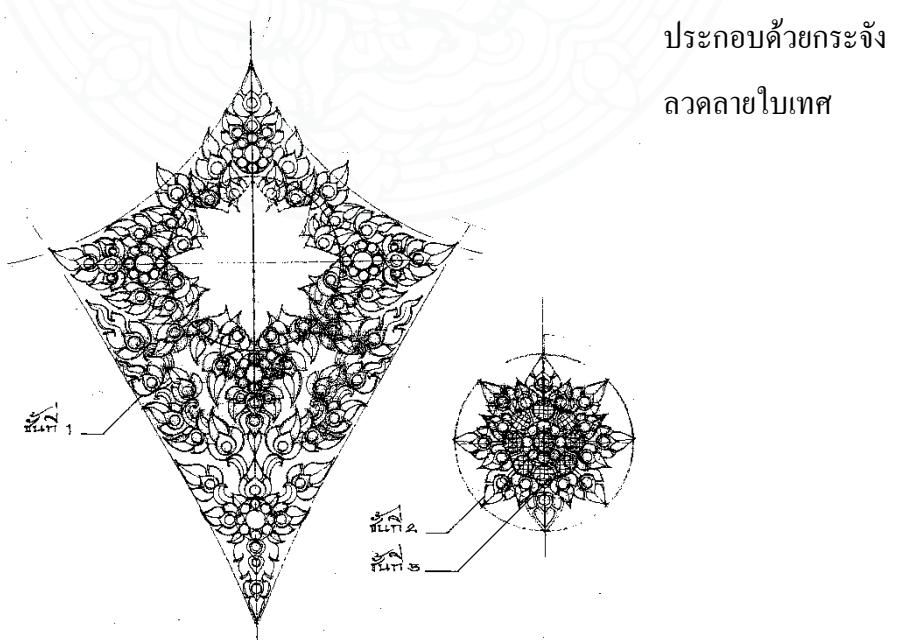


ประกอบด้วยกระจัง  
ลวดลายใบเกศ

๑.๕ แบบตาบหลัง

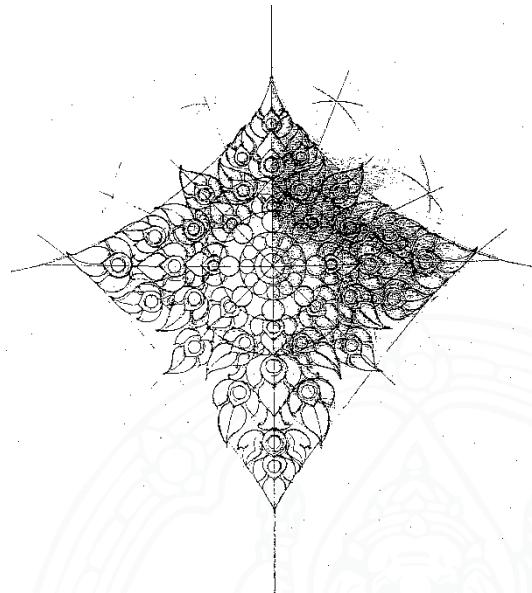


ประกอบด้วยกระจัง  
ลวดลายใบเกศ

๑.๖ แบบตาบข้างและสั้นวาก

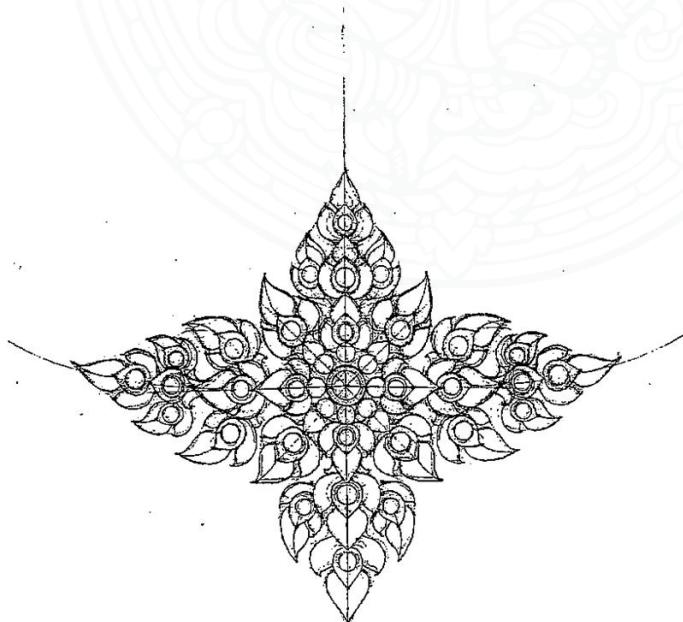


ประกอบด้วยกระจังลวดลาย  
ใบเกศและลายประจำนาม

๑.๑๑ แบบปรัชดพระองค์

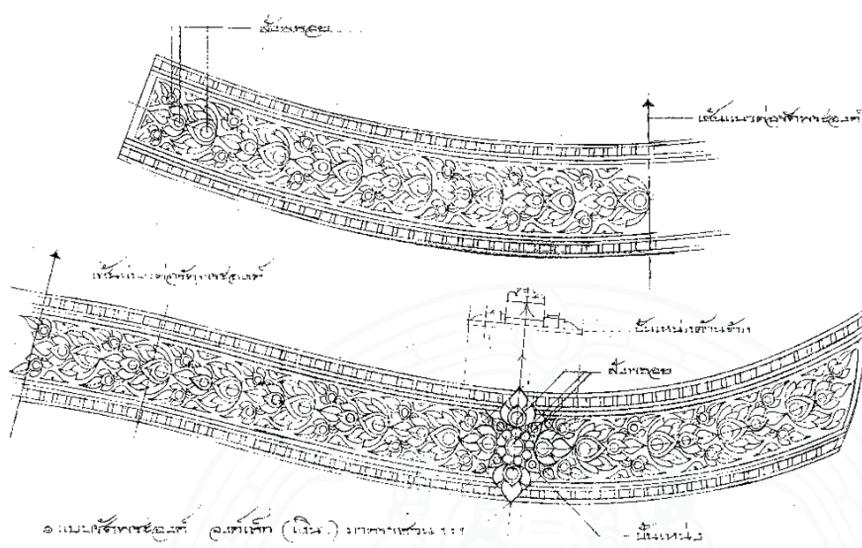


ประกอบด้วยบัวฟันยักษ์  
เส้นลวด  
รักริ้วขลุດลายใบเทศ

๑.๑๔ แบบพาหุรัด (ซ้ายและขวา)

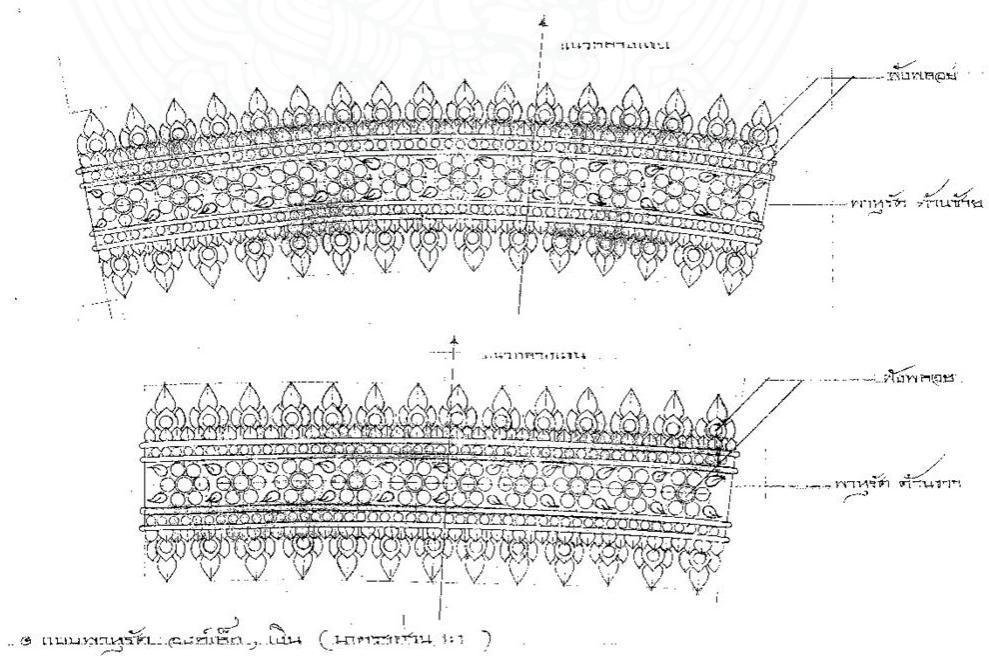


ประกอบด้วยกระจังกลุດลายใบเทศ ลายบัว เส้นลวด ไข่ปลา และลายดอกไม้ (กระเบาะพลอย)

๑.๑๕ แบบข้อพระกร(ซ้ายและขวา)

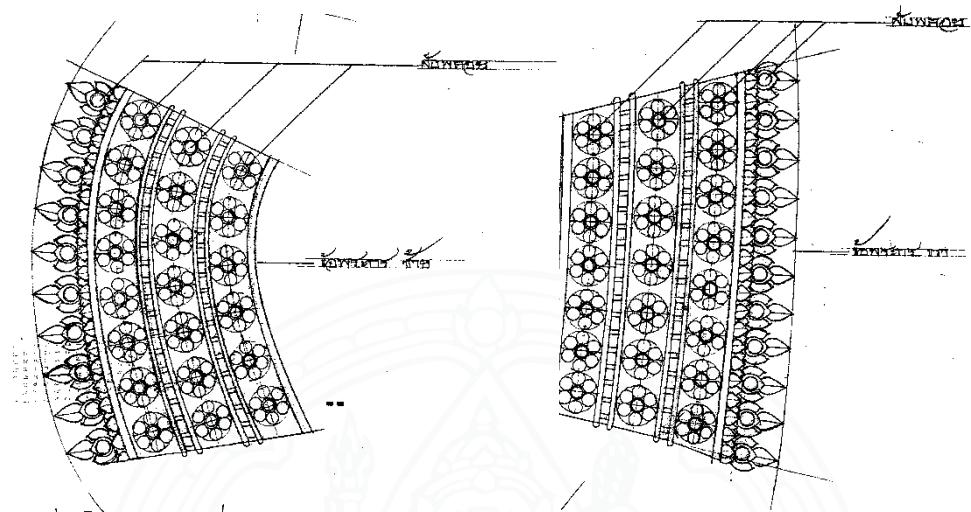


ประกอบด้วยลายดอกไม้(กระเบาะพลอย) เส้นลวด บัวฟินบักก์ ลายบัว และกระจัง

๑.๑๖ แบบข้อพระบาท(ซ้ายและขวา)

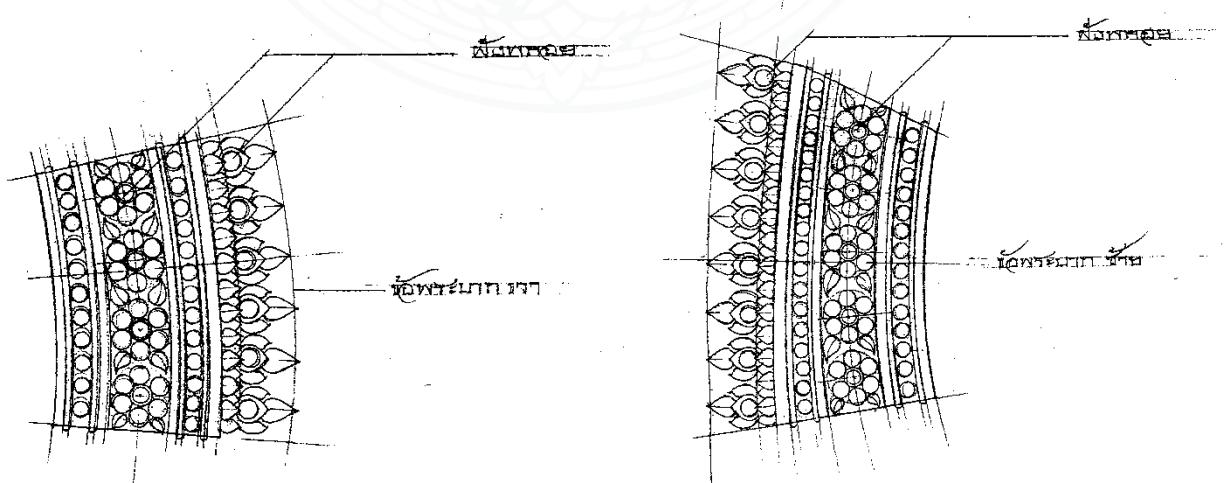

ประกอบด้วย เส้นลวด ไข่ปลา ลายดอกไม้(กระเบาะพลอย) ลายบัว และกระจัง

### ๑.๑๘ แบบสนับเข่า(ซ้ายและขวา)

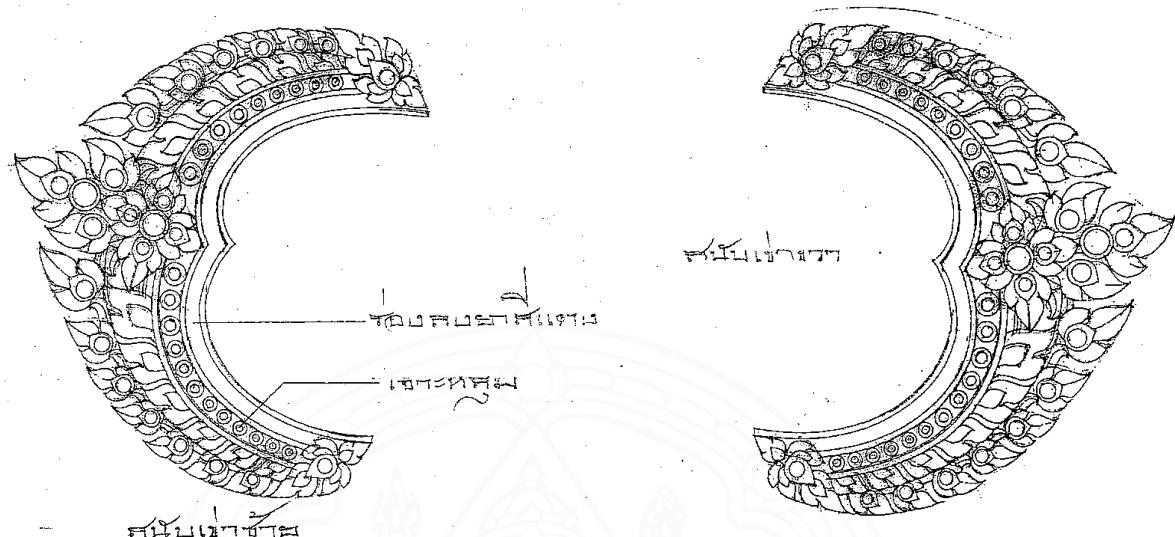

ประกอบด้วยลวดลายใบเทศ

## ๒. การเตรียมชั้นและแผ่นทองแดง

ขั้นตอนการเตรียมชั้นและการเตรียมแผ่นทองแดงนี้ เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างชิ้นงานโลหะชั้น เป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงานเนื่องจากเป็นส่วนที่รับแรงตอกในการสร้างลาย ขั้นตอนมีดังนี้

### ๒.๑ การเตรียมแผ่นโลหะ มีดังนี้

ในการทำเครื่องทรงครั้งนี้ใช้แผ่นโลหะขนาดเบอร์ ๒๔ โดยใช้อุปกรณ์วัดขนาดเบอร์แผ่นโลหะดังภาพ



ภาพ ๒.๑ ก

จะทำให้เราทราบว่าโลหะได้ขนาดเบอร์ตามต้องการหรือไม่ หากสั่งซื้อตามร้านวัสดุโดยส่วนใหญ่จะได้ตามขนาดมาตรฐานอยู่แล้ว หลังจากได้แผ่นโลหะทองแดงแล้วนำแผ่นทองแดงมาตัดให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของ

ชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อให้เหลือเนื้อที่ในป้องกันการเสียหายของชิ้นงานจากการเข้าชัน(เพราะเมื่อเข้าชัน ตัวชันอาจกินเนื้อที่ขอบของแผ่นทองแดง ไปบ้าง)

๒.๑.๓ เตรียมอุปกรณ์การเผาแผ่นโลหะ เมื่อได้แผ่นโลหะตามขนาดต้องการแล้วเตรียมอุปกรณ์ดังรูปภาพ (๒.๑.๓ ก)

- ตะแงง(เพื่อวางชิ้นงานเมื่อเผาให้ความร้อน)
- หัวแก๊ส ถังแก๊ส
- คิมคีบแผ่นโลหะ



ภาพ ๒.๑.๓ ก

๒.๑.๔ ขั้นตอนการเผาให้ความร้อนแผ่นโลหะ เพาโลหะก่อนการสร้างลวดลายเพื่อให้แผ่นทองแดงมีการเคลย์ตัวสามารถสร้างลวดลายได้ ดังภาพ (๒.๑.๔ก)



ภาพ ๒.๑.๔ ก

ให้ความร้อนแผ่นโลหะโดยใช้ไฟจากหัวแก๊ส ไปเรื่อยๆ จนกระหึ่งแผ่นทองแดงเปลี่ยนลักษณะที่เดิม เพาทั้งสองด้านของแผ่นโลหะ หลังจากนั้นพักสักระยะให้แผ่นโลหะเย็นตัวลง แล้วนำไปทำการสะอาดโดยนำไฟประน้ำเปล่าและล้างน้ำเปล่า (แค่เพียงให้น้ำถูกแผ่นโลหะทั่วทั้งแผ่นก็พอแล้ว) หลังจากนั้นนำไปแซ่บกรดอ่างอ่อนประมาณ ๕-๑๐ นาที หลังจากนั้นทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกและน้ำเปล่า โดยใช้เบรร์ทองเหลืองขัดร่วมด้วย ดังภาพ (๒.๑.๔ ข)



ภาพ ๒.๑.๒ ข

ปล่อยให้แผ่นทองแดงแห้ง และใช้คีมดัดมุมทั้ง ๔ มุมของแผ่นทองแดงขึ้นมา เพื่อให้ชันกินพื้นที่เมื่อเข้าชัน น้อยลง หลังจากนั้นนำไปท่าน้ำมันพืช ทาเพียงบางๆ การท่าน้ำมันพืชช่วยให้แผ่นทองแดงติดกับชันได้แนบสนิท ดังภาพ (๒.๑.๒ ค)



ภาพ ๒.๑.๒ ค

#### ๒.๒ การเตรียมชั้น มีดังนี้

นำชั้นในกล่องไม้(หรือในภาชนะอื่นที่ต้องการใช้งาน) ในที่นิยมใช้กล่องไม้ ชั้นที่เทใส่ภาชนะไว้



ภาพ ๒.๑.๒ ค

จะมีความแข็งเมื่อต้องการใช้จึงต้องนำมาให้ความร้อนโดยไฟ เมื่อให้ความร้อนไปสักระยะหนึ่งชันจะอ่อนตัวลง ใช้ช้อนขูดเป็นเส้นๆ พร้อมทั้งให้ความร้อนไปด้วยในเวลาเดียวกันจะทำให้ความร้อนนั้นแทรกซึมไปถึงด้านในของเนื้อชัน ดังภาพ (๒.๒ ก) เมื่อชันอ่อนตัวลงมากแล้วนำแพ่นโลหะทองแดงวางลงบนชัน และใช้แท่งเหล็กกดให้ชันและแผ่นโลหะแนบสนิทกันพักไว้ให้เย็นสนิท



ภาพ ๒.๒ ข

### ๓. การสลักลายเดินเส้น(การสลักลายเส้นครั้งที่ ๑)

การสลักลายเดินเส้นนี้ เป็นการกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการทำงาน ถ้าเปรียบเทียบกับการวาดรูป ก็คือเส้นร่างของภาพนั้นเอง เส้นร่างนี้สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ในขั้นต่อไป จึงเป็นการตอกลายเส้นที่มีน้ำหนักการตอกเบากว่าการสลักลายเส้น ดังภาพ



ภาพ ๓.๑



ภาพ ๓.๗

### ๓.๑) การจับสิ่วในการตอกลายโดยมีดังนี้

ณัคขวา	จับสิ่วมือซ้าย	จับค้อนมือขวา
--------	----------------	---------------

ณัคซ้าย	จับสิ่วมือขวา	จับค้อนมือซ้าย
---------	---------------	----------------

การจับสิ่วนั้นให้วางสิ่วลงบนมือโดยให้หัวสิ่วอยู่ด้านล่างไปทางนิ้วก้อยและใช้นิ้วหัวแม่มือพยุงสิ่วไว้ในระหว่างตอกลายนิ้วก้อยจะเป็นนิ้วที่ใช้บังคับทิศทางการตอกลาย และนิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆจะเป็นตัวช่วยรับน้ำหนักไม่ให้สิ่วขับมากนักในการตอกลาย ดังรูปภาพ (๓.๑ ก)



ภาพ ๓.๑ ก

๓.๒) ใช้สิ่งสลักตอกลายตามเส้นลายที่ออกแบบไว้ โดยบริเวณโถง จะใช้สิ่งปากโถงขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่แล้วแต่ขนาดของเส้นโถงนั้น และในส่วนของเส้นตรง ใช้สิ่งปากตรงขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่แล้วแต่ขนาดของความยาวเส้นนั้น สร้างลายด้วยสิ่งที่มีหัวทั้งชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้อุปกรณ์ดังภาพด้านล่าง



ภาพ ๓.๒ ก สิ่งปากโถงขนาดเล็ก กลาง ใหญ่



ภาพ ๓.๒ ข สิ่งปากตรงขนาดเล็ก กลาง ใหญ่



ภาพ ๓.๒ ค ค้อนสลัก

๓.๓) การออกชัน เมื่อสลักลายเดินเส้นเสร็จทั้งชิ้นงานแล้ว เรายังนำแผ่นโลหะออกจากชันโดยการนำชิ้นงานไปเผาไฟเพื่อให้ชันอ่อนตัวสามารถนำแผ่นโลหะออกมากได้ หลังจากนั้นจึงนำแผ่นโลหะไปทำการasmine สามารถดึงขึ้นตอนต่อไปนี้



ภาพ ๓.๓ ก (อุปกรณ์การเผาออกชัน)

๓.๓.๑ เตรียมอุปกรณ์การเผาออกชันเตรียมชิ้นงานที่สลักลายเดินเส้นเสร็จแล้วพร้อมอุปกรณ์ดังรูปภาพ (๓.๓ ก)

- ตะแกรง(เพื่อวางชิ้นงานเมื่อเผาให้ความร้อน)
- หัวแก๊สถังแก๊ส
- คีมคีบแผ่นโลหะ
- ชิ้นงานที่ต้องการออกชัน



ภาพ ๓.๓ ข

๓.๓.๒ การเผาออกชั้น จุดไฟที่หัวแก๊สหลังจากนั้นเผาให้ความร้อนทั่วทั้งชิ้นงาน จนชั้นนิ่ม อ่อนตัวลง สามารถดึงแผ่นโลหะออกมากจากกล่องชั้นได้ ดังภาพ (๓.๓ ข) หลังจากนั้นเผาแผ่นโลหะชิ้นงานไปอีกจนกระถั่งหัวทั้งแผ่น จนกระถั่งชิ้นงานเปลี่ยนลีด ดังภาพ (๓.๓ ค)



ภาพ ๓.๓ ค

๓.๓.๓ การทำความสะอาดชิ้นงานเมื่อเผาชิ้นงานโลหะแล้ว หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการทำความสะอาด โดยรอให้ชิ้นงานเย็นลงสักระยะ เมื่อชิ้นงานเย็นลงจึงนำไปล้างด้วยน้ำเปล่า หลังจากนั้นจึงจะร่อนน้ำกรดชนิดอ่อน ประมาณ ๑๐ นาที เมื่อครบกำหนดนำเข้ามาทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกพร้อมใช้เบรนท์ท่องเหลืองขัดเบาๆ เพื่อให้คราบสีดำที่เกิดจากการเผาออกจนหมด ดังภาพ ๓.๓.๓




ภาพ ๓.๓.๓  
(ภาพขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานโลหะ)

#### ๔. การสลักดุนนูน (การดุนครั้งที่ ๑)

การสลักดุนนูนนี้เพื่อสร้างให้ชิ้นงานมีมิติ มีรูปะความลึกอย่างน้อย ๒ หรือ ๓ ระยะ ก่อนดุนนูนผู้สร้างชิ้นงานจะต้องทราบว่าส่วนใดอยู่ในระยะสูงสุด และ ส่วนใดอยู่ในระยะรองลงมา

๔.๑ การดุนนูนในที่นีรัดพระองค์ ส่วนกลางของชิ้นงานจะมีระยะสูงที่สุดเป็นแนวยาวตามเส้นของรัดพระองค์ วิธีการดุนนูนใช้ลิ่วหัวมน ขนาดเล็กดุนบริเวณรายละเอียดของชิ้นงานโลหะก่อน หลังจากนั้นจึงใช้ลิ่วหัวมนขนาดใหญ่ดุนบนชิ้นงานโลหะทั้งหมด ดังภาพ ๔.๑ ก

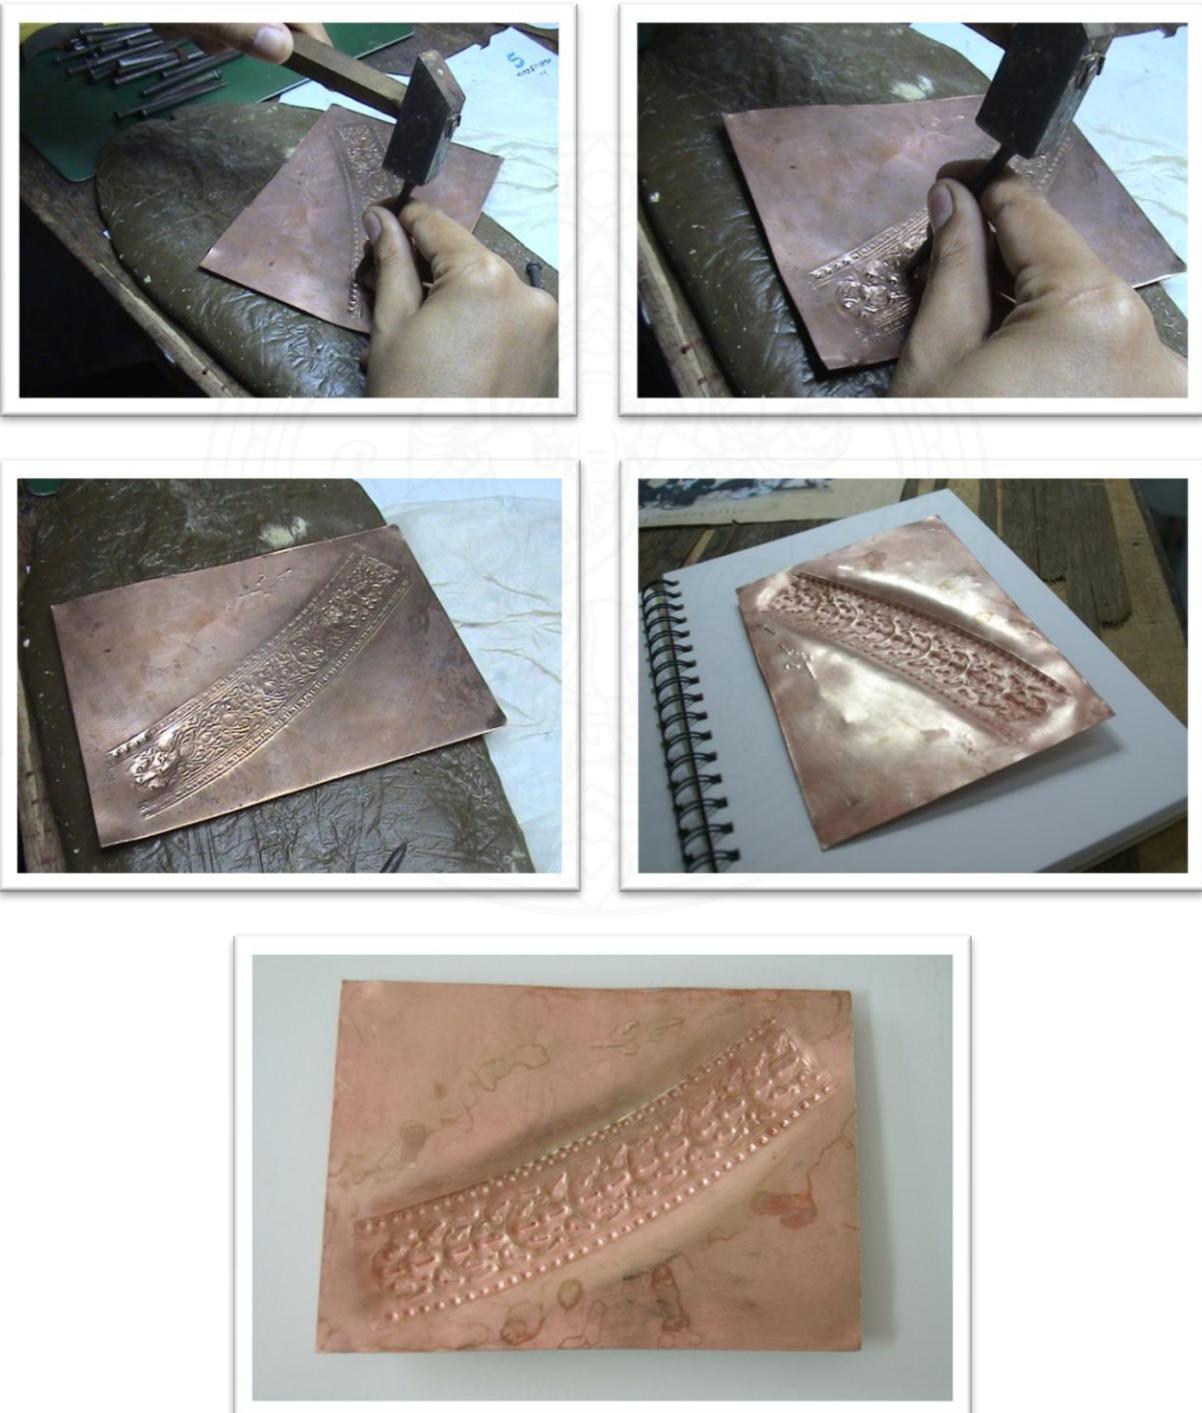

ภาพ ๔.๑ ก

#### ๔.๒ อุปกรณ์ในการดูนนูนดังภาพ (๔.๒ ก)

สิ่วหัวมน(สิ่วหัวสาก)	ขนาดเล็ก
สิ่วหัวมน(สิ่วหัวสาก)	ขนาดกลาง
สิ่วหัวมน(สิ่วหัวสาก)	ขนาดใหญ่
ค้อน(สิ่วหัวสาก)	ขนาดเล็ก และใหญ่ แล้วแต่ขนาดชิ้นงานและความต้องการตอก
ชันแข็ง(สิ่วหัวสาก)	ชันแข็งมีส่วนประกอบคล้ายชันนิ่ม ใช้ในการรองชิ้นงาน เมื่อสักดูนนูนเนื่องจากมีความแข็งไม่ขัดหยุ่นตามชิ้นงาน



ภาพ ๔.๒ ก ภาพสิ่วหัวมน(สิ่วหัวสาก) ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่



ภาพ ๔.๒ ข ภาพค้อนสลักและชันแข็ง


๔.๓ การเข้าชัน การเข้าชันครั้งนี้เพื่อใช้ชันรองการข้ำลายเส้น ขันตอนแรกเพาชันในกล่อง ไม่เดิมที่เราใช้เพื่อให้ชันมีความอ่อนตัวสามารถใช้งานได้อีก ใช้ช้อนบุดเป็นระยะ ระหว่างให้ความร้อน และบุดชันด้วยช้อนช้ำไปช้ำมา สักระยะ ให้สังเกตุความหนืดของชัน ดังภาพ (๔.๓ ก) เมื่อชันร้อนจนทั่วทั้งแผ่น นำชันเทใส่ด้านหลังของแผ่นโลหะที่ดูนนูน ไว้แล้วการนำชันใส่ในช่องที่ดูนนูนนั้นเพื่อให้ชันเข้าไปอยู่ในช่องว่าง สามารถตอกข้ำลายเส้นได้ หากไม่ทำเช่นนี้จะมีช่องว่างจากอากาศเกิดชื้นเมื่อตอกข้ำลายเส้นจะทำให้ชิ้นงานเสียได้ ไม่มีชันรองรับรองด้านหลังของแผ่นโลหะ หลังจากเทชันลงในช่องว่างของแผ่นโลหะเสร็จเรียบร้อยแล้วควรปล่อยให้ชันเย็นลงสักพัก ให้ลองใช้นิ้วสัมผัสดูชันที่เทลงในโลหะดูนนูนว่ามีความเย็นตัวเล็กน้อยและเมื่อสัมผัสมีความหนืดติดนิ้วอยู่บ้าง หลังจากนั้น ใช้คีมหนีบดัดมุมของแผ่นโลหะทั้ง ๔ มุม ดังภาพ (๔.๓ ข) เพื่อให้เกิดความสูงป้องกันชันเข้าไปบริเวณในชิ้นงาน ขณะที่ชันยังเหลว เพาชันในกล่องไม่ให้ร้อนจัดอีกครั้งแล้วจึงประกับชันลงไปบนกล่องชัน ดังภาพ ๔.๓ ก



ภาพ ๔.๓ ๑



ภาพ ๔.๓ ๘

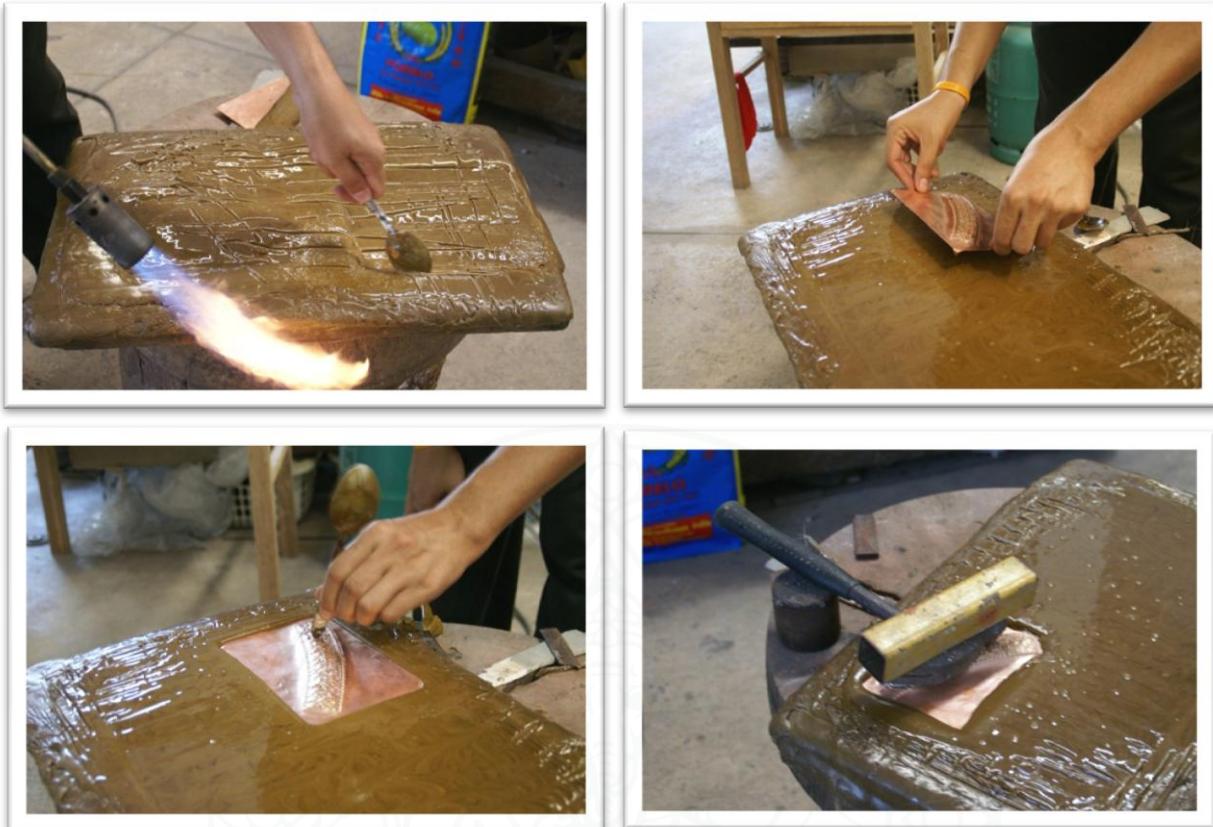

ภาพ ๕.๓ ค

เมื่อวางแผนโลหะลงไปบนชั้นแล้วกดแผ่นโลหะให้แนบสนิทกับชั้น หลังจากนั้นใช้ เหล็กหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักพอสมควรวางทับไว้บนแผ่นโลหะเพื่อไม่ให้แผ่นโลหะยับเมื่อเวลาชั้นกำลังเย็นตัวลงดังภาพ (๕.๓ ค)


#### ๕. การย้ำลายเส้น (การสลักลายเส้นครั้งที่ ๒)

เป็นการตอกสลักลายละเอียดของชิ้นงาน หากในขั้นตอนการเดินลายเส้นมีส่วนที่ตอกผิดพลาดไว้ สามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนนี้ ถือว่าขั้นตอนนี้เป็นการตอกสลักลายเส้นจริงก็ว่าได้

**๕.๑ การสลักย้ำลายเส้น** การสลักย้ำลายนั้นใช้อุปกรณ์เหมือนกับการเดินลายเส้นทุกประการ แต่การตอกลายครั้งนี้ลงน้ำหนักมากกว่าครั้งแรกเพื่อให้เกิดลวดลาย โดยบริเวณโคงใช้ สิ่วหัวโคง บริเวณเส้นตรง ใช้สิ่วหัวตรง ตามขนาดของลวดลาย ดังภาพ ๕.๑ ก



ภาพ ๕.๑ ก การสลักข้ามลายเส้นในส่วนต่างๆ ของชิ้นงาน

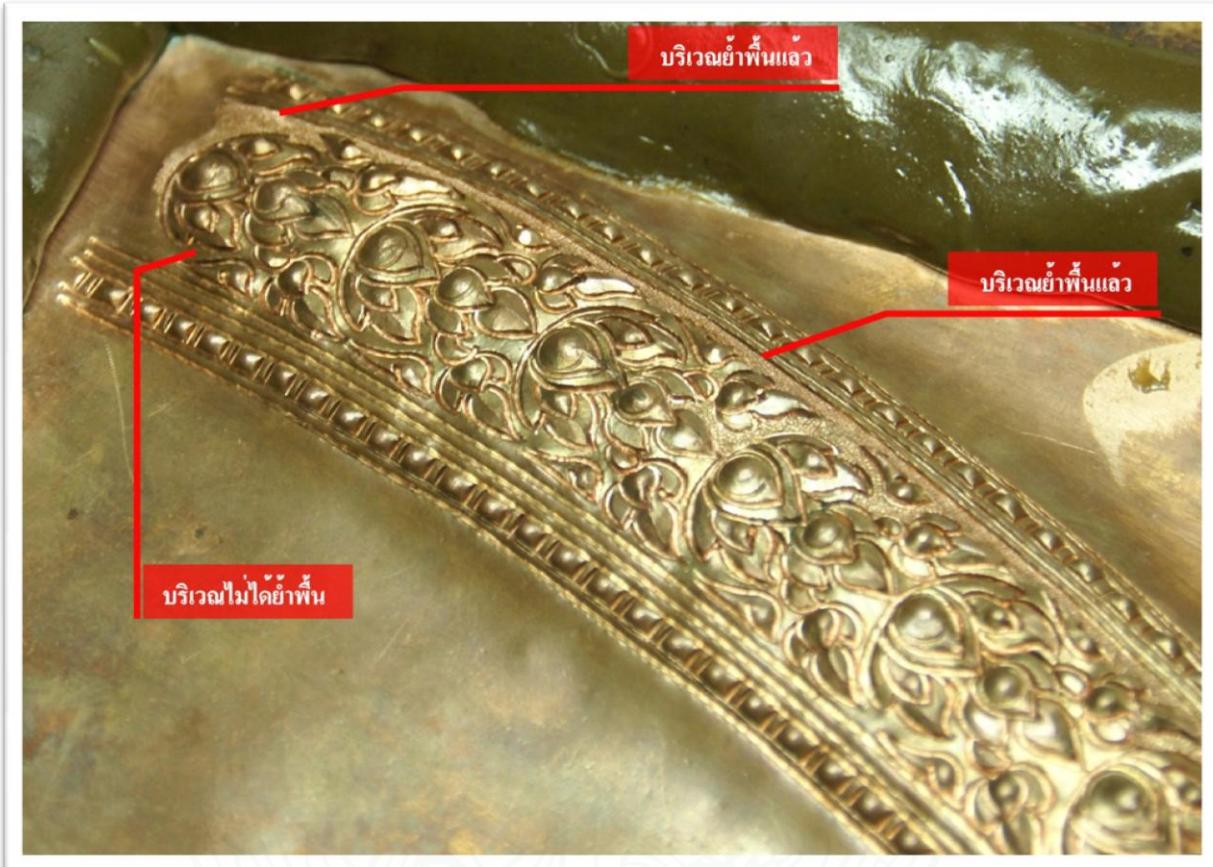

ภาพด้านบนเป็นการแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเดินเส้นกับการลักย้ำลายเส้นว่าแตกต่างกันอย่างไร การลักย้ำลายเส้นจะมีความลึกมากกว่า และคมชัดกว่า ดังนั้นการสร้างลายขึ้นตอนนี้ทำให้ชิ้นงานมีระยะเพิ่มขึ้นและมีความถูกต้องตามแบบ

**๕.๒ การออกแบบ** การออกแบบครั้งนี้ไม่แตกต่างจากการออกแบบในครั้งแรก คือผาจชั้นมีความอ่อนตัวและสามารถนำชิ้นงานออกแบบได้ และขึ้นตอนต่อจากนั้นคือการทำความสะอาดชิ้นงานโดยการแช่น้ำกรด และล้างทำความสะอาด เหมือนดังขั้นตอนที่ ๓.๓ ทุกประการ

## ๖. การสลักดุนนูน (การดุนครั้งที่ ๒)


การสลักดุนนูนในขั้นตอนนี้เป็นการเพิ่มระยะ นูนระยะสุดท้าย บางชิ้นงานมีระยะความสูงต่างของชิ้นงานหลายระยะ ก็ควรสลักดุนนูนอีกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือสลักดุนตามความเหมาะสมรวมทั้งใช้สิ่วปากตรง สิ่วปากโก้ง ดุนบริเวณลายให้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย หลังจากนั้นนำแผ่นโลหะที่คุณเสร็จแล้วเข้าชั้นอีกครั้ง ดังเช่นอธิบายมาแล้วใน ขั้นที่ ๔.๑ ทุกประการ




## ๗. การสลักตกแต่ง และเก็บลายละเอียด

เมื่อเข้าชั้นหลังจากการสลักดุนนูนแล้ว ขั้นต่อไปนับว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างลายในหนึ่งชิ้นงานก็ว่าได้ และเป็นขั้นตอนสำคัญในการแบ่งแยกระยะของชิ้นงานให้ชัดเจนและเกิดความสวยงามมากขึ้น ขั้นตอนการสลักตกแต่ง และเก็บลายละเอียดมีดังนี้

๗.๑ การขี้ปืนทราย การขี้ปืนทราย ใช้สิ่วสำหรับทำพื้นทรายโดยเฉพาะ สิ่วมีลักษณะเป็นจุดๆ ที่ปลายสิ่ว เพื่อให้เกิดพื้นผิวที่ไม่เรียบ ขนาดของสิ่วชนิดนี้มีหลายขนาด อาจแบ่งให้ทำงานได้ง่ายคือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ดังภาพ (๗.๑ ก) การขี้ปืนทรายนี้ทำเพื่อให้พื้นผิวที่เรียบแยกออกจากตัวลาย ทำให้ชิ้นงานมีมิติ สมบูรณ์ขึ้น ไม่จำเป็นว่าทุกชิ้นงานจะต้องมีขั้นตอนนี้เสมอไปแล้วแต่ช่างที่จะได้ออกแบบไว้

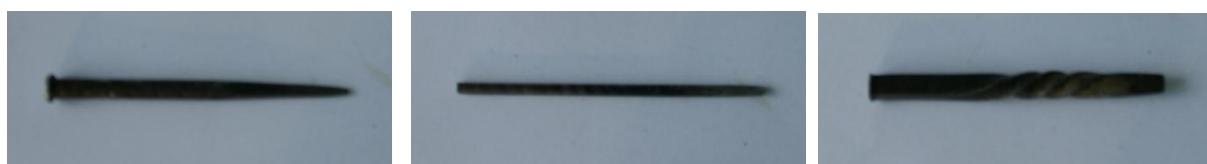


ภาพ ๗.๑ ก ภาพสิ่วขี้ปืนทรายขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

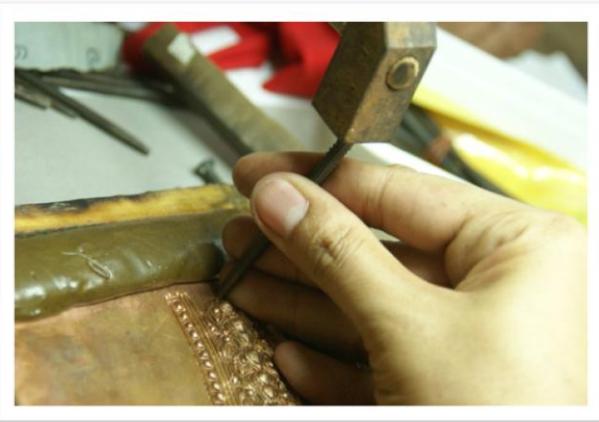

๗.๒ การปรับแต่งเหลี่ยมลาย เป็นการปรับลายให้มีเหลี่ยมของรูปทรงชัดเจนขึ้น ช่างบางครนอาจทำขั้นตอนนี้ไปพร้อมๆ กับการย้ำพื้นทรายก์ได้อุปกรณ์ในการปรับนูมน้ำเหลี่ยมนี้เป็นอยู่กับลักษณะของขนาดลายที่ออกแบบไว้ ขนาดของสิ่วชนิดนี้อาจแบ่งได้เป็น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ดังภาพ (๗.๒ ก)



ภาพ ๗.๒ ก ภาพสิ่วปรับลายขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

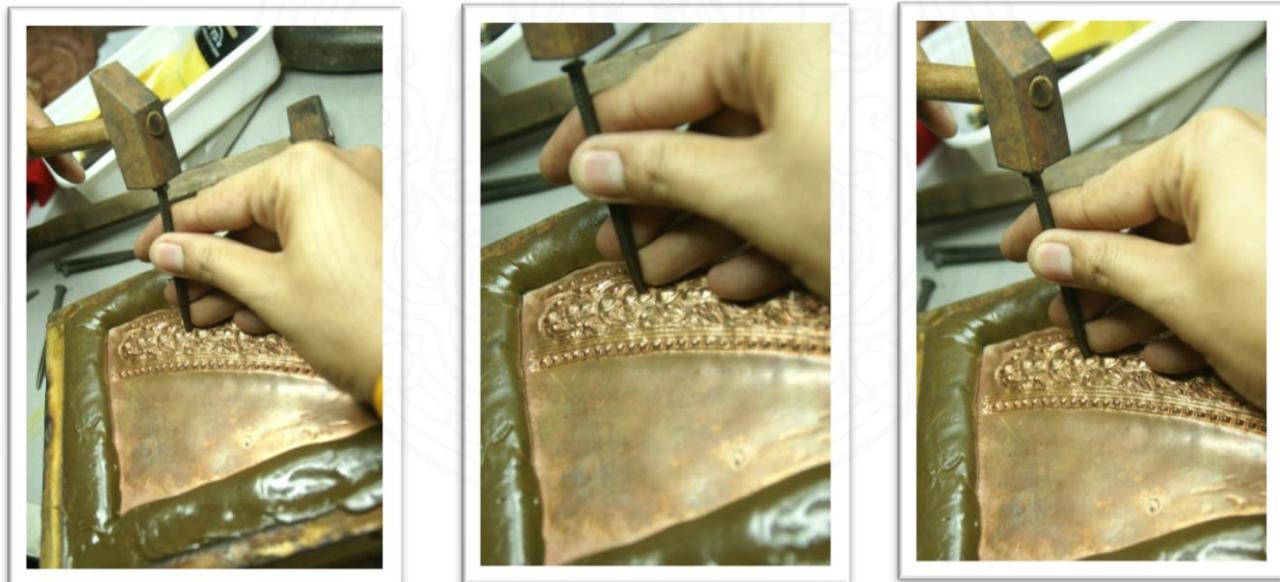


ภาพการปรับเหลี่ยมนูมนูมน้ำบนชิ้นงานส่วนบนสุด เพื่อให้เกิดระยะและสวยงามเพิ่มมากขึ้น

๗.๓ การตอกรู ขันตอนนี้จะทำเมื่อชิ้นงานจะต้องลงยาสี หรือประดับพลอยต่อไป เพื่อเป็นขอบเขตในการลงยา หรือประดับพลอย ในชิ้นงานนี้จะต้องนำไปลงยาสี จึงต้องตอกรู โดยอุปกรณ์ในการตอกรูนี้ใช้สิ่วที่เรียกว่า สิ่วเจาะรูหรือตีดตู่ ซึ่งแบ่งตามขนาด เป็น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ดังภาพ (๗.๓ ก) การใช้งานขึ้นอยู่กับขนาดของขอบเขตงานที่จะลงยาสี แต่ในปัจจุบันช่างส่วนใหญ่ สร้างสิ่วขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดที่ต้องการ



ภาพ ๗.๓ ก สิ่วเจาะรูหรือตีดตู่ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

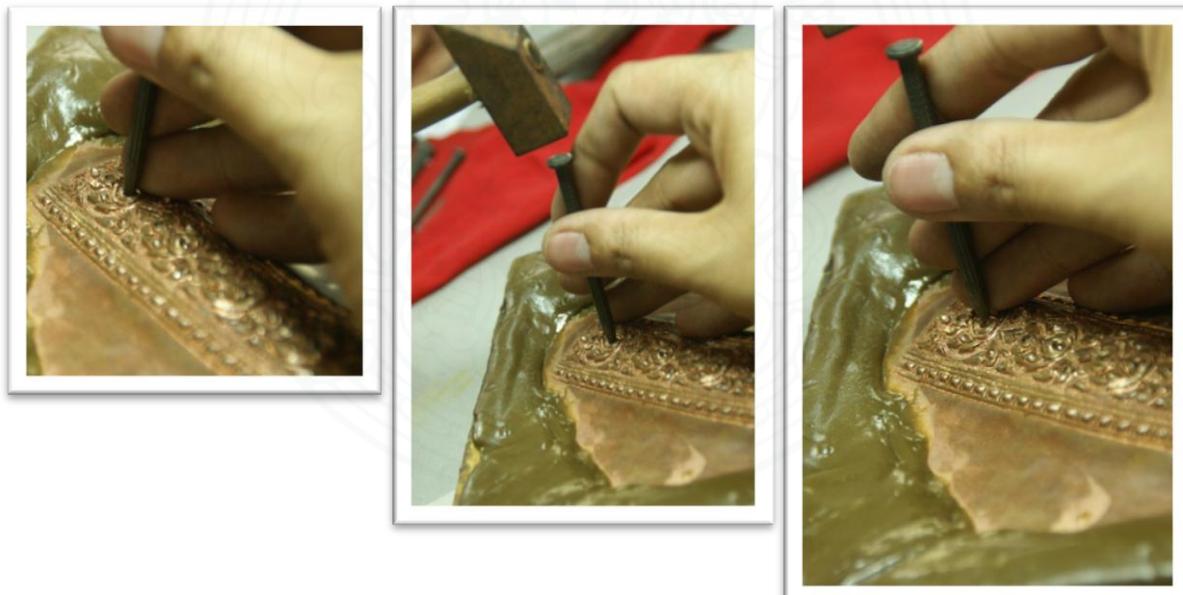



ภาพชิ้นงานที่สร้างลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากได้ชิ้นงานที่สร้างลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำชิ้นงานมาออกซันและทำความสะอาดชิ้นงานตามวิธีการดังเช่นในขั้นตอนที่ ๓.๓.๒ และ ๓.๓.๓

เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการสร้างลวดลายบนชิ้นงานมากขึ้นจึงนำภาพการสร้างลวดลายในระยะต่างๆ มาเปรียบเทียบให้เห็นดังภาพด้านล่าง



๑. สลักลายเดินเส้น



๒. สลักย้ำลายเส้น



๓. สลักตกแต่ง และเก็บรายละเอียด

๔. การฉลุลาย การฉลุลายนั้นเป็นการนำส่วนที่ไม่ใช้งานออกและจะเห็นรูปทรงของชิ้นงานชัดเจนมากขึ้นในขั้นตอนนี้โดยใช้อุปกรณ์ดังนี้


#### ๔. อุปกรณ์การฉลุลาย (ภาพ ๔.๑ ก)

เลื่อย	๑	ตัว
ใบเลื่อยเบอร์ ๒	๕	ใบ (เตรียมไว้เพราะใบเลื่อยอาจหักได้)
ตะปู	๑	ชุด
คอกสว่านขนาดเล็ก	๑	ตัว
เครื่องเจาะสว่าน	๑	ตัว



หลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการกลูนั้นต้องอาศัยการมองแบบที่ชัดเจน นั่นคือผู้กลูต้องทราบว่า ส่วนใดบ้างจะกลูและส่วนใดจะเก็บไว้โดย巾ตามการตามแบบ หรือหากมีความชำนาญมากพออาจสามารถ แก้ไขแบบตามความสวยงาม ได้ด้วยตนเองเป็นความสามารถเฉพาะของช่างผู้ชำนาญ

๙.๒ ขั้นตอนการกลูใช้ใบเลื่อย เลื่อยจากส่วนนอกของชิ้นงานหลังจากนั้นเลื่อยบริเวณที่ ไม่ต้องการด้านข้างออกจนหมด ดังภาพ (๙.๒ ก)

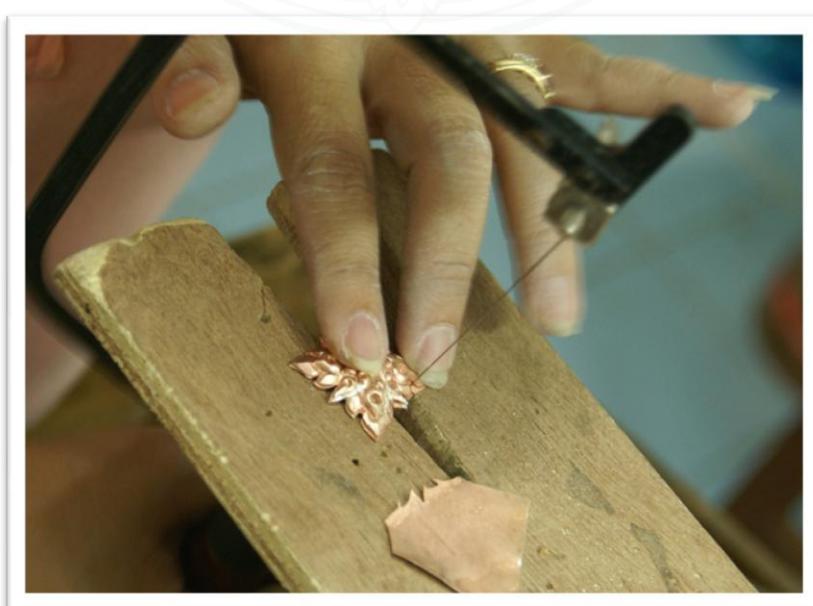


ขั้นตอนการหลุในบางส่วนเร

ภาพ ๙.๒ ก

ดังนั้นจึงต้องใช้ดอกสว่านเจาะรูบเบร์เก้นท์ทองกรานต์ และงานนาเบะเลอยเข้า เป็น เสนบริเวณรูที่เจาะแล้วนั้นแล้วเริ่ม เคลือยดังภาพ (๙.๒ ข)

รทีติดกับส่วนของขอบชิ้นงาน

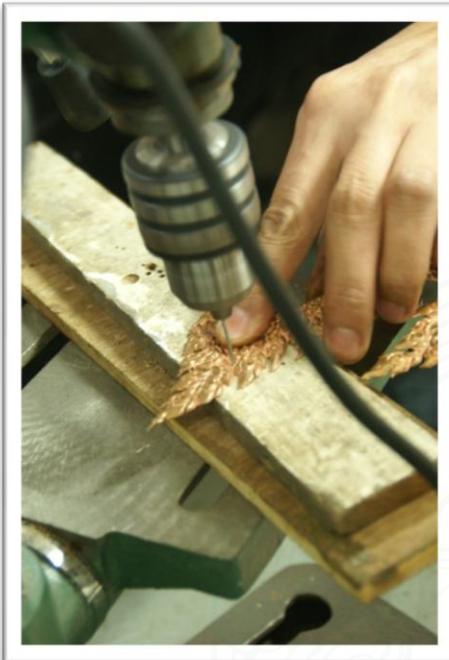

ภาพ ๙.๒ ข

๙.๓ ขั้นตอนการตะไบ การตะไบเป็นการเก็บลายละเอียดงานหลุให้ขอบของชิ้นงานมีความ เรียบและตกแต่งส่วนที่เลื่อยหลุเลือยกว่าไม่ตรง หรือไม่ได้รูปทรง ตะไบจะช่วยปรับแต่งให้ได้รูปทรงตาม ต้องการมากขึ้น วิธีการตะไบดังภาพ ๙.๓ ก



ภาพ ๙.๓ ก

๕. เชื่อม การเชื่อมต่อชิ้นงานหนึ่งเข้ากับชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งนั้น จำเป็นต้องอาศัยน้ำประสาท กอง และความร้อนเพื่อให้ชิ้นงานเชื่อมต่อ กันแบบสนิท ในงานโลหะบางชนิดอาจไม่ต้องทำขั้นตอนการเชื่อมก็ได้ แต่ในการสร้างชิ้นงานเครื่องทรงนี้ จำเป็นต้องใช้การเชื่อมในหลายส่วน เช่น ทับทรง (เชื่อมระหว่างทับทรงตับบน กับทับทรงตัวล่าง) รักพระองค์(เชื่อมระหว่างเส้นของรักพระองค์) เป็นต้น

#### ๕.๑ อุปกรณ์การเชื่อมชิ้นงานโลหะ

ชิ้นงานที่ต้องการเชื่อม

น้ำประสาท กอง


หัวฟูแบบใช้แก๊ส

คีมจับวัตถุ



๕.๒ ขั้นตอนการเชื่อมโลหะกองแคง การเชื่อมโลหะกองแคง เตรียมชิ้นงานที่ต้องการเชื่อมให้วางแนวเชื่อมตามที่ต้องการ หลังจากนั้นบริเวณที่ต้องการเชื่อมใช้น้ำประสาท กอง ทางลงบริเวณรอยต่อของชิ้นงาน และให้ความร้อนด้วยหัวเครื่องเป่าแล่นจนน้ำประสาท กอง เปลี่ยนเป็นสีเงินและแบบสนิทกับโลหะเป็นอย่างดี หลังจากนั้นรอให้เย็นลงและทำความสะอาดตามปกติ เมื่อทำความสะอาดแล้วจึงนำมาตະ ໄบ เก็บรายละเอียดเนื้องจากเมื่อทำการเชื่อมชิ้นงานโลหะจะเกิดรอยนูนของน้ำประสาท กอง ขึ้น ไม่เรียบสวยงาม ควรจะซ่วยปรับแต่งผิวน้ำบริเวณที่เชื่อมต่อ ได้ดีขึ้น



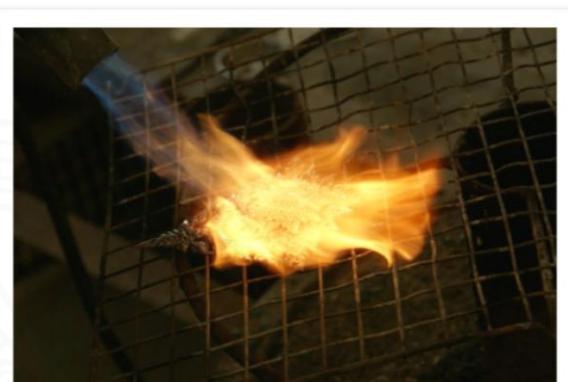

រាង ៥.២ ក រាងការថ្វីមសំណងព្រកែប

ภาพ ๕.๒ ฯ  
หลังจากการเชื่อมและถ่างทำ  
ความสะอาดแล้วจึงเรียบร้อยแล้ว



๑๐. ชิ้นงานเครื่องทรงที่เสร็จสมบูรณ์ หลังจากการสร้างลวดลายเสร็จเรียบร้อยควรนำชิ้นงานไปปั๊บเพื่อทำให้ชิ้นงานดูมีคุณค่าและสีที่สวยงามคงทนขึ้น และอาจนำไปประดับพลอยหรือลงยาสีเพื่อเพิ่มความสวยงาม ต่อไป



ภาพ ๑๐. ก การนำชิ้นงานที่สร้างลวดลายแล้วทดลองประกอบกับองค์พระ



ภาพเครื่องทรงพระฯ ถดุรีอน เสรีจสมบูรณ์